

NÁVOD K OBSLUZE

OM 403UNI

6MÍSTNÝ PROGRAMOVATELNÝ UNIVERZÁLNÍ PŘÍSTROJ

DC VOLTMETR/AMPÉRMETR
MONITOR PROCESŮ
OHMMETR

TEPLOMĚR PRO PT & NI & CU
TEPLOMĚR PRO NTC & PTC

TEPLOMĚR PRO TERMOČLÁNKY
ZOBRAZOVAČ PRO LINEÁRNÍ POTENCIOMETRY
UNIVERZÁLNÍ ČÍTAČ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Prosím přečtěte si pozorně přiložené bezpečnostní pokyny a dodržujte je!

Montáž, veškeré provozní zásahy, údržba a servis musí být prováděny kvalifikovaným personálem a v souladu s přiloženými informacemi a bezpečnostními předpisy.

Výrobce není zodpovědný za škodu vzniklou nesprávnou montáží, konfigurací, údržbou a servisem přístroje.

Přístroj musí být správně nainstalován v závislosti na aplikaci. Nesprávná instalace může způsobit vadnou funkci, což může vést k poškození přístroje nebo k nehodě.

Přístroj využívá nebezpečné napětí, které může způsobit smrtelnou nehodu. Před započítím řešení problémů (v případě poruchy) nebo před demontáží přístroje, musí být přístroj odpojen od zdroje napájení. Pro informace o bezpečnosti se musí dodržovat norma EN 61 010-1 + A2.

Při vyjímání nebo vkládání karty dbejte bezpečnostních pokynů a postupujte podle doporučeného postupu.

Při zásahu do přístroje, musí být odpojen od zdroje napájení.

Nepokoušejte se sami opravit nebo upravit přístroj. Poškozený přístroj musí být demontován a předložen k opravě u výrobce.

Tyto přístroje by měly být zabezpečeny samostatnými nebo společnými pojistkami (jistíči)!

Přístroj není určen pro instalaci v prostředí s nebezpečím výbuchu (prostředí Ex). Přístroj používejte pouze mimo prostředí s nebezpečím výbuchu.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Přístroje řady OM 403 splňují nařízení EU 2014/30/EU a 2014/35/EU

Splňuje následující evropské a české normy:

ČSN EN 61010-1 Elektrická bezpečnost

ČSN EN 61326-1 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC „Průmyslová oblast“






ČSN EN IEC 62003:2021 Jaderná zařízení – Požadavky na EMC pro elektrická zařízení důležitá pro bezpečnost

ČSN EN IEC 63000 RoHS

ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 Seizmická způsobilost pro Jaderná zařízení

ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008 Mechanická odolnost - vibrace

Přístroj je vhodný k neomezenému užívání v zemědělské a průmyslové oblasti.

 NEBEZPEČÍ 	 VAROVÁNÍ 	 POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM - Před prováděním servisních prací odpojte veškeré napájení a ostatní přívodní vedení Nedodržení tohoto pokynu bude mít za následek smrt nebo vážné zranění.	NEBEZPEČÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ - Nepoužívejte tento výrobek v bezpečnostně kritickém systému - Výrobek nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte - Nepoužívejte výrobek mimo doporučené provozní podmínky Nedodržení těchto pokynů může mít za následek smrt, vážné zranění nebo poškození zařízení	NEBEZPEČÍ PROVOZU ZAŘÍZENÍ - Nainstalujte požadované jištění přístroje Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění nebo poškození zařízení.

Elektrické zařízení smí instalovat, provozovat, udržovat a udržovat pouze kvalifikovaný personál.

Společnost ORBIT MERRRET nenese žádnou odpovědnost za jakékoli důsledky vyplývající z použití tohoto materiálu.

1. OBSAH	3
2. POPIS PŘÍSTROJE	4
2.1 Popis	4
2.2 Ovládní	5
2.3 Rozšíření	5
2.4 Význam LED symbolů	6
2.5 Funkce tlačítek	7
2.6 Zapnutí bluetooth komunikace	7
2.7 Nastavování čísel a desetinné tečky	7
2.8 Schéma zpracování měřeného signálu	8
2.9 Symboly použité v návodu	8
3. PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE	10
3.1 Připojení měřících vstupů	12
3.2 Připojení analogových výstupů	15
3.3 Připojení datových výstupů	15
3.4 Připojení reléových/OC výstupů	16
3.5 Připojení externích vstupů	17
3.6 Výstup READY	17
3.7 Připojení napájení přístroje	17
4. PRVNÍ ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE	18
4.1 Průvodce nastavením	18
5. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE	26
5.1 Nastavení - VSTUPY	28
5.1.1 Nastavení analogového vstupu	28
5.1.2 Nastavení vstupu CITAC	35
5.1.3 Volba funkcí externích vstupů	36
5.1.4 Volby dalších funkcí tlačítek	40
5.2 Nastavení - KANALY	44
5.2.1 Nulování vnitřních hodnot	44
5.2.2 Nastavení Kanálu A	44
5.2.3 Nastavení Kanálu B - C	53
5.2.4 Nastavení kanálu CITAC	54
5.2.5 Nastavení kanálu KMITOCET	56
5.3 Nastavení - FUNKCE	58
5.3.1 Timer	58
5.4 Nastavení - VYSTUPY	60
5.4.1 Reléový/OC výstup	60
5.4.2 Analogový výstup	66
5.4.3 Displej	68
5.4.4 Paměť	74
5.5 Nastavení - KOMUNIKACE	78
5.5.1 Datový výstup RS 232/485	78
5.5.2 Datový výstup MODBUS TCP/IP	80
5.5.3 Bluetooth	81
5.6 Nastavení - SERVIS	82
5.6.1 Nastavení hesla pro vstup do menu přístroje	82
5.6.2 Nastavení odloženého startu přístroje	83
5.6.3 Uložení uživatelského nastavení	83
5.6.4 Načtení uživatelského nastavení	83
5.6.5 Návrat k výrobnímu nastavení	84
5.6.6 Smazání uživatelské kalibrace přístroje	84
5.6.7 Nastavení aktuálního data	85
5.6.8 Nastavení aktuálního času	85
5.6.9 Volba jazyka pro menu přístroje	85
5.6.10 Volba signalizovaných chybových stavů	86
5.6.11 Povolení opakovaného spuštění průvodce	87
5.6.12 Simulace vstupního signálu	88
5.6.13 Zobrazení informací o přístroji	89
6. NASTAVENÍ PŘÍSTROJE - USER	90
6.0 Nastavení položek do "USER" menu	90
7. METODA MĚŘENÍ STUDENÉHO KONCE	92
8. DATOVÝ PROTOKOL	94
9. KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST	95
10. TABULKA ZNAKŮ	96
11. CHYBOVÁ HLÁŠENÍ	97
12. TECHNICKÁ DATA	98
13. ROZMĚRY A MONTÁŽ PŘÍSTROJE	100
14. ZÁRUČNÍ LIST	101
RYCHLÁ ORIENTACE V MENU PŘÍSTROJE	102
ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	103

Poznámka o ochranné známce

Název **ORBIT MERRET®** je registrovaná ochranná známka společnosti **ORBIT MERRET, spol. s r. o.** a je chráněna právními předpisy o ochraně duševního vlastnictví v rámci Evropské unie.

Jakékoli použití této ochranné známky bez předchozího písemného souhlasu vlastníka je zakázáno.

2. Popis přístroje

2.1 Popis

Modelová řada OM 403 představuje 6místné panelové digitální přístroje navržené s důrazem na maximální účelnost a pohodlí uživatele, přičemž si zachovávají příznivou cenu.

Typ OM 403UNI je multifunkční přístroj, který lze snadno konfigurovat pro 11 různých typů vstupů a jejich rozsahů přímo v menu přístroje. Navzdory své univerzálnosti zůstává nastavení a ovládání přístroje uživatelsky přívětivé, a to díky dvěma displejům, dotykovým tlačítkům s barevnou navigací a haptickou odezvou, a především díky integrovanému Průvodci nastavením.

Základem přístroje jsou 32bitový procesor a vícekanalový 24bitový $\Delta\Sigma$ ADC, které přístroji zaručují vysokou přesnost, stabilitu a snadné ovládání.

VARIANTY A MĚŘICÍ ROZSAHY

UNI	DC	$\pm 60/\pm 75/\pm 100/\pm 150/\pm 300/\pm 1000$ mV; $\pm 20/\pm 40$ V; ± 100 mA
	PM	$\pm 5/\pm 20$ mA, 4...20 mA; $\pm 2/\pm 5/\pm 10$ V
	OHM	0...30/100/300 Ω ; 0...1/3/10/30/100/300 k Ω
	Pt	Pt 100/500/1000 (3851 ppm/ $^{\circ}$ C)
	Ni	Ni 1 000/10 000 (5 000/6 180 ppm/ $^{\circ}$ C)
	Cu	Cu 50/100 (4 260/4 280 ppm/ $^{\circ}$ C)
	NTC	2/2,2/10/12/20 k Ω
	PTC	KTY 81/210
	T/C	E/B/J/K/L/N/R/S/T/XK
	DU	Potenciometr
	UC	Čítač/Kmítočet (< 10 kHz)

PROGRAMOVATELNÉ ZOBRAZENÍ

Volba	uživatel může volit mezi různými typy vstupů a měřicích rozsahů
Standard	pro oba krajní body vstupního rozsahu lze na displeji nastavit libovolnou hodnotu, např. vstup 0...20 mA > 0...500,0
Teach-In	u této funkce je možné přiřadit libovolné zobrazení na displeji pro aktuálně změřené krajní hodnoty vstupního signálu, např. vstup 4,02...20,01 mA > 0...500,0
Ruční	uživatel může manuálně zadat dvě krajní hodnoty vstupního signálu a přiřadit jim libovolné zobrazení na displeji, např. vstup 0,04...9,58 V > 0...700,0
Zobrazení	-99 999...999 999

POMOCNÉ NAPĚTÍ

Pevné 24 VDC/50 mA, je vhodné pro napájení snímačů a převodníků

KOMPENZACE

Vedení [RTD, OHM]	automatická (3 a 4drát) nebo ruční v menu (2drát)
Sondy [RTD]	vnitřního zapojení (odpor vedení v měřicí hlavici)
St. konce [T/C]	ruční nebo automatická (teplota svorek)

DIGITÁLNÍ FILTRY

Plovoucí/Exponenciální/Aritmetický průměr z 2...100 měření

Zaokrouhlení	nastavení zobrazovacího kroku pro displej
Síťový IIR filtr	volba filtru pro potlačení síťového brumu

MATEMATICKÉ FUNKCE

Linearizace	nelineární signál je převeden až 300 bodovou lineární interpolací
Tára	nulování displeje při nenulovém vstupním signálu
Offset	pevně nastavený posun počáteční hodnoty
Min/max. hodnota	registrace min./max. hodnoty dosažené během měření
Špičková hodnota	displej zobrazuje pouze nejvyšší nebo nejnižší změřenou hodnotu
Matematické fce	polynom, 1/x, logaritmus, exponenciál, mocnina, odmocnina
Simulace	přístroj simuluje svoji funkci bez připojeného vstupního signálu
Logování	záznam událostí a chybových hlášení s časovou značkou

EXTERNÍ OVLÁDÁNÍ

Hold	zastavení měření
Lock	blokování tlačítek
Tára	aktivace a nulování táry
Nulování Min/Max	nulování min/max hodnoty
Nulování Peak	nulování špičkové hodnoty
Hold Min/Max/Avg	měření Min/Max/Avg hodnoty
Vzorek	start jednorázového měření
Záznam dat	ukládání naměřených hodnot do paměti přístroje
Rozepnutí limity	povolení rozepnutí relé v módu Trvale (bezpečnostní relé)

2.2 Ovládání

Přístroj se ovládá a nastavuje pomocí pěti dotykových tlačítek umístěných na předním panelu. Pro lepší orientaci v menu jsou tlačítka barevně podsvícena a vybavena haptickou odezvou. Úvodní nastavení přístroje lze snadno provést pomocí Průvodce, který Vás krok za krokem provede základním nastavením potřebným pro spuštění přístroje.

PRO Kompletní programovací menu

- obsahuje kompletní menu přístroje a je chráněné volitelným číselným kódem

USER Uživatelské programovací menu

- může obsahovat vybrané položky vybrané z PRO menu
- přístup je bez hesla

Nastavení přístroje lze snadno provádět pomocí programu OM Link z PC přes rozhraní USB-C nebo Bluetooth. Program umožňuje archivaci nastavení, aktualizaci firmware a rozšiřuje funkce přístroje v následujících oblastech:

- zadávání linearizační tabulky
- import záznamů naměřených hodnot (volitelná, samostatně objednávaná funkce)
- prohlížení uložených logů a událostí
- kalibrace přístroje

Všechna nastavení jsou uložena v paměti EEPROM, takže zůstávají zachována i po vypnutí přístroje.

2.3 Rozšíření

Komparátory jsou navrženy pro sledování dvou, tří, čtyř nebo šesti mezních hodnot s reléovým nebo OC výstupem. Uživatel má možnost volby různých režimů a funkcí výstupů, tak aby vyhovovaly konkrétním požadavkům na provoz. Dosažení nastavených limitních hodnot je indikováno LED signalizací a současně sepnutím/rozepnutím příslušného výstupu

Datové výstupy jsou díky své rychlosti a přesnosti ideální pro přenos naměřených údajů do dalších zobrazovacích zařízení nebo přímo do řídicích systémů. K dispozici jsou izolovaná rozhraní RS232 a RS485 s podporou protokolů ASCII, Modbus, PROFINET a EtherCAT.

Analogové výstupy jsou ideální pro aplikace, kde je vyžadováno další vyhodnocení nebo zpracování naměřených hodnot v externích zařízeních. K dispozici je univerzální analogový výstup s možností volby typu i rozsahu – napětí nebo proud.

Záznam naměřených hodnot je ideální pro aplikace vyžadující sledování a ukládání dat v závislosti na čase. Řízení záznamu probíhá prostřednictvím reálného času (RTC), přičemž lze nastavit ukládání v definovaných časových intervalech a periodách, nebo v případě krátkodobých událostí zajišťuje kontinuální záznam s vysokou rychlostí zápisu. Data se ukládají buď do interní paměti přístroje, nebo na USB-C flash disk.



Na našich webových stránkách www.orbitmerret.eu jsou u produktů v záložce „Podpora ke stažení“ dostupné Aplikační listy, které poskytují detailní popis vlastností, funkcí nebo použití přístroje.

2. Popis přístroje

2.4 Význam LED symbolů






Nastavení a ovládání přístroje se provádí 5-ti tlačítky umístěnými na předním panelu, jejichž pomocí je možné listovat v ovládacím menu, volit a nastavovat požadované hodnoty.





VÝZNAM SIGNALIZAČNÍCH LED

Symbol	Funkce	Barva LED
1 2 3 4 5 6	Aktivní reléový/OC výstup Blikající číslice signalizuje limitu s omezením (hystereze, zpoždění)	červená
REC	Svítil trvale – přístroj je v režimu připravenosti k záznamu Bliká – probíhá aktivní záznam do paměti	oranžová
MF	Aktivní Matematické funkce	oranžová
MIN	Na displeji je zobrazená Minimální hodnota	oranžová
MAX	Na displeji je zobrazená Maximální hodnota	oranžová
RMT	Přístroj je vzdáleně nastavován (USB)	oranžová
CON	Aktivní datová komunikace (BT, Datový výstup, Ethernet)	oranžová
SET	Přístroj je v nastavovacím režimu	žlutá
ERR	Indikace chybového hlášení + na Info displeji se zobrazí číslo chyby + na Sekundárním displeji se zobrazí popis chyby	červená
T	Aktivní funkce Tára	oranžová
+	Aktivní Linearizační tabulka	oranžová
▴ ▾	Indikace rovnovážného stavu	oranžová
▾	Naměřené hodnoty vykazují klesající trend	oranžová
▴	Naměřené hodnoty vykazují rostoucí trend	oranžová
→ 0 ←	Aktivní funkce Automatické nulování	oranžová

2.5 Funkce tlačítek

Tlačítko	Měření	Menu	Nastavení čísel/výběr
	vstup do PRO menu	výstup z menu	opuštění editace
	programovatelná funkce tlačítka	návrat na předcházející úroveň	posun na vyšší dekadu
	programovatelná funkce tlačítka	posun na předchozí položku	posun směrem dolů
	programovatelná funkce tlačítka	posun na další položku	posun směrem nahoru
	programovatelná funkce tlačítka	potvrzení výběru	potvrzení nastavení/výběru

2.6 Zapnutí bluetooth komunikace

Bluetooth komunikace je možné zapnout dvěma způsoby
 - rychlou aktivaci provedete současný stisk tlačítkem  a 
 - povolením v menu přístroje *COMM/BLUET/ZAPNI/ANO?*

CON bliká Bluetooth je aktivní, ale nepřipojen
 CON svítí Bluetooth je úspěšně připojen



Bluetooth komunikace lze aktivovat pouze v případě, že máte nastavené heslo přístroje (≠0)

2.7 Nastavování čísel a desetinné tečky

DESETINNÁ TEČKA


Její volba v menu, při úpravě nastavovaného čísla se provede tlačítkem  s přechodem za nejvyšší dekadu, kdy se rozbliká jen desetinná tečka. Umístění se provede  / .

ZNAMÉNKO MÍNUS

Nastavení znaménka mínus provedeme tlačítkem  na vyšší dekadě.

2. Popis přístroje

2.8 Schéma zpracování měřeného signálu

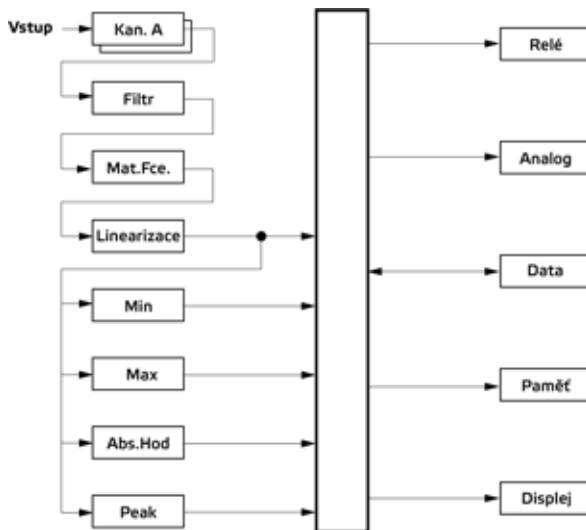

2.9 Symboly použité v návodu

DC **PM**

DU **OHM** **RTD** **T/C** Označuje nastavení pro daný typ přístroje

DEF

hodnoty nastavené z výroby



po stisku tlačítka bude nastavená hodnota uložena



po stisku tlačítka nebude nastavená hodnota uložena

3. Připojení přístroje

Přívodní vedení pro napájení přístroje by neměly být v blízkosti vstupních nízkonapěťových signálů.

 
Stykače, motory s větším příkonem a jiné výkonné prvky by neměly být v blízkosti přístroje.

Vedení do vstupu přístroje (měřená veličina) by mělo být dostatečně vzdáleno od všech silových vedení a spotřebičů.

Pokud toto není možné zajistit, je nutné použít stíněné vedení s připojením na zem (svorka E).

Přístroje jsou testovány podle norem pro použití v průmyslové oblasti, ale i přesto Vám doporučujeme dodržovat výše uvedené zásady.


■ Připojení vodičů



Vodič	Rozteč konektoru	3,5 mm	5 mm
Typ			
Průřez		0,05...1,5 30...14	0,05...2,5 30...12


Vodič typu licna musí být před zapojením do konektoru zakončen dutinkou!

■ Galvanické oddělení přístroje

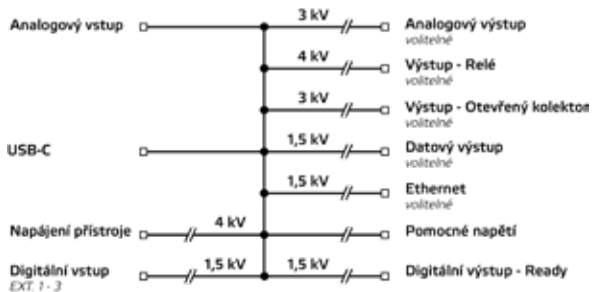


Přístroj nemá galvanicky izolované rozhraní USB-C. Při současně připojených signálových vstupech používejte k připojení k PC vždy USB izolátor. Předjedete tak zemním smyčkám, rušení a možnému poškození zařízení.


3. Připojení přístroje

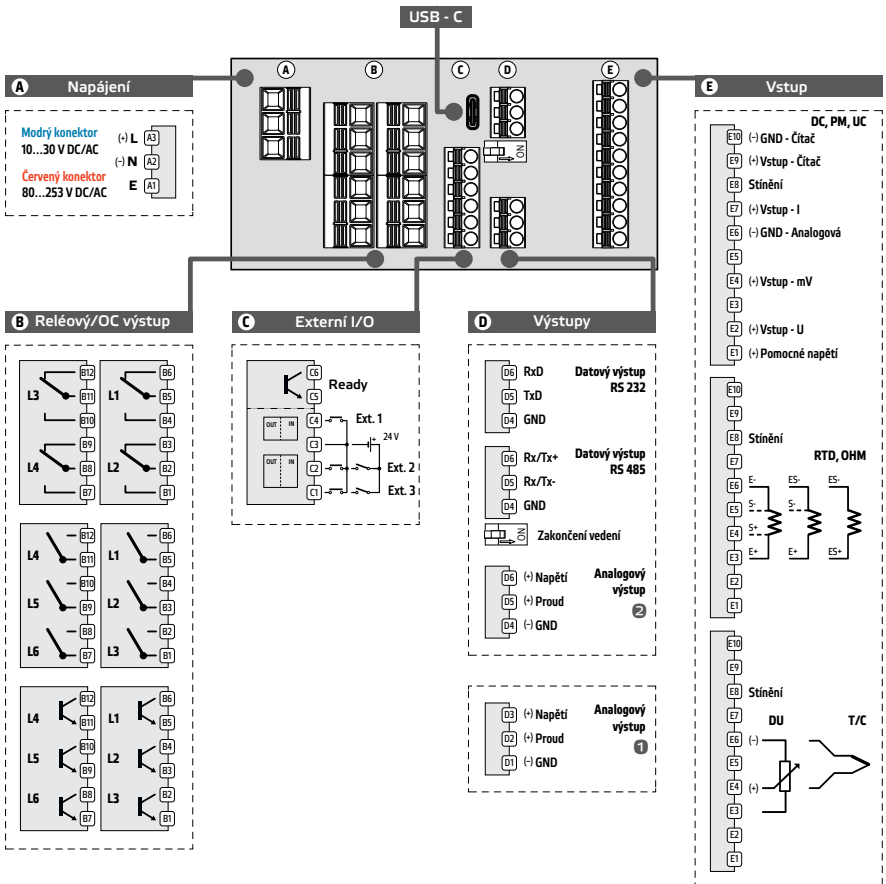

■ Datový výstup Modbus TCP/IP

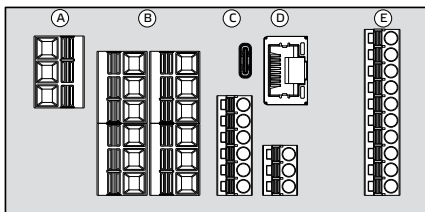

■ Datový výstup PROFINET/EtherCAT

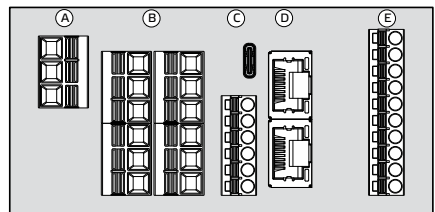

3. Připojení přístroje

3.1 Připojení měřících vstupů

Vstupní signál se připojuje na 10pinový konektor na pozici **E**.

Volby typu vstupů, rozsahů, snímačů i jejich zapojení lze nastavit v menu přístroje viz kapitola 5.1 Konfigurace vstupů VSTUPY > AN.VST. Následující popis a obrázky poskytují podrobné informace o zapojení pro jednotlivé typy měřících vstupů

■ Připojení vstupu pro typ DC

Obrázky ukazují schéma připojení vstupu pro měření DC proudu a napětí.

Volba vstupu a rozsahu je nastavitelná v menu přístroje,

5.1.1 Vstup VSTUPY > AN. VST, strana 28


Rozsah

$\pm 60 / \pm 75 / \pm 100 / \pm 150 / \pm 300 / \pm 1000$ mV **E4**


$\pm 20 / \pm 40$ V **E2**

$\pm 90 / \pm 180$ mA **E6**


Napětí [mV]

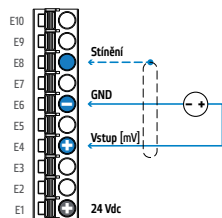

Napětí [V]

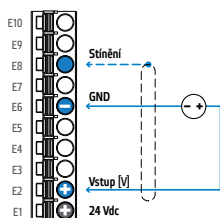

Proud [mA]

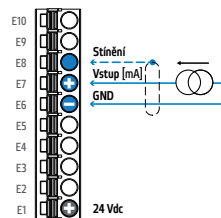

■ Připojení vstupu pro typ PM

Obrázky ukazují schéma připojení vstupu pro procesní signály.

Volba vstupu a rozsahu je nastavitelná v menu přístroje,


5.1.1 Vstup VSTUPY > AN. VST, strana 28

Rozsah


$\pm 2 / \pm 5 / \pm 10$ V **E2**

$\pm 5 / \pm 20$ mA / 4...20 mA **E6**

Napětí [V]

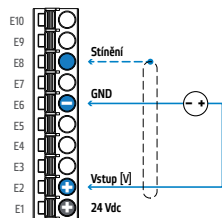


Napětí [V], 3drát

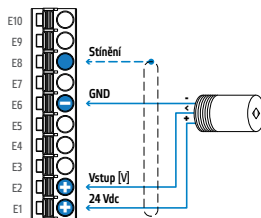


3. Připojení přístroje


Proud [mA]

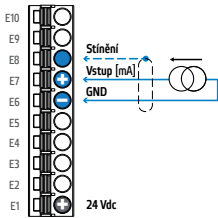

Proud [mA], 2drát

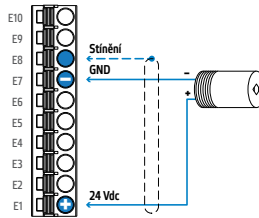


Proud [mA], 3drát

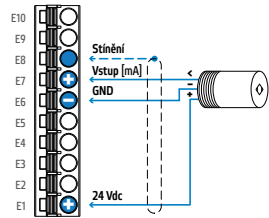


■ Připojení vstupu pro typ OHM, Pt, Ni, Cu, PTC, NTC

Obrázky ukazují schéma připojení vstupu pro měření odporu a odporových teplotních snímačů
Volba vstupu a rozsahu je nastavitelná v menu přístroje, 5.1.1 Vstup VSTUPY > AN. VST, strana 28


2drátové

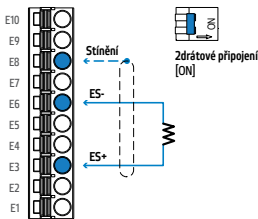

3drátové

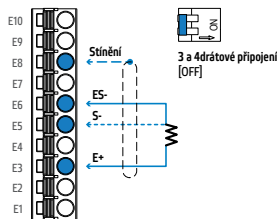


4drátové

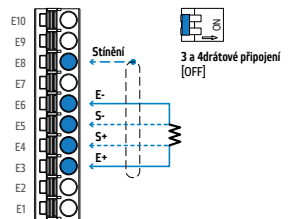

Způsob zapojení vstupu RTD nebo OHM určuje potřebné nastavení DIP přepínače.

■ Připojení vstupu pro typ T/C

Obrazek ukazuje schéma připojení vstupu pro termočlávkové teplotní snímače
Volba vstupu a rozsahu je nastavitelná v menu přístroje, 5.1.1 Vstup VSTUPY > AN. VST, strana 28

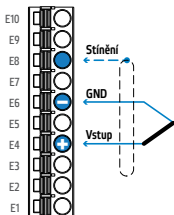

Rozsah

B/E/J/K/L/N/R/S/T/XX

E4




Teplotní snímač pro měření studeného konce je umístěn uvnitř svorkovnice.
Popis metody měření studeného konce je uveden na straně 92

3. Připojení přístroje

■ Připojení vstupu pro typ DU

Obrázek ukazuje schéma připojení vstupu pro potenciometr.

Volba vstupu a rozsahu je nastavitelná v menu přístroje, [5.1.1 Vstup VSTUPY > AN. VST, strana 28](#)

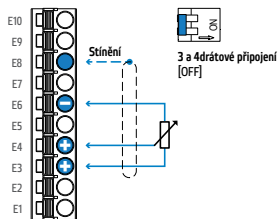


Odpor potenciometru > 500 Ω

■ Připojení vstupu pro typ UC


Obrázek ukazuje schéma připojení vstupu pro čítač.

Volba vstupu a rozsahu je nastavitelná v menu přístroje, [5.1.2 Vstupy VSTUPY > CITAC, strana 35](#)


Kontakt, NPN

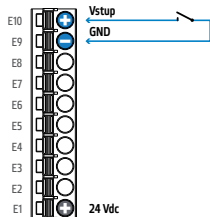


3drátové, NPN

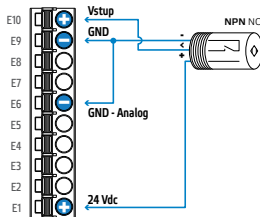


3drátové, PNP

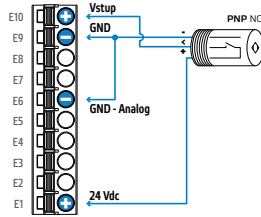

3drátové, NPN

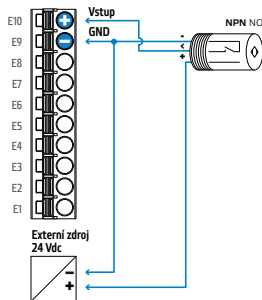

3drátové, PNP

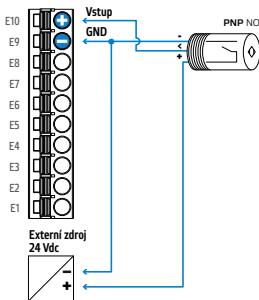

Pomocný zdroj pro napájení snímače

Vestavěný pomocný zdroj lze použít pro napájení čítačového vstupu pouze v případě, že není použit analogový vstup.

Pokud je analogový vstup zapojen, musí být snímač připojený k čítačovému vstupu napájen z EXTERNÍHO ZDROJE.

3.2 Připojení analogových výstupů

Výstupní analogový signál (aktivní) se připojuje na 3pinový konektor na pozici **D**.


Volby typu výstupu a rozsahů lze nastavit v menu přístroje, **5.4.2 Výstupy VYSTUP > ANALOG, strana 66**.

Následující obrázky poskytují podrobné informace o zapojení pro jednotlivé typy výstupů.

Výstup 1 - Proud, aktivní [mA]



 
Výstup 1 - Napětí [V]




Rozsah

0...5 / 0...20 / 4...20 mA	D2
0...2 / 0...5 / 0...10 / ±10V	D3

 Výstup 2 - Proud, aktivní [mA]



Výstup 2 - Napětí [V]

 

Rozsah*

0...5 / 0...20 / 4...20 mA	D5
0...2 / 0...5 / 0...10 / ±10V	D6

*platí v případě objednání druhého analogového výstupu, který je osazen na pozici Datového výstupu RS232/485

 
3.3 Připojení datových výstupů

Výstupní digitální signál se připojuje na 3pinový konektor na pozici **D**.


Volby formátu komunikace lze pro aktuálně použitou kartu nastavit v menu přístroje, příklad je pro kartu RS 485, **5.5.2 Komunikace KOMUN. > RS485, strana 78**.


Následující obrázky poskytují podrobné informace o zapojení pro jednotlivé typy výstupů.

Výstup - RS 232



RS 485

 

 **Zakončení vedení [ON - připojení odporu 120 R]**



RS 232

K počítači může být připojen pouze jeden přístroj a celková délka kabelu by neměla překročit 15 m. Pro propojení doporučujeme použít kroucený kabel AWG28 / 0,08 mm².



RS 485

K počítači může být připojeno až 32 přístrojů a délka kabelu by neměla překročit 500 m.

Pro propojení doporučujeme použít kroucený kabel AWG28 / 0,08 mm². Poslední přístroj na lince musí mít zakončovací odpor 120R (přepínač v pozici ON)

3. Připojení přístroje


3.4 Připojení reléových/OC výstupů

Výstupní signál se připojuje na 3pinový konektor na pozici **B**.


Volby typu výstupů lze nastavit v menu přístroje, **5.4.1 Výstupy VYSTUP > RELE**, strana 60.

Následující obrázky poskytují podrobné informace o zapojení pro jednotlivé typy výstupů.


2 přepínací relé (Form C)

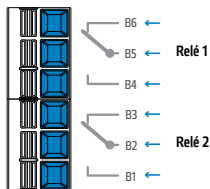


4 přepínací relé (Form C)

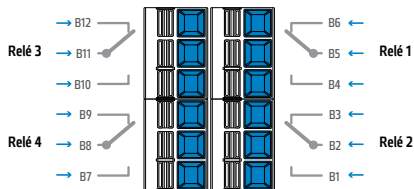


3 spínací relé (Form A)

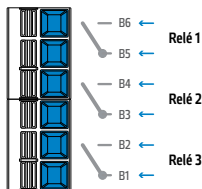


6 spínacích relé (Form A)

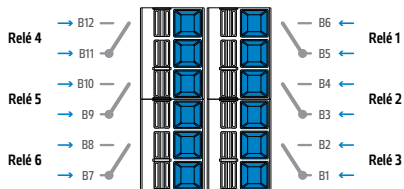

3 otevřené kolektory

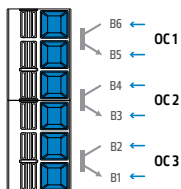


6 otevřených kolektorů

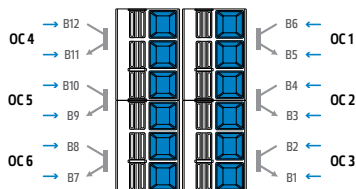

3.5 Připojení externích vstupů

Externí ovládací vstupy se připojují na 6pinový konektor na pozici **C**.

Volby typu vstupů (NPN/PNP) a přiřazení jejich funkce lze nastavit v menu přístroje, [5.1.3 Vstupy VSTUP > EXT.VST, strana 36](#). Následující obrázek poskytuje podrobné informace o jejich zapojení.

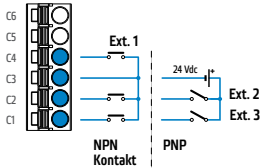


Externí vstupy jsou izolované

3.6 Výstup READY

Informativní výstup READY se připojuje na 6pinový konektor na pozici **C**.

Výstup reaguje na chybová hlášení zvolená v menu přístroje, [5.6.9 Servis SERVIS > SIG.CHY, strana 86](#).

Následující obrázek poskytuje podrobnou informaci o jeho zapojení.

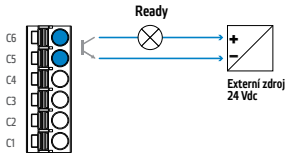


Výstup je aktivní pouze v případě, že na přístroji není zobrazeno žádné chybové hlášení.
Otevřený kolektor 30 VDC/100 mA

3.7 Připojení napájení přístroje

Napájení přístroje se připojuje na 3pinový konektor na pozici **A**.

 Následující obrázek poskytuje podrobnou informaci o jeho zapojení.



Barevné označení svorek jasně identifikuje rozsah napájecího napětí, což minimalizuje riziko chybného připojení a následného poškození přístroje nesprávným napájecím napětím.

Modrá 10...30 V
Červená 80...250 V



Zařízení připojte k napájení až po zapojení všech ostatních konektorů. Nedodržení tohoto postupu může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.



Zařízení je jistěno pojistkou uvnitř přístroje.

Napájení 10...30 V T 4000 mA
Napájení 80...250 V T 630 mA

4. První zapnutí přístroje

 
 


PRŮVODCE NASTAVENÍM PRVNÍ ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

4.1 Průvodce nastavením

Průvodce při nastavení přístroje je softwarový nástroj navržený tak, aby Vám usnadnil počáteční konfiguraci a nastavení přístroje.

Je to interaktivní program, který provádí uživatele krok za krokem procesem nastavení, detekuje konfiguraci zařízení a konfiguruje ho podle přednastavených parametrů. Průvodce zjednodušuje a zrychluje postup základního nastavení, což umožňuje i méně zkušeným uživatelům úspěšně přístroj nastavit.



Úvodní text

Na primárním displeji je zobrazen typ přístroje a aktuální měřicí rozsah, na spodním displeji je uvedena verze firmwaru, ke které je vždy přiřazena odpovídající verze návodu.

Další položka se zobrazí automaticky zhruba po 2 sekundách.

Spuštění průvodce nastavením

- ✓ Volba - ANO/NE
- ▲ Volba - ANO/NE
- ◀ návrat na předchozí položku
- ✓ Spustit / Přeřušit Průvodce

Menu pro nastavení VSTUPU

 
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

Menu pro nastavení Analogového vstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

Menu pro nastavení TYPU MĚŘENÍ

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku



Výběr TYPU MĚŘENÍ

DC
 PM
 OHM
 Teplot.
 POt

- ✓ Posun na další položku - dolu
- ⏴ Posun na další položku - nahoru
- ⏪ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci



Menu pro volbu měřicího rozsahu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⏪ Návrat na předchozí položku


Volitelné typy vstupů/měřicích rozsahů

Typ	Displej	Rozsah	Další volby	
DC	max rozsahu	±60 / ±75 / ±100 / ±150 / ±300 / ±1000 mV ±20 / ±40 V; ±100 mA		
PM	max rozsahu	±5 / ±20 mA; 4...20 mA ±2 / ±5 / ±10 V		
OHM	max rozsahu	0...30 / 100 / 300 Ω; 0...1 / 3 / 10 / 30 / 100 kΩ 0...300 kΩ (jen 2 a 4 drát)	2, 3 a 4drátové připojení	
TEPLOt Pt	EU 100	Pt 100, 3 851 ppm/°C	-50°...450°C	
	EU 500	Pt 500, 3 851 ppm/°C	-50°...450°C	
	EU 1k	Pt 1 000, 3 851 ppm/°C	-50°...450°C	
	US 100	Pt 100, 3 920 ppm/°C	-50°...450°C	
	RU 50	Pt 50, 3 910 ppm/°C	-200°...1100°C	
	RU 100	Pt 100, 3 910 ppm/°C	-200°...450°C	
Ni	5.0 1k	Ni 1 000, 5 000 ppm/°C	-50°...250°C	
	6.2 1k	Ni 1 000, 6 180 ppm/°C	-200°...250°C	
	5.0 10k	Ni 10 000, 5 000 ppm/°C	-50°...250°C	
	6.2 10k	Ni 10 000, 6 180 ppm/°C	-200°...250°C	
CU	4.26 50	Cu 50, 4 260 ppm/°C	-50°...200°C	
	4.28 50	Cu 50, 4 280 ppm/°C	-200°...200°C	
	4.26 k1	Cu 100, 4 260 ppm/°C	-50°...200°C	
	4.28 k1	Cu 100, 4 280 ppm/°C	-200°...200°C	
NTC	NTC 1	2k2, B2585 = 3600	-40°...125°C	
	NTC 2	2k0, B2585 = 3528	-40°...125°C	
	NTC 3	10k, B2585 = 3435	-40°...125°C	
	NTC 4	10k, B2585 = 3977	-40°...125°C	
	NTC 5	12k, B2585 = 3740	-40°...125°C	
	NTC 6	20k, B2585 = 4263	-40°...125°C	
PTC	KTY81	KTY 81/210, 2k	-55°...150°C	
T/C	B	(PtRh30-PtRh6)	300°...1 820°C	
	E	(NiCr-CuNi)	-200°...690°C	
	J	(Fe-CuNi)	-200°...900°C	
	K	(NiCr-Ni)	200°...1 300°C	
	L	(Fe-CuNi)	-200°...900°C	
	N	(Omegalloy)	-200°...1 300°C	
	R	(Pt13Rh-Pt)	-50°...1 740°C	
	S	(PtRh10-Pt)	-50°...1 760°C	
	T	(Cu-CuNi)	-200°...400°C	
	XK	XX (Chromel-Copel)	-200°...800°C	
	POt	DU	1,65 VDC/3 mA, odpor potenciometru > 500 Ω	
	CITAC	UC	0,1 Hz...10 kHz, <30 V	čítač/kmitočet

  4. První zapnutí přístroje



Výběr měřicího rozsahu

 

- ✓ Posun na další položku - dolu
- ✓ Posun na další položku - nahoru
- ✓ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro nastavení KANALY

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✓ Návrat na předchozí položku

Menu pro nastavení KANALA

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✓ Návrat na předchozí položku

Menu pro nastavení Minimálního zobrazení

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✓ Návrat na předchozí položku

Nastavení hodnoty displeje pro minimální hodnotu vstupu



- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ✓ Posun na další číslo - nahoru
- ✓ Posun na další dekádu - vlevo
- ✓ Návrat na předchozí položku

Pro zadání hodnoty s desetinnou tečkou pokračujte podle pokynů, jinak potvrďte aktuální volbu a pokračujte v průvodci.

- ✓ Posun za poslední dekádu - Blikají všechny desetinné tečky
- ✓ Posun desetinné tečky - vpravo
- ✓ Posun desetinné tečky - vlevo
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro nastavení Maximálního zobrazení

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✓ Návrat na předchozí položku



Nastavení hodnoty displeje pro maximální hodnotu vstupu

-99999...20...999 999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ⬆ Posun na další číslo - nahoru
- ⬅ Posun na další dekádu - doleva
- ☰ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro nastavení Desetinné tečky

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⬅ Návrat na předchozí položku

Nastavení desetinné tečky

- ✓ Posun desetinné tečky - vpravo
- ⬆ Posun desetinné tečky - vlevo
- ⬅ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci



Následující nastavení jsou závislá na variantě přístroje



Menu pro nastavení VÝSTUP

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⬅ Návrat na předchozí položku

Menu pro nastavení RELE

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⬅ Návrat na předchozí položku

Menu pro nastavení Rele 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⬅ Návrat na předchozí položku

4. První zapnutí přístroje



Menu pro nastavení zdroje pro vyhodnocení Limity 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

Volba zdroje pro vyhodnocení Limity 1



Typ	Popis
OFF	Vyhodnocení Limity 1 je vypnuté
HOD. A	Vyhodnocení Limity 1 z hodnoty kanálu A
MIN. A	Vyhodnocení Limity 1 z minimální hodnoty kanálu A
MAX. A	Vyhodnocení Limity 1 z maximální hodnoty kanálu A
ABS. A	Vyhodnocení Limity 1 z absolutní hodnoty kanálu A
CHYBA	Vyhodnocení Limity 1 při aktivním chybovém hlášení

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ◀ Posun na další číslo - nahoru
- ◀ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro volbu módu Limity 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

Volba módu Limity 1




Typ	Popis
NARUST	Aktivní nad nastavenou hodnotou
POKLES	Aktivní pod nastavenou hodnotou
OKENKO	Aktivní v nastaveném okně / pásmu
DAVKA	Aktivní v nastavených periodách

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ◀ Posun na další číslo - nahoru
- ◀ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro nastavení Limity 1

 - ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku



Nastavení meze sepnutí pro Limitu 1

-99999...0...999 999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ⏏ Posun na další číslo - nahoru
- ⏏ Posun na další dekádu - do leva
- ≡ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro volbu Hystereze Limity 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⏏ Návrat na předchozí položku

Nastavení hystereze pro Limitu 1

0...999 999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ⏏ Posun na další číslo - nahoru
- ⏏ Posun na další dekádu - do leva
- ≡ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro volbu Zpoždění sepnutí Limity 1

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⏏ Návrat na předchozí položku

Nastavení zpoždění sepnutí pro Limitu 1 [sekunda]

 
 
0...99999,9

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ⏏ Posun na další číslo - nahoru
- ⏏ Posun na další dekádu - do leva
- ≡ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro volbu Analogového výstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ⏏ Návrat na předchozí položku


4. První zapnutí přístroje



Menu pro volbu Typu Analogového výstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

 Volba typu Analogového výstupu



- ✓ Posun na další položku - dolu
- ▶ Posun na další položku - nahoru
- ◀ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro nastavení Minimálního rozsahu Analogového výstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

Nastavení hodnoty pro minimum rozsahu Analogového výstupu

-99999...4...999999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ▶ Posun na další číslo - nahoru
- ◀ Posun na další dekádu - do leva
- ≡ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci

Menu pro nastavení Maximálního rozsahu Analogového výstupu

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ◀ Návrat na předchozí položku

Nastavení hodnoty pro maximum rozsahu Analogového výstupu

-99999...20...999 999

- ✓ Posun na další číslo - dolu
- ▶ Posun na další číslo - nahoru
- ◀ Posun na další dekádu - do leva
- ≡ Návrat na předchozí položku
- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci



Menu pro servisní funkce

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku

Menu pro volbu přístupového hesla

- ✓ Potvrdit volbu a pokračovat v Průvodci
- ✗ Návrat na předchozí položku

Nastavení přístupového hesla

0...9999

Nastavené heslo platí pro vstup do menu přístroje i pro připojení programu OM Link přes USB-C konektor

Při nastavení hesla na **0000** je vstup do menu volný bez výzvy k jeho zadání

- ✗ Posun na další číslo - dolu
- ✗ Posun na další číslo - nahoru
- ✗ Posun na další dekádu - doleva
- ✓ Potvrdit výběr a ukončit průvodce (s uložením)



Průvodce je aktivní jen při prvním zapnutí přístroje, v případě potřeby lze opakované spuštění povolit v menu Servis/Wizard, [strana 87](#)

NASTAVENÍ

Kompletní menu přístroje
Přístup je blokován heslem
Stromová struktura menu

■ Vstup do menu přístroje



- stiskem tlačítka
- přístup je chráněn heslem, které je z výroby nastaveno na "0000"
(při tomto nastavení Vás přístroj nevyzve k jeho zadání)



Pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu zařízení doporučujeme nastavit přístupové heslo ihned při jeho prvním spuštění.

Heslo lze nastavit v menu *SERVIS/HESLO*




Při prodlevě delší než 60 s se programovací režim automaticky přeruší a přístroj sám opět přejde do měřicího režimu.



Při připojení přístroje k PC pouze prostřednictvím USB-C konektoru (bez externího síťového napájení) je programem OM Link možné provádět pouze nastavování přístroje.

V tomto režimu nejsou aktivní funkce periférií, jako je analogový výstup, datový výstup, relé ani pomocné napětí.

Plná funkčnost periférií je k dispozici pouze při externím napájení přístroje nebo při použití dostatečně výkonného USB-C portu v PC.

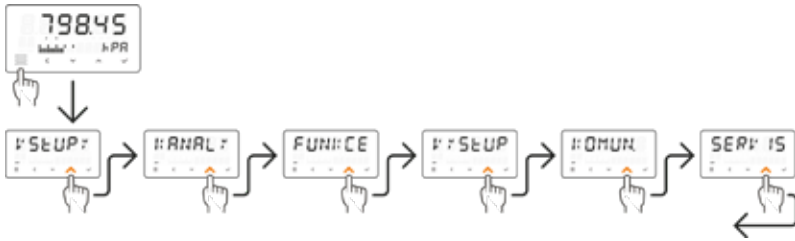

■ Menu je rozděleno do šesti základních částí

VSTUPY Nastavení parametrů vstupů

An. vstup	Typ a rozsah vstupu, Rychlost měření, Teach-in
Citač	Typ a funkce čítačového vstupu
Ext. vstupy	Funkce externích vstupů
Tlačítka	Funkce ovládacích tlačítek

KANALY Nastavení měřících kanálů

Pro snadnější nastavení se v menu přístroje používají KANALY A - C, CITAC, KMITOC kterým se pak přiřazují jednotlivé parametry a funkce

Nulování	Nulování táry, Min/max hodnoty,...
Zdroj	Hodnota vstupu (Nastavená v poloze VSTUP), Elektrická hodnota vstupu
Parametry	Nastavení zobrazení, offsetu, desetinné tečky, Jednotek, Popisu, Barvy displeje
Ukládání hod.	Nastavení ukládání naměřených hodnot
Filtr	Nastavení digitálních filtrů
Mat. funkce	Nastavení matematických funkcí

FUNKCE Nastavení funkcí

Timer	Nastavení pracovních časových oken funkci přístroje a jeho periferií
-------	--

VYSTUP Nastavení výstupů

Relé	Volba typu, módu a nastavení hodnot
Analog	Volba typu a rozsahu
Displej	Nastavení jasu, Výběry zobrazovaných hodnot pro jednotlivé displeje, Nastavení bargrafu
Paměť	Nastavení parametrů k záznamu naměřených hodnot do paměti přístroje

KOMUN. Nastavení komunikace a záznamu

RS 485	Nastavení parametrů datové komunikace, RS 232, RS 485, Modbus, Ethernet, ...
Bluetooth	Nastavení parametrů Bluetooth komunikace

SERVIS Servisní nastavení

Heslo	Nastavení heslo pro vstup do menu a připojení k přístroji
Odložený st.	Nastavení času [s] - kdy se neprovádí měření po připojení přístroje k napájení
Nastavení	Uložení, načtení nebo návrat k výrobnímu nastavení přístroje
Kalibrace	Návrat k výrobní kalibraci (po uživatelské kalibraci skriptem v programu OM Link)
Datum, čas	Nastavení aktuálního data a času
Jazyk	Volba jazykové verze menu
Chyby	Výběr chyb, která budou signalizovány LED na předním panelu i analogovým výstupem
Wizard	Opakované spuštění průvodce nastavením přístroje
Simulace	Simulace vstupního signálu
Informace	Provozní informace o přístroji

5. Nastavení přístroje

5.1 Nastavení - VSTUPY

5.1.1 Nastavení analogového vstupu

5.1.1a Rychlost měření

☰ VSTUP ✓ AN.VST ✓ MER.VS

MER.VS
AN.VST



10
MER.VS

Parametr	Nastavení	Popis
Rychlost měření	MER.VS	Volba rychlosti měření pro analogový vstup Nastavení rychlosti slouží k přizpůsobení reakce a přesnosti zařízení podle požadavků aplikace, optimalizuje stabilitu výstupu a minimalizuje šum.
10	10	10 měření/sekundu DEF
		Výběr hodnot 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 400



5.1.1b Typ měření

☰ VSTUP ✓ AN.VST ✓ MER.VS ⤴ ě:P

ě:P
AN.VST



PM
ě:P

Parametr	Nastavení	Popis
Typ měření	ě:P	Funkce volba typu měření umožňuje nastavit přístroj pro konkrétní druh analogového měření. Tímto výběrem se přizpůsobí vnitřní konfigurace přístroje tak, aby bylo zajištěno přesné a spolehlivé měření požadované veličiny. Tato funkce je základním krokem pro správné použití přístroje v různých aplikacích.
DC	DC	Měření DC napětí a proudu
PM	PM	Měření procesních signálů 4-20 mA, ±10 V, ... DEF
OHM	OHM	Měření odporu
tEPLot	tEPLot	Měření teploty se snímači Pt, Ni, Cu, NTC, PTC a T/C
Pot.	Pot	Potenciometr




5.1.1c Měřicí rozsah

PM

≡ SETUP: ✓ AN.V SE. ✓ MER./S ⬆ ⬆ ROZSAH

ROZSAH
AN.V SE4-20 mA
ROZSAH

Parametr	Nastavení	Popis
Měřicí rozsah	ROZSAH	Volba měřicího rozsahu Měřicí rozsah se nastavuje pro typ měření zvolený v předchozí poloze menu Typ . Jako příklad je zvolena volba rozsahu pro typ PM , který je přednastaven z výroby.
 2V	2V	±2V
5V	5V	±5V
10V	10V	±10V
5 mA	5 mA	±5 mA
20 mA	20 mA	±20 mA
4-20 mA	4-20 mA	4...20 mA



Měřicí rozsahy pro všechny typy měření jsou uvedeny v tabulce [strana 30](#)

5.1.1d Nastavení filtru pro potlačení síťového brumu*

≡ SETUP: ✓ AN.V SE. ✓ MER./S ⬆ ⬆ BPMF IL

BPMF IL
AN.V SEANO?
BPMF IL

Parametr	Nastavení	Popis
Potlačení brumu	BPMF IL	Nastavení filtru pro potlačení síťového brumu* Filtr slouží k potlačení rušení způsobeného síťovým kmitočtem 50 i 60 Hz. Pomocí IIR zpracování (Infinite Impulse Response) se měřicí signál integruje přes celé období rušení, čímž se efektivně eliminuje vliv síťového brumu pocházejícího z napájecí sítě nebo z elektromagnetických polí okolních zařízení. Tento postup výrazně zlepšuje stabilitu a přesnost měření zejména při nízkých signálech nebo v prostředí se silným elektromagnetickým rušením.
ANO?	ANO?	Aktivace filtru Po zapnutí filtru zůstává nastavená rychlost měření zachována. Přístroj poskytuje stabilnější a přesnější výsledky v prostředí se silným rušením ze sítě.



*volba je dostupná pouze pro rychlosti měření > 100 měření/s

5. Nastavení přístroje

Výběr dalších typů vstupů a jejich měřicích rozsahů

Typ	Displej	Rozsah	Další nastavení		
DC	60 mV	±60 mV			
	75 mV	±75 mV			
	100 mV	±100 mV			
	150 mV	±150 mV			
	300 mV	±300 mV			
	1000 mV	±1000 mV			
	20 V	±20 V			
	40 V	±40 V			
	100 mA	±100 mA			
OHM	30 Ω	0...30 Ω	PR IPOJ E EN		
	100 Ω	0...100 Ω			
	300 Ω	0...300 Ω			
	1 k	0...1 kΩ			
	3 k	0...3 kΩ			
	10 k	0...10 kΩ			
	30 k	0...30 kΩ			
	100 k	0...100 kΩ			
		0...300 kΩ (jen 2 a 4 drát)			
				2, 3 a 4drátové připojení Kompenzace 2drátového vedení	
tEPLOt Pt	EU 100	Pt 100, 3 851 ppm/°C	PR IPOJ JE N0E PP I . 9 E EN I		
	EU 500	Pt 500, 3 851 ppm/°C			
	EU 1k	Pt 1 000, 3 851 ppm/°C			
	U5 100	Pt 100, 3 920 ppm/°C			
	RU 50	Pt 50, 3 910 ppm/°C			
	RU 100	Pt 100, 3 910 ppm/°C			
		-50°...450°C			
		-50°...450°C			
		-50°...450°C			
		-50°...450°C			
		-200°...1100°C			
		-200°...450°C			
	Ni	50 1k		Ni 1 000, 5 000 ppm/°C	2, 3 a 4drátové připojení Jednotky: °C, °F, K Přídavný odpor (0...99,9 Ohm) Kompenzace 2drátového vedení
		62 1k		Ni 1 000, 6 180 ppm/°C	
		50 10k		Ni 10 000, 5 000 ppm/°C	
		62 10k		Ni 10 000, 6 180 ppm/°C	
				-50°...250°C	
	CU	426 50		Cu 50, 4 260 ppm/°C	
		428 50		Cu 50, 4 280 ppm/°C	
		426 k 1		Cu 100, 4 260 ppm/°C	
428 k 1		Cu 100, 4 280 ppm/°C			
		-50°...200°C			
NTC	36 2k2	2k2, B2585 = 3600			
	35 2k	2k0, B2585 = 3528			
	34 10k	10k, B2585 = 3435			
	39 10k	10k, B2585 = 3977			
	37 12k	12k, B2585 = 3740			
	42 20k	20k, B2585 = 4263			
PTC	I: E 2k	KTY 81/210, 2k	-55°...150°C		
T/C	b	B (PtRh30-PtRh6)	300°...1 820°C	PR IPOJ JE N0E E P. S. I	
	E	E (NiCr-CuNi)	-200°...690°C		
	J	J (Fe-CuNi)	-200°...900°C		
	I:	K (NiCr-Ni)-	200°...1 300°C		
	L	L (Fe-CuNi)	-200°...900°C		
	N	N (Omegalloy)	-200°...1 300°C		
	R	R (Pt13Rh-Pt)	-50°...1 740°C		
	S	S (PtRh10-Pt)	-50°...1 760°C		
	S	T (Cu-CuNi)	-200°...400°C		
	S	XX (Chromel-Copel)	-200°...800°C		
	# I:				
	Pot	Pot.	1,65 VDC/3 mA, odpor potenciometru > 500 Ω		

5.1.1e Volba typu připojení odporových snímačů

OHM RTD

☰ V SE UP ↑ ✓ AN V SE ✓ MER. / S 4x ⬆ PR IPOJ

PR IPOJ
AN V SE3-1 PRŁ
PR IPOJ

Parametr	Nastavení	Popis
Zapojení	PR IPOJ	Volba typu připojení odporových snímačů Každý typ připojení má své specifické využití v závislosti na požadované přesnosti, délce kabelů a nákladech.
2-DRAT	2-1 PRŁ	2drátové připojení Bez kompenzace odporu vedení Nejjednodušší a nejlevnější typ připojení. Absence kompenzace odporu vodičů však může způsobit výrazné nepřesnosti, zejména při použití dlouhých kabelů. Pro aplikace s krátkými kabely nebo tam, kde není vyžadována vysoká přesnost.
3-DRAT	3-1 PRŁ	3drátové připojení DEF Částečná kompenzace odporu vedení (2 + 1) Nabízí lepší přesnost než 2drátové připojení díky kompenzaci odporu jednoho vodiče. Přestože kompenzace není zcela dokonalá (zejména pokud vodiče nejsou stejně dlouhé), jde o nejběžnější a cenově efektivní řešení. Pro průmyslové aplikace, kde je vyžadována vyšší přesnost, ale náklady jsou stále omezené.
4-DRAT	4-1 PRŁ	4drátové připojení Úplná kompenzace odporu vedení (2 + 2) Tento typ připojení zcela eliminuje vliv odporu vodičů, což zajišťuje maximální přesnost. Vhodný zejména pro dlouhé kabely a kritické aplikace, kde je přesnost měření klíčová (kalibrační systémy a náročné průmyslové aplikace).



DIP přepínač na vstupní kartě musí být nastaven podle typu připojení snímače i konfigurace v menu.

5.1.1f Volba jednotek měření teploty

RTD T/C

☰ V SE UP ↑ ✓ AN V SE ✓ MER. / S 5x ⬆ JE: NOŁ

JE: NOŁ
AN V SE°C
JE: NOŁ

Parametr	Nastavení	Popis
Jednotky měření teploty	JE: NOŁ	Volba jednotek měření teploty Správný výběr jednotky teploty umožňuje snadnou a přesnou interpretaci výsledků měření s ohledem na místní normy nebo specifické požadavky uživatele.
°C	°C	Stupně Celsia DEF Nejčastěji používaná jednotka teploty ve většině zemí světa, včetně Evropy a Asie.
°F	°F	Stupně Fahrenheita Standardní jednotka teploty ve Spojených státech a několika dalších zemích.
K	K	Kelviny Věda, výzkum, kryogenika, termodynamika a průmyslové aplikace s absolutní stupnicí.



5. Nastavení přístroje

5.1.1g Nastavení přidavného odporu

RTD

☰ VŠETUP: ✓ AN.VŠE. ✓ MER.VS 6x ⬆ PR.Ω

PR.Ω
AN.VŠE



00.
PR.Ω

Parametr	Nastavení	Popis
Přidavný odpor	PR.Ω	<p>Nastavení přidavného odporu</p> <p>Toto nastavení slouží k posunutí počátku měřicího rozsahu o předem známou hodnotu odporu. Používá se zejména v případech, kdy je snímač instalován v měřicí hlavici nebo jiné aplikaci, která vyžaduje kompenzaci přidavného odporu.</p> <p>Rozsah nastavení: ±99,9 Ω</p>

5.1.1h Nastavení kompenzace 2drátového připojení

OHM RTD

☰ VŠETUP: ✓ AN.VŠE. ✓ MER.VS 7x ⬆ VEDENI

VEDENI
AN.VŠE



ANO?
VEDENI

Parametr	Nastavení	Popis
Kompenzace 2drátu	VEDENI	<p>Nastavení kompenzace 2drátového připojení</p> <p>Aby bylo možné alespoň částečně eliminovat nevýhody 2drátového připojení, je přístroj vybaven funkcí ruční kompenzace odporu vedení. Kompenzace je do maximálního odporu vedení 100 Ω.</p> <p><i>Toto menu je dostupné pouze při výběru ZDRAT v poloze menu ZAPOJE.</i></p>
ANO?	ANO?	<p>Postup nastavení</p> <ul style="list-style-type: none"> - odpojte snímač na konci vedení a nehradte ho zkratem - přejděte do příslušné položky menu VEDENI - potvrďte volbu ANO?, přístroj si změří odpor vedení - po dokončení měření můžete odstranit zkrat a připojit zpět teplotní snímač



5.1.1i Zrušení kompenzace 2drátového připojení

OHM RTD

☰ VŠETUP: ✓ AN.VŠE. ✓ MER.VS 8x ⬆ NULVE

NULVE
AN.VŠE



ANO?
NULVE

Parametr	Nastavení	Popis
Zrušení kompenzace	NULVE	<p>Zrušení kompenzace 2drátového připojení</p> <p>V případě potřeby provedení další kompenzace 2drátového vedení doporučujeme její předchozí zrušení.</p>
ANO?	ANO?	Hodnota odporu vedení se vymaže



5.1.1j Volba typu kompenzace studeného konce

T/C

☰ V SE UP ↑ ✓ AN V SE ↓ ✓ MER / S 5x ▲ PR IPOJ

PR IPOJ
AN V SE1tC-E #
PR IPOJ

Parametr	Nastavení	Popis
Typ kompenzace	PR IPOJ	Volba typu kompenzace studeného konce Kompenzace studeného konce je klíčová při měření teploty termočlánku, protože teplotní rozdíl na připojovacích svorkách ovlivňuje přesnost měření.
1tC-IN	1tC - IN	Měření bez referenčního termočlánku DEF Při tomto způsobu měření není v přístroji kompenzována nepřesnost vznikající vytvořením různorodých termočlánekových přechodů na rozhraní svorka / vodič termočlánku. Kompenzace studeného konce je realizována interním měřením teploty v přístroji v místě svorkovnice.
2tC-IN	2tC - IN	Měření s referenčním termočlánkem Referenční termočlánek je umístěn v blízkosti svorkovnice přístroje. Tímto uspořádáním nevzniká nepřesnost způsobená rozdílnými termočlánekovými přechody na rozhraní svorka / vodič termočlánku, protože použité termočlánky na těchto přechodech jsou materiálově shodné. Kompenzace studeného konce je prováděna interním měřením teploty v přístroji v místě svorkovnice.
1tC-EX	1tC - E #	Měření bez referenčního termočlánku Při tomto způsobu měření není v přístroji kompenzována nepřesnost vznikající vytvořením různorodých termočlánekových přechodů na rozhraní svorka / vodič termočlánku. Kompenzace studeného konce je realizována přičtením konstantní hodnoty teploty, nastavené v menu tEPS.K . Tato hodnota musí odpovídat skutečné teplotě přístroje v místě svorkovnice.
2tC-EX	2tC - E #	Měření s referenčním termočlánkem Referenční termočlánek je umístěn v kompenzační krabici nebo v prostředí se stabilní (konstantní) teplotou. Tímto uspořádáním nevzniká nepřesnost způsobená rozdílnými termočlánekovými přechody na rozhraní svorka / vodič termočlánku, protože použité termočlánky na těchto přechodech jsou materiálově shodné. Kompenzace studeného konce je provedena přičtením konstantní hodnoty teploty, nastavené v menu tEPS.K . Nastavená hodnota musí odpovídat teplotě prostředí, ve kterém je umístěn referenční termočlánek.

Popis metody měření studeného konce je uveden na [straně 92](#)

5. Nastavení přístroje

5.1.1k Nastavení teploty studeného konce

T/C

≡ V:StUP: ✓ AN:V:St. ✓ MER.:S 7x ⬆ PR IPOt

tEP.S:|
AN:V:St0.0
tEP.S:|

Parametr	Nastavení	Popis
Teplota st. konce	tEP.S:	Nastavení teploty studeného konce Toto nastavení se provádí při použití kompenzační krabice nebo jiného prostředí s konstantní teplotou studeného konce. Přístroj umožňuje zadat teplotu, která bude použita pro kompenzaci teplotního rozdílu na svorkovnici. Rozsah nastavení: 0...99,9

5.1.1l Nastavení vstupu EXPERT

≡ V:StUP: ✓ AN:V:St. ✓ MER.:S 4x ⬆ E:PERt

E:PERt|
AN:V:Stt-IN.H I
E:PERt|

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení EXPERT	E:PERt	Nastavení vstupu EXPERT Režim EXPERT umožňuje pokročilou konfiguraci vstupního signálu podle specifických požadavků aplikace. Tento režim nabízí dvě hlavní metody nastavení: TEACH-IN (automatické učení) a MANUAL (ruční zadání).
t-IN.LO	t-IN.LO	Funkce Teach-in si změní signál pro minimum Přístroj změní aktuální hodnotu vstupního signálu a přiřadí ji zobrazení pro minimální hodnotu vstupního rozsahu ROZ.MIN . ● Připojte zdroj signálu nebo snímač odpovídající minimální hodnotě ● Na výzvu přístroje potvrďte volbu ANO
t-IN.HI	t-IN.H I	Funkce Teach-in si změní signál pro maximum Přístroj změní aktuální hodnotu vstupního signálu a přiřadí ji zobrazení pro maximální hodnotu vstupního rozsahu ROZ.MAX . ● Připojte zdroj signálu nebo snímač odpovídající maximální hodnotě ● Na výzvu přístroje potvrďte volbu ANO
MAN.LO	MAN.LO	Ruční zadání hodnoty signálu pro minimum Ručně zadaná hodnota vstupního signálu je přiřazena zobrazení pro minimální hodnotu ROZ.MIN , rozsah: -99 999...999 999). ● Zadejte známou hodnotu odpovídající minimálnímu vstupnímu signálu
MAX.HI	MAN.H I	Ruční zadání hodnoty signálu pro maximum Ručně zadaná hodnota vstupního signálu je přiřazena zobrazení pro maximální hodnotu ROZ.MAX , rozsah: -99 999...999 999). ● Zadejte známou hodnotu odpovídající maximálnímu vstupnímu signálu
ObN.ROZ	ObN.ROZ	Obnova kalibrace vstupu Tato funkce zruší Vaši uživatelskou kalibraci vstupu a obnoví výchozí tovární stav měřícího vstupu. Po provedení je nutné znovu provést nastavení a kalibraci vstupu. ● Na výzvu přístroje potvrďte volbu ANO



5.1.2 Nastavení vstupu CITAC

5.1.2a Volba typu vstupu pro CITAC

☰ V S E U P : ✓ A N V S E . ⬆ C I E A C ✓ E : P

E : P
C I E A C



N P N
E : P

Parametr	Nastavení	Popis
Typ vstupu CITAC	E : P	Volba typu vstupu Umožňuje nastavit logiku vstupu čítače podle typu připojeného snímače.
NPN	N P N	Typ NPN a Kontakt Spínání vůči zemi (pull-down) DEF
PNP	P N P	Typ PNP Spínání vůči napájení (pull-up).



5.1.2b Volba polarity aktivní hrany signálu pro CITAC

☰ V S E U P : ✓ A N V S E . ⬆ C I E A C ✓ E : P ⬆ H P A N A

H P A N A
C I E A C



H I - L O
H P A N A

Parametr	Nastavení	Popis
Volba hrany CITAC	H P A N A	Volba polarity aktivní hrany signálu Umožňuje nastavit, na kterou hranu signálu bude čítač reagovat.
LO > HI	L O - H I	Náběžná hrana Čítač reaguje na náběžnou hranu – tedy přechod signálu z nízké na vysokou úroveň. Při typu vstupu Kontakt je aktivní při rozepnutí kontaktu.
HI > LO	H I - L O	Spádová hrana Čítač reaguje na spádovou hranu – tedy přechod signálu z vysoké na nízkou úroveň. Při typu vstupu Kontakt je aktivní při sepnutí kontaktu. DEF



5.1.2c Volba digitálního vstupního filtru pro CITAC

☰ V S E U P : ✓ A N V S E . ⬆ C I E A C ✓ E : P ⬆ F I L E R

F I L E R
C I E A C



10 H z
F I L E R

Parametr	Nastavení	Popis
Digitální vstupní filtr	F I L E R	Volba digitálního vstupního filtru Digitálním filtrem lze potlačit nežádoucí rušivé impulzy (např. zákmity relé) na vstupním signálu. Zadaný parametr určuje maximální frekvenci (Hz), kterou přístroj zpracuje bez omezení.
OFF	O F F	Filtr je vypnutý Přístroj reaguje na všechny impulzy.
10 Hz	10 H z	Nizkofrekvenční filtr Potlačí rychlé rušivé impulzy, propouští pouze pomalé změny (do 10 Hz) DEF
100 Hz	100 H z	Střední filtr Omezuje impulzy nad 100 Hz, vhodný pro většinu průmyslových aplikací.
1 kHz	1 k H z	Vysoká mez filtrace Propouští impulzy až do 1 kHz, potlačuje pouze velmi rychlé špičky a náhodné zákmity.



5. Nastavení přístroje

5.1.3a Volba funkce externího vstupu 1

≡ F: SETUP: ✓ AM: St. ⬆ ⬆ E: St: St ✓ E: St. I ✓ RI: CE

RI: CE
E: St. I



BLK: St
RI: CE

Parametr	Nastavení	Popis
Funkce pro EXT.1	RI: CE	Volba funkce pro Externí vstup Izolované externí vstupy umožňují vzdálené ovládání vybraných funkcí přístroje.
OFF	OFF	Externí vstup je vypnutý
tARUJA	tARUJA	Aktivace Táry [tARUJ.B - C] Aktivací externího vstupu se zapne funkce Tára.
NUL.tR.A	NUL.tR.A	Nulování Táry [NUL.tR.B - C] Aktivací vstupu se aktuální hodnota Táry vynuluje
tR+NLA	tR.+NLA	Aktivace Táry (<1 s) + Nulování Táry (>1 s) [tR.+NL.B - C] Kombinovaná funkce, která umožňuje využití jediného vstupu pro dvě funkce, Táru i Nulování. Vstup se řídí délkou ovládacího impulsu.
SOUCt.A	SOUCt.A	Ovládání kumulativního měření [SOUCt.B - C] Součtové přírůstkové měření.
NUL.M.M.A	NUL.M.M.A	Nulování Min/Max hodnoty [NUL.M.M.B - C] Aktivací vstupu se vynuluje Min/Max hodnota.
NUL.PK.A	NUL.PK.A	Nulování špičkové hodnoty [NUL.PK.B - C] Aktivací vstupu se vynuluje špičková hodnota.
VZOREK	VZOREK:	Spuštění jednorázového měření Aktivací vstupu se spustí jednorázové měření vstupního signálu. Naměřená hodnota zůstává zobrazena na displeji, dokud nedojde k další aktivaci.
HOLD	HOLD:	Zastavení měření Aktivací vstupu zastavíte měření. Údaj na displeji i ostatní funkce a výstupy se zablokují.
HLD.MIN	HLD:MIN	Hold - Hodnota minima Po aktivaci vstupu se na displeji zobrazí minimální hodnota vstupního signálu zaznamenaná od poslední aktivace ext. vstupu.
HLD.MAX	HLD:MAX	Hold - Hodnota maxima Po aktivaci vstupu se na displeji zobrazí maximální hodnota vstupního signálu zaznamenaná od poslední aktivace ext. vstupu.
HLD.M-M	HLD:M-M	Hold - Hodnota MAX-MIN Po aktivaci vstupu se na displeji zobrazí rozdíl mezi maximální a minimální hodnotou vstupního signálu zaznamenanou od poslední aktivace externího vstupu.
HLD.AVG	HLD:AVG	Hold - Průměrná hodnota Po aktivaci vstupu se na displeji zobrazí průměrná hodnota vstupního signálu vypočtená od poslední aktivace ext. vstupu.
ROZ.REL	ROZ:REL	Rozepnutí bezpečnostního relé/OC Aktivací vstupu dojde k deaktivaci sepnutí bezpečnostního relé/OC, které je nastaveno v režimu TRVALE (blokové odpadnutí).
NUL.CIT	NUL.CIT	Nulování čítače Aktivací vstupu se vynuluje hodnota čítače.
NL.SUMA	NL.SUMA	Nulování sumy Aktivací vstupu se vynuluje hodnota sumy.
ZAZNAM	ZAZNAM	Záznam naměřených hodnot Aktivací vstupu se spustí ukládání naměřených hodnot do paměti.
BLK.tL	BLK:St	Blokování tlačítek na přístroji Aktivací vstupu se zablokují tlačítka na předním panelu, zhasne jejich podsvícení a deaktivuje se haptická odezva. DEF



Volby pro Kandy B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní

5.1.3b Volba dočasného zobrazení externího vstupu 1

☰ VSTUP ✓ AN.VST. ⬆️ ⬆️ E:EXT ✓ E:EXT.1 ✓ RI:CE ⬆️ NAHLE

NAHLE
FUN:CE



OFF
NAHLE

Parametr	Nastavení	Popis
Dočasná hodnota pro EXT.1	NAHLE	Volba dočasného zobrazení pro Externí vstup Izolované externí vstupy umožňují vzdáleně zobrazit vybrané naměřené hodnoty.
OFF	OFF	Externí vstup je vypnutý DEF
HOD. A	HOD. A	Zobrazení hodnoty kanálu A [HOD. B - C] Aktivací externího vstupu se zobrazí aktuální hodnota (Kanál A).
MIN. A	MIN. A	Zobrazení minimální hodnoty kanálu A [MIN. B - C] Aktivací externího vstupu se zobrazí minimální hodnota (Kanál A).
MAX. A	MAX. A	Zobrazení maximální hodnoty kanálu A [MAX. B - C] Aktivací externího vstupu se zobrazí maximální hodnota (Kanál A).
PEAK. A	PEAK. A	Zobrazení špičkové hodnoty kanálu A [PEAK. B - C] Aktivací externího vstupu se zobrazí špičková hodnota (Kanál A).
TARA. A	TARA. A	Zobrazení Tary [TARA. B - C] Aktivací externího vstupu se zobrazí hodnota Tara.
bBRUTTA	bBRUTTA	Zobrazení BRUTTO [BRUTT. B - C] Aktivací externího vstupu se zobrazí hodnota HOD. A + TARA. A.
CITAC	CITAC	Zobrazení hodnoty CITAC Aktivací externího vstupu se zobrazí hodnota čítače.
KMITOC	KMITOC	Zobrazení hodnoty KMITOCET Aktivací externího vstupu se zobrazí hodnota kmitočtu.
SUM.Cit	SUM.CIT	Zobrazení hodnoty SUMA kanálu CITAC Aktivací externího vstupu se zobrazí hodnota SUMA - CITAC.



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní



Každému vstupu může být přiřazena pouze jedna doplňková funkce: AKCE nebo NAHLED. Při výběru jedné z možností se druhá automaticky deaktivuje.

5.1.3c Volba funkce externích vstupů 2 a 3

☰ VSTUP ✓ AN.VST. ⬆️ ⬆️ E:EXT ✓ E:EXT.1 ⬆️ E:EXT.2 ✓ RI:CE

 
 


Nastavení funkcí pro Ext. 2 a Ext.3 je shodné s nastavením externího vstupu 1

5. Nastavení přístroje

5.1.3d Volba typu zapojení externích vstupů 2 a 3


≡ V'StUP: ✓ AN V'St. ⤴ ⤴ E#E V'St ✓ E#E. I ⤴ ⤴ ⤴ E V P



Parametr	Nastavení	Popis
Typ funkce externího vstupu	E V P	Volba typu zapojení externího vstupu Pro externí vstupy číslo 2 a 3 lze nastavit typ spínání podle požadavků aplikace. Správná volba typu spínání je klíčová pro zajištění kompatibility přístroje s externími zařízeními, senzory a spínacími mechanismy v daném systému.
	NPN	Spínání NPN/kontakt DEF V tomto režimu je externí vstup aktivován připojením na nulový potenciál (GND). Aktivace nastane, když je vstupní svorka spojena se zemí, což je typické pro: <ul style="list-style-type: none"> ● NPN tranzistory ● Mechanické kontakty, jako jsou tlačítka nebo spínače.
	PNP	Spínání PNP V tomto režimu je externí vstup aktivován připojením na kladný potenciál (+V). Aktivace nastane, když je vstupní svorka spojena s kladným napájecím napětím, což je běžné pro: <ul style="list-style-type: none"> ● PNP tranzistory ● Senzory nebo spínací mechanismy vyžadující napájení z kladného pólu.




 Ovládání beznapěťovým kontaktem




Ovládání signálem s pozitivní logikou (P)

 Rozsah napájení: 10...30 VDC




Ovládání signálem s negativní logikou (M)

 Rozsah napájení: 10...30 VDC




Ovládání PNP snímačem

 Rozsah napájení: 10...30 VDC




Ovládání NPN snímačem

 
Rozsah napájení: 10...30 VDC




Funkce HLD.MIN

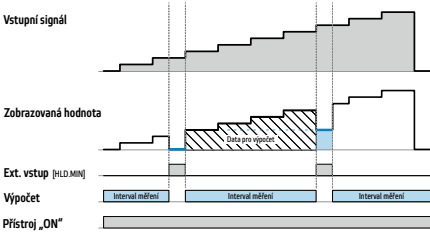


Funkce HLD.MAX

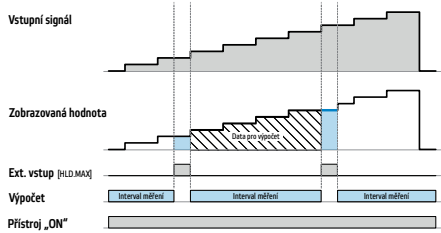


Funkce TARA s Nulováním

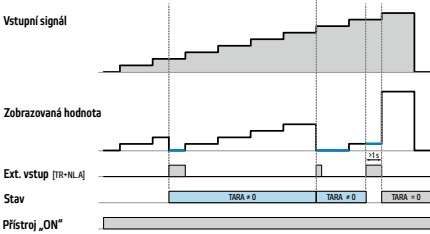


Funkce HLD.PRM

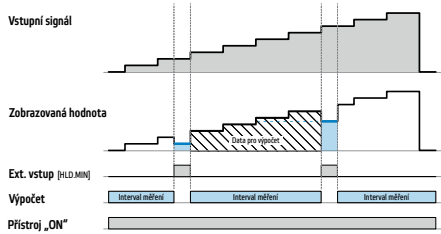

Funkce HOLD

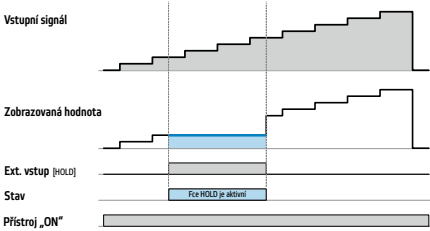


Funkce VZOREK

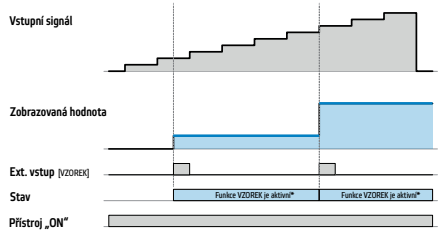

* Jedno odměření vstupní hodnoty je spouštěno náběžnou hranou

Kumulativní měření

Příklad

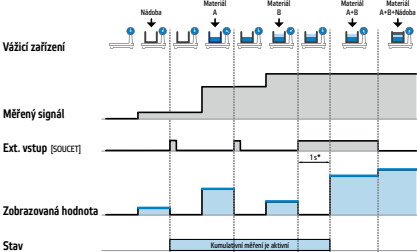

* Signál dělí než by ukončil cyklus příslušného měření a celkový součet je přenesen prostřednictvím výstupního signálu



Na našich webových stránkách

www.orbitmerret.eu/cs/om-403uni#download

Záložka "Podpora ke stažení" jsou dostupné Aplikační listy, které poskytují detailní popis vlastností, funkcí nebo použití přístroje.

5. Nastavení přístroje

5.1.4 Volby dalších funkcí tlačítek

5.1.4a Volby dalších funkcí tlačítka VLEVO

☰ VSTUP: ✓ AN.VST. ⬆️ ⬆️ ⬆️ ELAC I: ✓ VLEVO ✓ AKCE

AKCE
VLEVO



OFF
AKCE

Parametr	Nastavení	Popis
Volba funkce tlačítka VLEVO	AKCE	Volba funkce tlačítka Tlačítku VLEVO lze přiřadit jednu z výkonných funkcí přístroje. Vhodná volba funkce zvyšuje efektivitu práce s přístrojem a usnadňuje jeho ovládání v konkrétní aplikaci.
OFF	OFF	Přídavná funkce tlačítka je vypnutá OFF
tARUJA	tARUJA	Aktivace Táry [tARUJ.B - C] Stiskem tlačítka se zapne funkce Tára.
NUL.tR.A	NUL.tR.A	Nulování Táry [NUL.tR.B - C] Stiskem tlačítka se aktuální hodnota Táry vynuluje.
NUL.M.M.A	NUL.M.M.A	Nulování Min/Max hodnoty [NUL.M.M.B - C] Stiskem tlačítka se vynuluje Min/Max hodnota.
NUL.PK.A	NUL.PK.A	Nulování špičkové hodnoty [NUL.PK.B - C] Stiskem tlačítka se vynuluje špičková hodnota.
VZOREK	VZOREK	Spuštění jednorázového měření Stiskem tlačítka se spustí jednorázové měření vstupního signálu. Naměřená hodnota zůstává zobrazena na displeji, dokud nedojde k další aktivaci.
ROZ.REL	ROZ.REL	Rozeptnutí bezpečnostního relé/OC Stiskem tlačítka dojde k deaktivaci sepnutí bezpečnostního relé/OC, které je nastaveno v režimu TRVALE (blokované odpadnutí).
NUL.CIT	NUL.CIT	Nulování čítače Stiskem tlačítka se vynuluje hodnota čítače.
NL.SUMA	NL.SUMA	Nulování sumy Stiskem tlačítka se vynuluje hodnota sumy.
ULOZ.H	ULOZ.H	Záznam naměřených hodnot - jednorázové uložení Stiskem tlačítka se spustí ukládání naměřených hodnot do paměti.
PREP.D	PREP.D	Přepínání zobrazení na primárním displeji* Stiskem tlačítka se přepíná zobrazení vybraných kanálů/hodnot.



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní

*volba je dostupná pouze pokud je funkce povolena

VYSTUPY/DISP/PRIMAR/PREPSD



Každému tlačítku může být přiřazena pouze jedna doplňková funkce: AKCE nebo NAHLED.
Při výběru jedné z možností se druhá automaticky deaktivuje.

5.1.4b Volba dočasného zobrazení pro tlačítko VLEVO

☰ Setup: ✓ AN.V.St. ⬆️ ⬆️ ⬆️ tLAC tE ✓ VLEVO ✓ RI:CE ⬆️ NNAHLE:

NAHLE:
VLEVO



OFF
NAHLE:

Parametr	Nastavení	Popis
Volba dočasného zobrazení tlačítka VLEVO	NAHLE:	Volba dočasného zobrazení Tlačítko lze nastavit tak, aby po stisknutí zobrazilo vybranou položku menu nebo hodnotu. Vhodná volba funkce zvyšuje efektivitu práce s přístrojem a usnadňuje jeho ovládání v konkrétní aplikaci.
OFF	OFF	Přídavná funkce tlačítka je vypnutá DEF
HOD. A	HOD. A	Zobrazení hodnoty kanálu A [HOD. B - C] Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí aktuální hodnota (Kanál A).
MIN. A	MIN. A	Zobrazení minimální hodnoty kanálu A [MIN. B - C] Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí minimální hodnota (Kanál A).
MAX. A	MAX. A	Zobrazení maximální hodnoty kanálu A [MAX. B - C] Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí maximální hodnota (Kanál A).
PEAK. A	PEAK. A	Zobrazení špičkové hodnoty kanálu A [PEAK. B - C] Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí špičková hodnota (Kanál A).
tARA. A	tARA. A	Zobrazení Táry [TARA. B - C] Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí hodnota Tára.
BRUTTA	BRUTTA	Zobrazení BRUTTO [BRUTT. B - C] Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí hodnota HOD. A + TARA. A.
CitAC	CITAC	Zobrazení hodnoty CITAC Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí hodnota čítače.
KMITOC	KMITOC	Zobrazení hodnoty KMITOCET Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí hodnota kmitočtu.
SUM.Cit	SUM.Cit	Zobrazení hodnoty SUMA - CITAC Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí hodnota VLEVO - CITAC.



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC ze zobrazují jen pokud jsou aktivní

5. Nastavení přístroje

5.1.4c Volba rychlého přístupu na vybranou položku pro tlačítka VLEVO

☰ F SETUP: ✓ AN F SE. ⬆ ⬆ ⬆ ELRC IE ✓ VLEVO ✓ RICE ⬆ ⬆ MENU



Parametr	Nastavení	Popis
Volba přímého přístupu tlačítka VLEVO	MENU	Přímý přístup do menu na vybranou položku Tlačítko lze nastavit tak, aby po stisknutí zobrazilo vybranou položku menu nebo hodnotu. Vhodná volba funkce zvyšuje efektivitu práce s přístrojem a usnadňuje jeho ovládání v konkrétní aplikaci.
OFF	OFF	Přímý přístup na položku menu je vypnutý DEF
RELE. 1	RELE. 1	Přímý přístup na položku RELE. 1 [RELE. 1-6] Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí položka LIMITA pro RELE 1. <i>Podle konfigurace přístroje lze nastavit přístup pro Relé 1-6</i>
PRESEt	PRESEt	Přímý přístup na položku PRESET Stiskem tlačítka VLEVO se zobrazí položka PRESET.



5.1.4e Volby doplňkových funkcí tlačítka DOLU

☰ F SETUP: ✓ AN F SE. ⬆ ⬆ ⬆ ELRC IE ✓ VLEVO ⬆ DLU ✓ F UNICE



Nastavení funkcí pro tlačítka DOLU, NAHORU a ENTER je shodné s nastavením pro tlačítko VLEVO

5. Nastavení přístroje

5.2 Nastavení - KANALY

Kanály zvyšují schopnosti měřicího přístroje při zaznamenávání, kontrole a vyhodnocení měřených procesů a veličin. Umožňují přehlednější nastavení přístroje a zároveň oddělené zpracování dat, což usnadňuje jejich vyhodnocení. Díky tomu lze snadno porovnávat signály z různých senzorů nebo sledovat chování systému na více místech současně.

5.2.1 Nulování vnitřních hodnot

≡ SETUP ↑ KANAL ✓ NULOVJ

NULOVJ
KANAL



tARA.A
NULOVJ

Parametr	Nastavení	Popis
Nulování	NULOVJ	Nulování vnitřních hodnot přístroje Tato funkce umožňuje nulovat různé vnitřní hodnoty přístroje. Zobrazování jednotlivých položek je závislé na aktuální konfiguraci přístroje.
tARA.A	tARA.A	Nulování Táry [tARA.B - C] Stiskem tlačítka a potvrzením výzvy ANO? se vybraná hodnota vynuluje.
tAR.VSE	tAR.VSE	Nulování Tárý - Všechny kanály Stiskem tlačítka a potvrzením výzvy ANO? se vynulují Tárý všech kanálů.
Mi.MA.A	Mi.MA.A	Nulování min/max hodnoty [Mi.MA.B - C, VS] Stiskem tlačítka a potvrzením výzvy ANO? dojde k vynulování uložené min/max hodnoty dosažené během měření.
PEAK.A	PEAK.A	Nulování špičkové hodnoty [PEAK.B - C, VS] Stiskem tlačítka a potvrzením výzvy ANO? dojde k vynulování uložené špičkové hodnoty.
CITAC	CITAC	Nulování čítače Stiskem tlačítka a potvrzením volby ANO? dojde k vynulování a případnému přednastavení (PRESET ≠ 0) čítače.
SUM.Cit	SUM.Cit	Nulování sumy - CITAC Stiskem tlačítka a potvrzením volby ANO? se vynuluje sumární hodnota.



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní

5.2.2 Nastavení Kanálu A

5.2.2a Volba zdroje vstupní hodnoty - KANAL A

≡ SETUP ↑ KANAL ✓ NULOVJ ↑ KANAL.A ✓ ZP ROJ

ZP ROJ
KANAL.A



AK: t.HOD
ZP ROJ

Parametr	Nastavení	Popis
Volba zdroje	ZP ROJ	Volba zdroje vstupní hodnoty Slouží k výběru zdroje signálu, který bude dále zpracováván v kanále A.
AKT.HOD	AK: t.HOD	Aktuální vstupní analogová hodnota DEF Jedná se o signál, který byl zpracován podle nastavení v položce menu VSTUP .
TEPCJC	tEP.CJC	Hodnota - Studeného konce* Jedná se o signál ze snímače teploty umístěného u svorek přístroje



*volba je dostupná pouze při aktivním měřícím módu T/C

5.2.2b Nastavení Minimálního zobrazení na displeji - KANÁL A

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL → ✓ ZPOJ → 15.M IN

15.M IN
CHANNEL



4
15.M IN

Parametr	Nastavení	Popis
Zobrazení pro Minimum	15.M IN	Nastavení zobrazení displeje pro minimální hodnotu vstupního signálu Rozsah elektrického signálu (mV, V, mA, Ω) lze přepočítat na libovolný rozsah zobrazovaných hodnot (např. kg, hPa, bar, metr, % apod.). V této položce se nastavuje minimální hodnota přepočteného rozsahu, která odpovídá minimální hodnotě elektrického vstupního signálu.

**Příklad**

Je požadováno zobrazení naplnění nádoby v procentech při vstupním signálu 4–20 mA. Nastavte minimální hodnotu přepočteného rozsahu na 0 a maximální hodnotu na 100. Poté bude 4 mA zobrazováno jako 0% a 20 mA jako 100%.

Rozsah nastavení: -99 999...999 999

5.2.2c Nastavení Maximálního zobrazení na displeji - KANÁL A

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL → ✓ ZPOJ → 15.MA :

15.MA :
CHANNEL



20
15.MA :

Parametr	Nastavení	Popis
Zobrazení pro Maximum	15.MA :	Nastavení zobrazení displeje pro maximální hodnotu vstupního signálu Rozsah elektrického signálu (mV, V, mA, Ω) lze přepočítat na libovolný rozsah zobrazovaných hodnot (např. kg, hPa, bar, metr, % apod.). V této položce se nastavuje maximální hodnota přepočteného rozsahu, která odpovídá maximální hodnotě elektrického vstupního signálu.

**Příklad**

Je požadováno zobrazení naplnění nádoby v procentech při vstupním signálu 4–20 mA. Nastavte minimální hodnotu přepočteného rozsahu na 0 a maximální hodnotu na 100. Poté bude 4 mA zobrazováno jako 0% a 20 mA jako 100%.

Rozsah nastavení: -99 999...999 999

5.2.2d Posunutí počátku měřicího rozsahu - KANÁL A

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL → ✓ ZPOJ → OFFSEŁ

OFFSEŁ
CHANNEL



Parametr	Nastavení	Popis
Offset	OFFSEŁ	Nastavení / posunutí nulového bodu měření od skutečné nuly Offset slouží k přizpůsobení měřicího přístroje tak, aby přesně zobrazoval hodnoty v požadovaném rozsahu. Tím kompenzuje případné odchylky způsobené chybou vstupního signálu nebo senzoru. Hodnota offsetu je trvale uložena v paměti přístroje a zůstává zachována i po jeho vypnutí.



Rozsah nastavení: -99999...0...999 999

5. Nastavení přístroje

5.2.2e Posunutí počátku měřicího rozsahu funkcí Teach-in - KANAL A

☰ SETUP ⤴ ANAL ✓ NULOV ⤴ ANAL A ✓ Z POU 4x ⤴ E - INDF

E - INDF
ANAL A



ANO?
OFFSET

Parametr	Nastavení	Popis
Offset s Teach-in	E - INDF	Posunutí nulového bodu měření pomocí funkce Teach-in Tato funkce se používá v případech, kdy není předem známa přesná hodnota, o kterou je nutné posunout počátek měřicího rozsahu. Na rozdíl od manuální volby Offset umožňuje funkce Offset Teach-in, aby si přístroj hodnotu posunu automaticky změnil. Přístroj změní aktuální hodnotu vstupního signálu, uloží ji do paměti a tuto hodnotu následně automaticky odečítá od všech budoucích měření, čímž zajistí zobrazení nulové hodnoty na displeji.
ANO ?	ANO ?	Postup nastavení <ul style="list-style-type: none"> ● Připojte ke vstupu přístroje zdroj signálu nebo snímáče, pro který chcete nastavit nulovou hodnotu displeje. ● Na výzvu přístroje potvrďte volbu ANO Nulování je možné v poloze OFFSET a to nastavením na 000000



5.2.2f Volba umístění desetinné tečky - KANAL A

☰ SETUP ⤴ ANAL ✓ NULOV ⤴ ANAL A ✓ Z POU 5x ⤴ ESEEC

ESEEC
ANAL A



00000.0
ESEEC

Parametr	Nastavení	Popis
Desetinná tečka	ESEEC	Volba umístění desetinné tečky Tato volba určuje formát zobrazení číselné hodnoty na displeji. Nastavení umožňuje přizpůsobit přesnost i čitelnost zobrazované hodnoty podle požadavků aplikace.
	000000	Bez desetinného místa
	00000.0	Jedno desetinné místo DEF
	0000.00	Dvě desetinná místa
	000.000	Tři desetinná místa
	00.0000	Čtyři desetinná místa*
	0.00000	Pět desetinných míst*
PLOV. t	PL0V. t	Plovoucí desetinná tečka Přístroj automaticky upravuje pozici desetinné tečky podle velikosti hodnoty tak, aby byla zobrazena s maximální možnou přesností a čitelností.
EXPON	E # POU	Exponenciální formát zobrazení Hodnota je zobrazena v exponenciálním (vědeckém) tvaru, např. 1.23E+03 místo 1230. Tento formát je vhodný pro extrémně malé nebo velké hodnoty, které by se jinak nevešly do pevného formátu displeje nebo by byly hůře čitelné.



*volba je dostupná pouze při vypnutých jednotkách

5.2.2g Volba zobrazení měřících jednotek - KANÁL A

☰ SEUP ⤴ KANAL ⤴ ✓ NULUU ⤴ KANALA ✓ Z: POJ 6x ⤴ JE: NOE

JE: NOE
KANALA



SEAN: ⤴
JE: NOE

Parametr	Nastavení	Popis
Měřící jednotky	JE: NOE	Volba zobrazení měřících jednotek Pro přehledné a uživatelsky přizpůsobené zobrazení lze k měřené hodnotě přiřadit jednotku odpovídající fyzikální veličině.
STAND	SEAN: ⤴	Standardní zobrazení Na displeji se zobrazuje měřená hodnota spolu s jednotkou, která odpovídá zvolenému rozsahu a typu měření (max. 2 znaky).
BEZJED	BEZJE: ⤴	Bez jednotky Na displeji se zobrazuje pouze měřená hodnota bez jednotek.
UZIVAT	UZ: I: RE	Uživatelsky zvolená jednotka U měřené hodnoty se zobrazuje vlastní jednotka (text) nastavená v následující poloze <i>UZI:EXT</i> (< 2 znaky).



UZ: I: RE
KANALA



R
UN I: RE

Parametr	Nastavení	Popis
Uživatelské jednotky	UZ: I: RE	Nastavení uživatelské jednotky Pro lepší orientaci a přehlednost lze k měřené hodnotě přidat vlastní informativní text, který se zobrazí na sekundárním displeji. Jednotka může mít max. 2 znaky.



Při volbě popisu *STAND* a *UZIVAT* se omezí zobrazení měřené hodnoty na 4 segmenty (8888)
Použitelné znaky pro tyto režimy jsou uvedeny na [straně 96](#)

5.2.2h Volba zobrazení popisu - KANÁL A

☰ SEUP ⤴ KANAL ⤴ ✓ NULUU ⤴ KANALA ✓ Z: POJ 7x ⤴ POP 15

POP 15
KANALA



R
POP 15

Parametr	Nastavení	Popis
Popis	POP 15	Nastavení doplňkového popisu Pro lepší orientaci a přehlednost lze k měřené hodnotě přiřadit text zobrazený na sekundárním displeji, který přesněji popisuje měřenou veličinu (např. měřící místo, typ měření, ...). Délka textu je max. 6 znaků.



5. Nastavení přístroje

5.2.2i Volba barvy primárního displeje - KANAL A

☰ SETUP ⤴ KANAL A ✓ NULUJ ⤴ KANAL A ✓ ZPĚJ 8x ⤴ BARVA

BARVA
KANAL A



CERVEN
BARVA

Parametr	Nastavení	Popis
Volba barvy	BARVA	Volba barvy primárního displeje Tato funkce umožňuje vybrat barvu zobrazení měřené hodnoty na primárním (hlavním) displeji. Barva sekundárního displeje je trvale zelená.
Červená	CERVEN	Červená barva displeje DEF
Zelená	ZELENA	Zelená barva displeje
Oranžová	ORANZ	Oranžová barva displeje
3barevné	3PASM	Tříbarevné zobrazení displeje Umožňuje automatickou změnu barvy displeje v závislosti na zobrazované hodnotě. Mezní hodnoty a barvy pro jednotlivé intervaly se nastavují v položce PASMA.



5.2.2j Nastavení pásem pro přepínání barev primárního displeje - KANAL A

☰ SETUP ⤴ KANAL A ✓ NULUJ ⤴ KANAL A ✓ ZPĚJ 9x ⤴ PASMA

PASMA
KANAL A



BARVA.1
PASMA

Parametr	Nastavení	Popis
Přepínání barev	PASMA	Nastavení pásem pro přepínání barev primárního displeje Nastavení parametrů pro automatickou změnu barvy displeje v závislosti na zobrazované hodnotě. <i>Toto menu je dostupné pouze při výběru 3.PASMA v položce menu BARVA.</i>
bARVA.1	BARVA.1	Nastavení barvy pod 1. mezí Nastavení barvy pro hodnoty pod první mezí. Možnosti: Červená, Zelená, Oranžová.
MEZ.1	MEZ.1	Nastavení 1. meze Nastavení první mezní hodnoty pro přechod mezi spodním a středním pásmem. Rozsah: -99 999...999 999
bARVA.2	BARVA.2	Nastavení barvy mezi 1 a 2 mezí Nastavení barvy pro hodnoty mezi první a druhou mezí. Možnosti: Červená, Zelená, Oranžová.
MEZ.2	MEZ.2	Nastavení 2. meze Nastavení druhé mezní hodnoty pro přechod mezi středním a horním pásmem Rozsah: -99 999...999 999
bARVA.3	BARVA.3	Nastavení barvy nad 2. mezí Nastavení barvy pro hodnoty nad druhou mezí. Možnosti: Červená, Zelená, Oranžová.



5.2.2k Nastavení rozsahu záznamu naměřených hodnot - KANÁL A

☰ V SE UP ↑ KANAL ✓ NULUJ ↑ KANAL A ✓ ZPOJ 10x ↑ RECCFG

RECCFG
KANAL A



VSE
RECCFG

Parametr	Nastavení	Popis
Rozsah záznamů	RECCFG	Nastavení rozsahu záznamu naměřených hodnot Tato funkce umožňuje omezit zaznamenávané hodnoty na základě zvoleného rozsahu, což usnadňuje následné zpracování a analýzu dat. <i>Toto menu je dostupné pouze při výběru ANO v položce menu ZAZNAM.</i>
VSE	VSE	Záznam všech naměřených hodnot DEF Do paměti se zaznamenávají všechny naměřené hodnoty bez omezení.
UVNITR	UVNITR	Záznam hodnot naměřených uvnitř intervalu Do paměti se ukládají pouze hodnoty, které spadají do předem nastaveného intervalu. Mezní hodnoty se nastavují v položce MIN / MAX
VNE	VNE	Záznam hodnot naměřených mimo interval Do paměti se ukládají pouze hodnoty, které leží mimo nastavený interval. Mezní hodnoty se nastavují v položce MIN / MAX



5.2.2l Nastavení intervalu omezení záznamu naměřených hodnot - KANÁL A

☰ V SE UP ↑ KANAL ✓ NULUJ ↑ KANAL A ✓ ZPOJ 11x ↑ RECSET

RECSET
KANAL A



MIN
RECSET



0.0
MIN



0.0
MAX

Parametr	Nastavení	Popis
Omezení záznamu	RECSET	Nastavení intervalu omezení záznamu naměřených hodnot Tato volba umožňuje definovat rozsah, který omezuje zaznamenávané hodnoty. <i>Toto menu je dostupné pouze při výběru UVNITR nebo VNE v položce menu RECCFG</i>
MIN	MIN	Nastavení spodní hranice intervalu Nastavení minimální hodnoty intervalu pro záznam. Rozsah: -99 999...999 999
MAX	MAX	Nastavení horní hranice intervalu Nastavení maximální hodnoty intervalu pro záznam. Rozsah: -99 999...999 999

5. Nastavení přístroje

5.2.2m Volba digitálních filtrů - KANÁL A

≡ SETUP > ↗ KANAL > ✓ NULUJ ↗ KANALA > ✓ ZPRŮJ 12x ↗ FILTER

F I L T E R
KANALA



F I L T E R F
KANALA



OFF
KANALA

Parametr	Nastavení	Popis
Digitální filtry	F I L T E R	Volba digitálních filtrů Digitální filtry umožňují upravit zobrazované údaje na displeji tak, aby byly stabilnější a lépe odpovídaly potřebám uživatele.
	OFF	OF F Filtry jsou vypnuté Neprobíhá žádná matematická úprava naměřených hodnot.
	PRUMER	PRUMER Přůměrování měřené hodnoty Podle nastavení filtrační konstanty <i>FKONST</i> se počítá aritmetický průměr z 2 až 100 po sobě jdoucích hodnot. Aritmetický průměr vyjadřuje typickou hodnotu ze souboru <i>FKONST</i> měření. Četnost filtrovaných měření se snížá na vzorkovací rychlost / <i>FKONST</i> . Tento filtr je vhodný pro potlačení zákmítů a krátkodobých odchylek měřené hodnoty od její typické úrovně. Hodnota filtrační konstanty <i>FKONST</i> může být pouze celočíselná.
	PLPRUM	PLPRUM Plovoucí průměr Podle nastavení filtrační konstanty <i>FKONST</i> se počítá plovoucí průměr z 2 až 100 hodnot. Výpočet probíhá nad bufferem posledních <i>FKONST</i> naměřených vzorků. Četnost filtrovaných měření je shodná se vzorkovací rychlostí. Plovoucí průměr slouží k vyhlazení měřené křivky a umožňuje lépe určit trend nebo změnu trendu měřeného signálu. Hodnota filtrační konstanty <i>FKONST</i> může být pouze celočíselná.
	EXPON	E X P O N Exponenciální filtr Podle nastavení filtrační konstanty <i>FKONST</i> se filtrovaná hodnota vypočítá jako vážený průměr předchozí filtrované hodnoty a nové naměřené hodnoty podle vztahu: $\frac{\{X \times (F.KONST - 1) + Y\}}{F.KONST}$ kde X předchozí filtrovaná hodnota Y nová naměřená hodnota Četnost filtrovaných měření je shodná se vzorkovací rychlostí. Pomocí exponenciálního filtru se změny vstupního signálu projeví logaritmičtým průběhem výstupního signálu, kdy rychlost změny hodnoty výstupního signálu je exponenciální funkce rozdílu hodnot vstupního signálu. Exponenciální filtr způsobuje, že se změny vstupního signálu projeví plynulým (exponenciálním) průběhem výstupního signálu. Rychlost změny výstupu závisí na velikosti rozdílu mezi vstupními hodnotami. Filtr je vhodný zejména pro měření přechodových dějů, kde převládá skokové změny vstupního signálu na spojitý průběh. Hodnota filtrační konstanty <i>FKONST</i> může být pouze celočíselná.
	ZAKRO	ZAKRO Zaokrouhlení měřené hodnoty Podle nastavení konstanty <i>FKONST</i> se vstupní hodnota zaokrouhlí podle matematických pravidel na nejbližší nižší nebo vyšší násobek hodnoty <i>FKONST</i> . Četnost filtrovaných měření je shodná se vzorkovací rychlostí. Tento filtr umožňuje zajistit, aby výstupní hodnota nabývala pouze definovaných úrovní, které jsou násobky hodnoty <i>FKONST</i> . Hodnota filtrační konstanty <i>FKONST</i> může být libovolné reálné číslo.



5.2.2n Nastavení konstanty pro digitální filtry

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL ✓ Z:POJ 12x → FILTER → F:ONSET

F I L T E R
CHANNEL



F I L T E R
F I L T E R




F : O N S E T
F I L T E R



10
F : O N S E T

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení konstanty	F:ONSET	Nastavení konstanty pro digitální filtry Nastavená hodnota konstanty určuje parametry filtru a odpovídá počtu, času nebo hodnotě podle toho, který typ digitálního filtru byl vybrán.

Toto menu je dostupné pouze v případě, že je v menu FILTER (5.2.2n) vybrán jakýkoli digitální filtr kromě OFF.

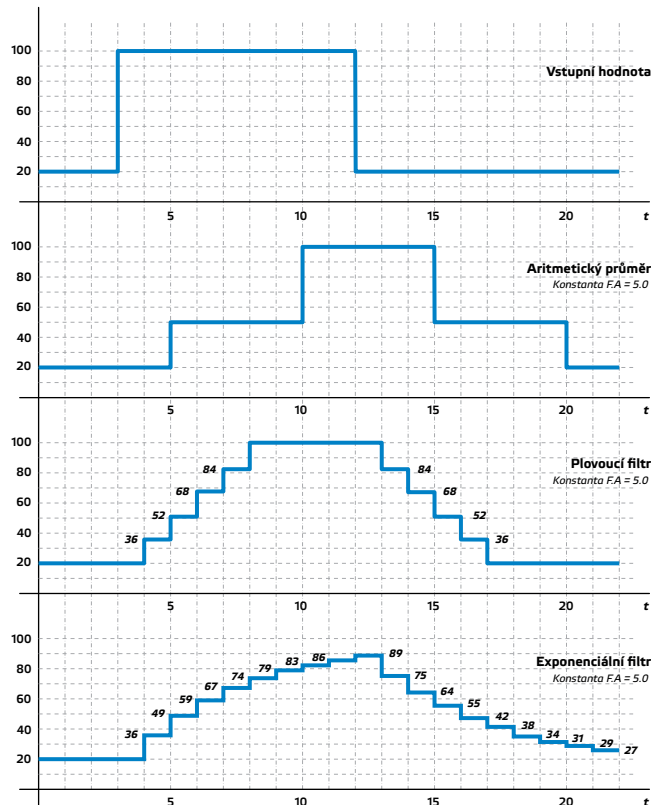

5. Nastavení přístroje

5.2.2o Volba matematických funkcí - KANÁL A

☰ F. SETUP ⚡ KANAL ✓ NULUJ ⚡ KANAL ✓ Z. POJ 13x ⚡ MATE.FCE


MATE.FCE
KANAL A



MATE.FCE
MATE.FCE



OFF
MATE.FCE

Parametr	Nastavení	Popis
Matematické funkce	MATE.FCE	<p>Volba Matematických funkcí</p> <p>Matematické funkce slouží ke zpracování, úpravě a interpretaci naměřených hodnot. Jejich použití umožňuje transformovat signál do podoby, která odpovídá potřebám konkrétní aplikace, senzoru nebo fyzikální veličině.</p> <p>Matematickou konstantu nastavíte v položkách KONSTA...F.</p>
OFF	OFF	<p>Matematické funkce jsou vypnuté DEF</p>
	POLYN	<p>Polynom</p> <p>$Ax^5 + Bx^4 + Cx^3 + Dx^2 + Ex + F$ Transformace signálu na základě polynomiální závislosti, například pro kalibraci senzorů s nelineární charakteristikou.</p>
	INV.POL	<p>Inverzní polynom</p> <p>$\frac{A}{x^5} + \frac{B}{x^4} + \frac{C}{x^3} + \frac{D}{x^2} + \frac{E}{x} + F$ Obrácení nelineární závislosti, kdy je třeba že zobrazené hodnoty vypočítat odpovídající vstupní veličinu, např. pro rekonstrukce původního signálu z transformované hodnoty.</p>
	LOGAR	<p>Logaritmus</p> <p>$A \times \ln\left(\frac{Bx+C}{Dx+E}\right) + F$ Logaritmická transformace signálu, která je vhodná pro hodnoty s velkým rozsahem nebo exponenciálním růstem, např. převody veličin na logaritmickou stupnici, např. hladina zvuku (dB) nebo pH.</p>
	EXPON	<p>Exponenciál</p> <p>$A \times e^{\left(\frac{Bx+C}{Dx+E}\right)} + F$ Exponenciální transformace signálu pro modelování procesů s exponenciálním průběhem, např. pro analýzu růstových a útlumových procesů (radioaktivní rozpad, nabíjení a vybíjení kondenzátorů) nebo modelování přirozeného růstu nebo poklesu veličin.</p>
	MOCNIN	<p>Mocnina</p> <p>$A \times (Bx + C)^{Dx+E} + F$ Zvyšuje hodnoty signálu na určitou mocninu, např. pro výpočet výkonu (proud na druhou pro elektrický výkon) nebo transformace dat pro fyzikální veličiny se závislostí na mocnině (např. plocha, kinetická energie).</p>
	ODMOC	<p>Odmocnina</p> <p>$A \times \sqrt{\frac{Bx+C}{Dx+E}} + F$ Vypočítává odmocninu signálu, což je užitečné při normalizaci nebo redukcí rozsahu dat, např. pro výpočet střední kvadratické hodnoty (RMS) nebo zpracování signálů s kvadratickou závislostí (např. převod energie na rychlost).</p>



5.2.2p Nastavení konstant pro Matematické funkce

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL → ✓ Z: ROJ 14x → KONST.A

KONST.A
MATE.FCE



KONST.A

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení konstanty	KONST.-	Nastavení konstanty pro Matematické funkce Lze nastavit až 6 konstant (A - F), které určují parametry matematické funkce.
		Toto menu je dostupné pouze při výběru funkce v položce menu MATE.FCE.



Nastavení Konstant B - F je shodné s nastavením Konstanty A

5.2.2q Nastavení pásma necitlivosti pro funkci PEAK

≡ SETUP → CHANNEL → ✓ NULUJ → CHANNEL → ✓ Z: ROJ 15x → PEAK:NC

PEAK:NC
CHANNEL



PEAK:NC

Parametr	Nastavení	Popis
Pásmo necitlivosti funkce PEAK	PEAK:NC	Nastavení pásma necitlivosti pro funkci PEAK Tato volba umožňuje nastavit pásmo necitlivosti (deadband) pro funkci PEAK, která slouží k zachytávání špičkové hodnoty signálu. Pásmo necitlivosti určuje, o jakou hodnotu musí aktuální měřená hodnota poklesnout, aby byla dosud držená špičková hodnota považována za platnou a uložena. Tím se omezuje reakce na drobné výkyvy nebo šum měřeného signálu. Čím je hodnota pásma necitlivosti vyšší, tím větší změna signálu je nutná pro zachycení špičkové hodnoty. Je-li pásmo necitlivosti nastaveno na 0, funkce reaguje i na minimální pokles signálu.

5.2.2r Nastavení Linearizační tabulky

Linearizační tabulka se importuje (CSV) nebo edituje výhradně v počítačovém programu OM Link a do přístroje se přenáší prostřednictvím USB-C kabelu nebo rozhraní Bluetooth. Aktivní linearizační tabulka je na displeji signalizována symbolem +.



Každému kanálu lze přiřadit linearizační tabulku, přičemž součet bodů všech tabulek nesmí překročit 300.

5.2.3 Nastavení Kanálu B - C



Nastavení Kanálů B - C je shodné s nastavením Kanálu A. Navíc obsahuje položku „ZOBRAZ“ – viz nastavení Kanál CITAC.

5. Nastavení přístroje

5.2.4 Nastavení kanálu CITAC


5.2.4a Nastavení počáteční hodnoty displeje - CITAC

≡ F SETUP : ▲ KANAL : ✓ NULUJ 4x ▲ C IĚAC ✓ PRESEĚ

PRESEĚ
C IĚAC



0
PRESEĚ

Parametr	Nastavení	Popis
Počáteční hodnota	PRESEĚ	Nastavení počáteční hodnoty displeje Tato hodnota se nastaví při vynulování čítače. Je-li nastavena nenulová hodnota, čítač pracuje v režimu čítání dolů. Je-li nastavena nulová hodnota, čítač pracuje v režimu čítání nahoru.
		Rozsah nastavení: 0...999 999


5.2.4b Nastavení násobící konstanty - CITAC

≡ F SETUP : ▲ KANAL : ✓ NULUJ 4x ▲ C IĚAC ✓ PRESEĚ ▲ NASOBĚ

NASOBĚ
C IĚAC



0
NASOBĚ

Parametr	Nastavení	Popis
Násobící konstanta	NASOBĚ	Nastavení násobící konstanty Umožňuje nastavit koeficient pro přepočtení vstupních impulsů násobením. Konstantu lze využít pro převod impulsů na technicky významnou jednotku (např. délku, objem, otáčky).
		Rozsah nastavení: -99 999...999 999


5.2.4c Nastavení dělicí konstanty - CITAC

≡ F SETUP : ▲ KANAL : ✓ NULUJ 4x ▲ C IĚAC ✓ PRESEĚ ▲ ↗ EL IĚ :

EL IĚ :
C IĚAC



1
EL IĚ :

Parametr	Nastavení	Popis
Dělicí konstanta	EL IĚ :	Nastavení dělicí konstanty Umožňuje nastavit koeficient pro přepočtení vstupních impulsů dělením. Konstantu lze využít pro převod impulsů na zobrazovanou hodnotu v požadované jednotce (např. délku, objem, otáčky).
		Rozsah nastavení: -99 999...999 999



Nastavení dalších položek menu

DES.tEC	Desetinná tečka
JEDNOt	Jednotky
POPIs	Popis
bARVA	Barva displeje
ZAZNAM	Záznam do paměti

je shodné s nastavením Kanálu A, [strana 44](#)

5.2.4d Volba pro zobrazení hodnoty při přepínání hodnot displeje - CITAC

☰ → SETUP → ↗ :KANAL → ✓ NULUU 4x ↗ C IĚAC ✓ PRESEĚ 7x ↗ ZOBRAZ

ZOBRAZ
C IĚAC



ANO
ZOBRAZ

Parametr	Nastavení	Popis
Zobrazování hodnoty při přepínání	ZOBRAZ	Povolení zobrazení hodnoty při přepínání kanálů Tato funkce umožňuje povolit nebo zakázat zobrazování hodnoty kanálu CITAC při sekvenčním přepínání kanálů na primárním displeji pomocí funkce PREPDS.
NE	NE	Naměřená hodnota se nebude zobrazovat Naměřená hodnota kanálu CITAC se při přepínání nezobrazuje.
ANO	ANO	Naměřená hodnota se bude zobrazovat Naměřená hodnota kanálu CITAC se při přepínání zobrazuje. DEF

☰ → [Menu] ✓ → [OK]

5.2.4e Volba obnovení stavu displeje při zapnutí - CITAC

☰ → SETUP → ↗ :KANAL → ✓ NULUU 4x ↗ C IĚAC ✓ PRESEĚ 8x ↗ BACIKUP

BACIKUP
C IĚAC



ANO
BACIKUP

Parametr	Nastavení	Popis
Zobrazování hodnoty při přepínání	BACIKUP	Volba zálohování stavu displeje Tato volba určuje, zda se má po výpadku napájení nebo vypnutí přístroje obnovit poslední zobrazená hodnota na displeji.
NE	NE	Bez zálohování Po zapnutí přístroje se čítač nastaví na hodnotu PRESET.
ANO	ANO	Se zálohováním Po zapnutí přístroj obnoví poslední zobrazenou hodnotu z paměti. DEF

☰ → [Menu] ✓ → [OK]

5.1.4f Jednorázové nastavení hodnoty displeje - CITAC

☰ → SETUP → ↗ :KANAL → ✓ NULUU 4x ↗ C IĚAC ✓ PRESEĚ 9x ↗ NASEAV

NASEAV
C IĚAC

Parametr	Nastavení	Popis
Dělicí konstanta	NASEAV	Jednorázové nastavení hodnoty displeje Tato funkce umožňuje uživateli jednorázově upravit aktuální hodnotu zobrazenou na displeji. Je užitečná například při výměně přístroje, kdy je potřeba navázat na předchozí stav a pokračovat v měření od původní hodnoty.
		Rozsah nastavení: -99 999...999 999

☰ → [Menu] ✓ → [OK]

5. Nastavení přístroje

5.2.5 Nastavení kanálu KMITOČET

5.2.5a Volba doby měření/časové základny - KMITOČET

☰ SETUP ⬆️ KANÁL ⬆️ ✓ NULOV 5x ⬆️ KMITOČET ✓ CAS.ZAK:

CAS.ZAK:
KMITOČET



1.0
CAS.ZAK:

Parametr	Nastavení	Popis
Časová základna	CAS.ZAK:	Volba doby měření/časové základny Určuje délku integračního intervalu pro vyhodnocení vstupní frekvence. Přístroj měří minimálně po zvolený čas, který může být prodloužen o maximálně jednu periodu signálu. Pokud během této doby nepřijde žádný impuls, frekvence je vyhodnocena jako nulová. Delší doba zvyšuje přesnost, kratší zajišťuje rychlejší odezvu.
0,5	0.5	0,5 s Krátká integrační doba. Rychlá odezva, vhodné pro sledování rychle se měnících signálů nebo procesů s vysokou frekvencí. Měření může být méně stabilní u pomalých nebo kolísavých signálů.
1,0	1.0	1,0 s DEF Standardní nastavení. Vhodný kompromis mezi rychlostí a přesností měření. Doporučeno pro běžné aplikace.
5,0	5.0	5,0 s Dlouhá integrační doba. Zajišťuje vyšší přesnost a stabilitu měření, zejména pro nízkofrekvenční nebo nestabilní signály. Odezva je pomalejší.
10,0	10.0	10,0 s Velmi dlouhá integrační doba. Určeno pro přesná měření velmi pomalých periodických signálů. Vysoká stabilita, minimální citlivost na krátkodobé výkyvy, ale výrazně pomalejší odezva.



Nastavení dalších položek menu

NASOB.K	Násobící konstanta
DELIT.K	Dělicí konstanta
DES.tEC	Desetinná tečka
JEDNOT	Jednotky
POPIS	Popis
bARVA	Barva displeje
ZAZNAM	Záznam do paměti
ZOBRAZ	Zobrazení na primárním displeji během přepínání kanálů

je shodné s nastavením Kanálu CITAC [strana 54](#)

5. Nastavení přístroje

5.3 Nastavení - FUNKCE

Menu FUNKCE slouží pro nastavení speciálních funkcí přístroje.

5.3.1 Timer

Tato funkce umožňuje nastavit časové nebo denní omezení provozu přístroje nebo jeho jednotlivých funkcí a periferií, jako jsou reléové výstupy, analogové výstupy, datový záznam nebo jiné aktivní režimy.

Přístroj nebo vybraná funkce bude aktivní pouze v definovaném čase a dnech, mimo tento interval zůstává neaktivní (např. relé je vypnuté, záznam neprobíhá).

Tato volba je vhodná pro aplikace, kde je požadováno časově řízené chování přístroje – například: časově omezený alarm, záznam dat pouze během směny nebo aktivace výstupu pouze ve vymezeném intervalu.

Možnosti nastavení

Čas Nastavení času okna ve kterém bude přístroj nebo jeho funkce aktivní

Funkce Volba funkce přístroje v nastaveném časovém okně

5.3.1a Nastavení časového okna pro TIMER 1

≡ FUNKCE: ↑ ↑ FUNKCE ✓ ← TIMER ✓ ← TIMER.1 ↑ ↑ CAS:0

CAS:0
← TIMER.1



00:00:00
CAS:0

Parametr	Nastavení	Popis
Počátek časového okna	CAS:0	Nastavení časového okna Tato volba umožňuje nastavit časový úsek, ve kterém bude přístroj nebo jeho funkce aktivní.
	00:00:00	Nastavení času pro počátek okna Definuje počátek časového okna provozu přístroje nebo jeho vybraných periferií.
		Rozsah nastavení: 00:00:01...23:59:59

≡ FUNKCE: ↑ ↑ FUNKCE ✓ ← TIMER ✓ ← TIMER.1 ↑ ↑ CAS:0

CAS:0
← TIMER.1



23:59:59
CAS:0

Parametr	Nastavení	Popis
Konec časového okna	CAS:0	Nastavení časového okna Tato volba umožňuje nastavit časový úsek, ve kterém bude přístroj nebo jeho funkce aktivní.
	23:59:59	Nastavení času pro konec okna Definuje konec časového okna provozu přístroje nebo jeho vybraných periferií.
		Rozsah nastavení: 00:00:01...23:59:59



Nastavení Timer 2-3 je shodné s nastavením Timer 1

☰ SETUP: ⏸ FUNKCE ✓ & IMER ✓ & IMER. I ⏸ ⏸ ⏸ ⏸ ⏸

☰ IMER I



☰ PONDĚL
NE

✓ / ⏸
ANO - NE



Parametr	Nastavení	Popis
Pracovní okno DNY	☰ IMER I	Nastavení aktivních dnů časového okna Tato volba umožňuje vybrat konkrétní dny v týdnu, během kterých bude časové okno aktivní.
PONDĚL	PONDĚL	Pondělí > volba ANO - NE
ÚTERÝ	ÚTERÝ	Úterý > volba ANO - NE
STŘEDA	STŘEDA	Středa > volba ANO - NE
ČTVRTEK	ČTVRTEK	Čtvrtek > volba ANO - NE
PÁTEK	PÁTEK	Pátek > volba ANO - NE
SOBOTA	SOBOTA	Sobota > volba ANO - NE
NEDELE	NEDELE	Neděle > volba ANO - NE
Nastavení	ANO - NE	Volba aktivního dne Pro každý den lze tlačítka ✓ a ⏸ nastavit volbu ANO výběr je aktivní NE výběr je neaktivní



DEF

5.3.1b Volba funkcí přístroje v časovém okně TIMER 1

☰ SETUP: ⏸ FUNKCE ✓ & IMER ✓ & IMER. I ⏸ ⏸ ⏸ ⏸ ⏸

☰ IMER I



☰ PAMĚT
NE

Parametr	Nastavení	Popis
Volba funkce	☰ IMER I	Volba funkcí přístroje v časovém okně Tato funkce určuje, jak bude přístroj nebo jeho periférie pracovat v nastaveném pracovním okně.
PAMĚT	PAMĚT	Záznam dat Funkce záznamu dat v nastaveném časovém okně > volba ANO - NE.
RELE	RELE	Reléové výstupy Funkce reléových výstupů v nastaveném časovém okně > volba ANO - NE.
ANALOG	ANALOG	Analogový výstup Funkce analogového výstup v nastaveném časovém okně > volba ANO - NE.
SERIAL	SERIAL	Datový výstup Funkce datového výstup v nastaveném časovém okně > volba ANO - NE.
EXT.VST	EXT.VST	Externí vstupy Funkce externích vstupů v nastaveném časovém okně > volba ANO - NE.
Nastavení	ANO - NE	Volba funkce Pro každou položku lze tlačítka ✓ a ⏸ nastavit volbu: ANO funkce přístroje/periférie je přiřazena do časového okna NE funkce přístroje/periférie pracuje bez omezení



DEF

Zobrazení položek PAMĚT, RELE, ANALOG a SERIAL je podmíněno přítomností odpovídajících periférií v přístroji.

5. Nastavení přístroje

5.4 Nastavení - VÝSTUPY

Menu Výstupy slouží ke konfiguraci všech výstupních funkcí měřicího přístroje. Umožňuje nastavit zobrazení dat na displeji, jejich analogový přenos a spínání relé. Díky tomu lze přístroj snadno přizpůsobit široké škále aplikací, od základního měření a monitorování až po komplexní automatizační a analytické systémy.

Výstupy poskytují flexibilitu v přenosu a zpracování dat, což zajišťuje efektivní práci s naměřenými hodnotami a jejich propojení s dalšími zařízeními.

5.4.1 Reléový/OC výstup

Reléový nebo OC výstup je klíčovou součástí měřicího přístroje, která umožňuje přímé ovládání externích zařízení na základě naměřených hodnot. Díky své univerzálnosti se reléový výstup využívá v široké škále aplikací v automatizaci, řízení a monitorování procesů.

Možnosti nastavení

Zdroj pro relé	Umožňuje vybrat signál nebo hodnotu, na jejímž základě bude relé reagovat.
Mód relé	Volba typu limity
Typ relé	Volby typu spínání relé
Hodnota	Nastavení parametrů limit

5.4.1a Volba zdroje signálu - Relé 1

≡ ⚙️ SETUP ⚙️ ⚙️ SETUP ✓ RELE ✓ RELE.1 ✓ ⚙️ SETUP



Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj signálu	⚙️ SETUP	Volba zdroje signálu pro relé 1 Tato volba umožňuje definovat z jakého vstupního signálu nebo hodnoty se bude vyhodnocovat funkce relé.
OFF	OFF	Relé 1 je vypnuté
HOD. A	HOD. A	Aktuální hodnota Kanálu A [HOD. B-C] DEF
CITAC	CITAC	Aktuální hodnota CITAC
KMITOC	KMITOC	Aktuální hodnota KMITOCET
MIN. A	MIN. A	Minimální hodnota Kanálu A [MIN. B-C]
MAX. A	MAX. A	Maximální hodnota Kanálu A [MAX. B-C]
PEAK. A	PEAK. A	Špičková hodnota Kanálu A [PEAK. B-C]
Abs. A	Abs. A	Absolutní hodnota Kanálu A [ABS. B-C]
CHYBA	CHYBA	Chybové hlášení Signalizace chyb nastavených v servisním menu.



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní



Nastavení pro Relé 2...6 je shodné s nastavením Relé 1

5.4.1b Volba módu limity - Rele 1

≡ ⚙️ SETUP ⏸️ ⏸️ ⏸️ ⏸️ ⚙️ RELE ✓ RELE. 1 ✓ ⚙️ SET.REL ⏸️ ⏸️ SET.REL

MOD.REL
RELE. 1NARUSE
MOD.REL

Parametr	Nastavení	Popis
Mód limity	MOD.REL	Volba módu limity pro relé 1 Široká škála módů limit umožňuje zvolit nejvhodnější nastavení pro konkrétní aplikaci.
NARUST	NARUSE	Aktivní nad nastavenou hodnotou DEF Relé se aktivuje při dosažení a překročení nastavené hodnoty Limita. Relé se deaktivuje při poklesu měřené hodnoty pod (Limit - Hystereze).
POKLES	POKLES	Aktivní pod nastavenou hodnotou Relé se aktivuje při dosažení a podkročení nastavené hodnoty Limita. Relé se deaktivuje při nárůstu měřené hodnoty nad (Limit + Hystereze).
OKENKO	OKENKO	Okénková limita Relé se aktivuje při vstupu měřené hodnoty mezi Začátek okénka a Konec okénka. Je-li nastavena Hystereze, relé zůstává aktivní v tomto rozsahu a deaktivuje se při překročení hodnoty (Konec okénka + Hystereze) nebo při poklesu pod hodnotu (Začátek okénka - Hystereze).
DAVKA	DAVKA	Dávková limita Relé se aktivuje na dobu DOBA trvání při každém dosažení násobku nastavené hodnoty PERIOD.



5.4.1c Volba typu spínání - Rele 1

≡ ⚙️ SETUP ⏸️ ⏸️ ⏸️ ⏸️ ⚙️ RELE ✓ RELE. 1 ✓ ⚙️ SET.REL ⏸️ ⏸️ SET.PREL

SET.PREL
RELE. 1SP INAC
SET.PREL

Parametr	Nastavení	Popis
Typ spínání	SET.PREL	Volba typu spínání pro relé 1 Široká škála možností spínání relé umožňuje zvolit nejvhodnější nastavení pro konkrétní aplikaci, což zajišťuje flexibilitu a přesné řízení připojených zařízení.
SPINAC	SP INAC	Aktivní sepnutí DEF V aktivním stavu je relé sepnuté.
ROZPIN	ROZPIN	Aktivní rozeznutí V aktivním stavu je relé rozeznuté.
PULSNI	PULSNI	Mžkový kontakt Relé se jednorázově sepne a po nastaveném čase (Menu DOBA) se vrátí do původního stavu.
TRVALE	TRVALE	Spínací relé s blokováním odpadnutí (Bezpečnostní relé) Relé zůstává v sepnutém stavu a rozeznutí se provede pouze prostřednictvím externího vstupu nebo tlačítka na předním panelu v souladu s normou (IEC EN 61496).
C-PULS	C-PULS	Mžkové s nulováním čítače Automatické nulování čítače na nastavené hodnotě a vygenerování pulzu délky nastavené v DOBA*.



*položka je dostupná pouze při aktivním kanálu CTAC a módu Limita NARUST/POKLES

5. Nastavení přístroje

5.4.1d Nastavení limity - Rele 1 > Mod: Nárůst/Pokles

≡ V'SETUP: ^ ^ ^ ^ V'SETUP ✓ RELE ✓ RELE. 1 ✓ V'SREL ^ ^ ^ ^ L IM IER

L IM IER
RELE. 1



0
L IM IER



H: SĚR
RELE. 1



0
H: SĚR



ZPOSEP
RELE. 1



0.0
ZPOSEP



ZPOROZ
RELE. 1




0.0
ZPOROZ

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení limity	L IM IER	Nastavení limity pro relé 1 Nastavení hodnoty při které dojde k aktivaci relé. Rozsah nastavení: -99 999...999 999

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení hysterese	H: SĚR	Nastavení hysterese pro relé 1 Hysterese slouží k omezení častého spínání relé v blízkosti spínací hodnoty. Při nastavení <i>MOD.REL > NARUSt</i> relé sepne po překročení hodnoty Limita, rozezne při poklesu pod hodnotu Limita - Hysterese. Při nastavení <i>MOD.REL > POKLES</i> relé sepne po poklesu pod hodnotu Limita, rozezne po překročení hodnoty Limita + Hysterese. Rozsah nastavení: 0...999 999

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění sepnutí	ZPOSEP	Nastavení zpoždění sepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99,9 s

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění rozepnutí	ZPOROZ	Nastavení zpoždění rozepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99,9 s

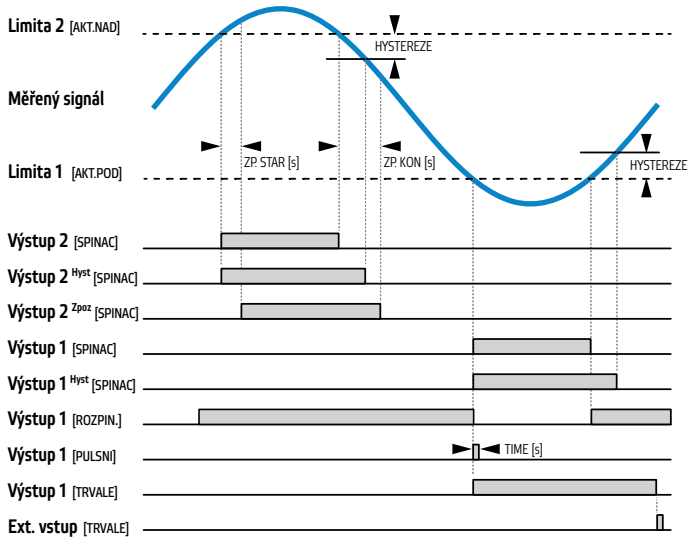

5.4.1e Nastavení limity pro relé 1 > Mod: Okénko

≡ V:SEUP ↑↑↑ V:SEUP ✓ RELE ✓ RELE. 1 ✓ V:SE:REL ↑↑↑ ZAC:HE

ZAC:HE
RELE. 1



ZAC:HE



KON:HE
RELE. 1



KON:HE

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení začátku	ZAC:HE	Nastavení začátku okénkové limity pro relé 1 Dolní hranice intervalu, od které začíná relé reagovat. Rozsah nastavení: -99 999...999 999

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení konce	KON:HE	Nastavení konce okénkové limity pro relé 1 Horní hranice intervalu, při jejímž překročení relé přestane být aktivní. Rozsah nastavení: -99 999...999 999

5. Nastavení přístroje




Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení hysterese	H:SEER	Nastavení hysterese pro relé 1 Stabilizuje chování relé při hodnotách blízko hranic intervalu, tak aby se zabránilo častému spínání. Rozsah nastavení: -99 999...999 999



Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění sepnutí	ZPOSEP	Nastavení zpoždění sepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99,9 s



Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění rozepnutí	ZPOROZ	Nastavení zpoždění rozepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99,9 s

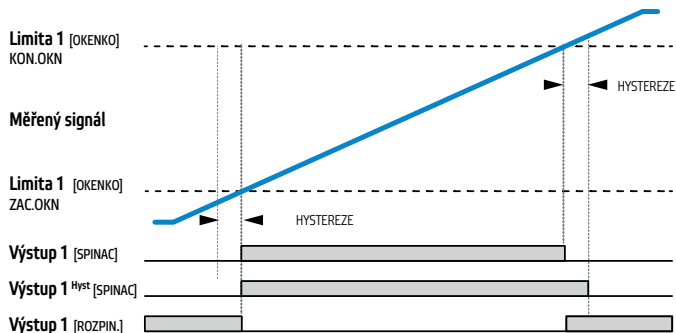

5.4.1f Nastavení limity pro relé 1 > Mod: Dávka

≡ SETUP: ^^^^ V: SETUP ✓ RELE ✓ RELE. 1 ✓ V: SET.REL ^^^^ PER 10:

PER 10:
RELE. 1

↓ ✓

0
PER 10:

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení periody	PER 10:	Nastavení periody sepnutí limity pro relé 1 Dávková limita je ideální pro aplikace vyžadující přesně definované časové cykly, například dávkování, časově řízené spínání nebo opakované cyklické procesy. Rozsah nastavení: 0...999 999

↑

06R
RELE. 1

↓ ✓

10
06R

Parametr	Nastavení	Popis
Doba sepnutí	06R	Nastavení doby sepnutí relé 1 Doba sepnutí relé. Rozsah nastavení: 0...99,9 s


↑

10SEP
RELE. 1

↓ ✓

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení zpoždění sepnutí	10SEP	Nastavení zpoždění sepnutí relé 1 Zpoždění zajišťuje, že relé nereaguje okamžitě na krátkodobé změny nebo rušení ve vstupním signálu, a umožňuje tak stabilní a efektivní řízení připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99,9 s

Měřený signál

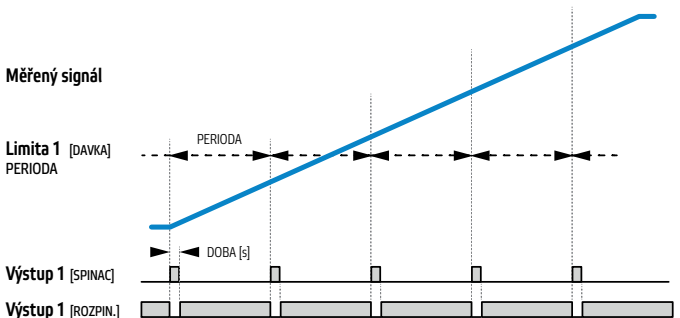

5. Nastavení přístroje

5.4.2 Analogový výstup

 
 
Analogový výstup (aktivní) převádí naměřené hodnoty na standardní analogový signál (napětový nebo proudový), který lze využít v externích zařízeních, jako jsou programovatelné logické automaty (PLC), datalogger, regulační jednotky nebo zobrazovací přístroje. Tento výstup je zásadní pro integraci měřičích přístroje do automatizačních a monitorovacích systémů, kde je potřeba sdílet naměřená data v reálném čase.

Možnosti nastavení

- Zdroj pro AV Volba signálu nebo hodnoty, která bude převedena na analogový výstup.
 Typ AV Výběr typu a rozsahu analogového výstupu
 Min/Max AV Umožňuje přiřadit hodnoty displeje k začátku a konci rozsahu analogového výstupu

5.4.2a Volba zdroje signálu pro analogový výstup

☰ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ✓ RELE ↗ ANRLOG ✓ ↗ SĚ.A. ↗




Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj signálu	SĚ.A.	Volba zdroje signálu pro analogový výstup Tato volba umožňuje definovat, jaký vstupní signál nebo hodnota bude převedena na analogový výstup.
HOD. A	HOD. A	Aktuální hodnota Kanálu A [HOD. B-C] DEF
CITAC	CITAC	Aktuální hodnota CITAC
KMITOC	KMITOC	Aktuální hodnota KMITOCET
MIN. A	MIN. A	Minimální hodnota Kanálu A [MIN. B-C]
MAX. A	MAX. A	Maximální hodnota Kanálu A [MAX. B-C]
PEAK. A	PEAK. A	Špičková hodnota Kanálu A [PEAK. B-C]
AbS. A	AbS. A	Absolutní hodnota Kanálu A [ABS. B-C]



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní

5.4.2b Volba typu analogový výstup

 ☰ ↗ ↘ ↙ ↚ ↛ ↜ ↝ ✓ RELE ↗ ANRLOG ✓ ↗ SĚ.A. ↗ ↗ P.A. ↗



Parametr	Nastavení	Popis
Typ výstupu	P.A.	Volba typu analogového výstupu Tato volba umožňuje zvolit požadovaný typ analogového výstupu, tak aby odpovídal specifikaci připojeného zařízení.
2V	2V	0...2V
5V	5V	0...5V
10V	10V	0...10V
+10V	+10V	±10V
5 mA	5 mA	0...5 mA
20 mA	20 mA	0...20 mA
4-20 mA	4-20 mA	4...20 mA DEF



5.4.2c Přiřazení hodnoty displeje počátku rozsahu analogového výstupu

☰ V₁ SETUP ↑ ↑ ↑ V₂ SETUP ✓ RELE ↑ ANALOG ✓ V₁ SET. R₁ ↑ ↑ M IN. R₁

M IN. R₁
ANALOG



0
M IN. R₁

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení minima	M IN. R ₁	Hodnota zvoleného zdroje signálu pro počátek rozsahu analogového výstupu Tato volba umožňuje přiřadit libovolnou hodnotu zvoleného zdroje signálu, zobrazenou na displeji, jako počátek rozsahu (minimální hodnotu) analogového výstupu.
		Rozsah nastavení: -99 999...999 999

5.4.2d Přiřazení hodnoty displeje konci rozsahu analogového výstupu

☰ V₁ SETUP ↑ ↑ ↑ V₂ SETUP ✓ RELE ↑ ANALOG ✓ V₁ SET. R₁ ↑ ↑ M R₁ ↑ ↑

M R₁ ↑ ↑
ANALOG



100
M R₁ ↑ ↑

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení maxima	M R ₁ ↑ ↑	Hodnota zvoleného zdroje signálu pro konec rozsahu analogového výstupu Tato volba umožňuje přiřadit libovolnou hodnotu zvoleného zdroje signálu, zobrazenou na displeji, jako konec rozsahu (maximální hodnotu) analogového výstupu.
		Rozsah nastavení: -99 999...999 999



Pokud je přístroj vybaven druhým analogovým výstupem, jeho nastavení je dostupné v menu *ANALO.2*.

Konfigurace druhého výstupu je identická jako u prvního analogového výstupu, dostupného v menu *ANALOG*.

5.4.3.2a Volba zdroje zobrazované hodnoty pro primární displej

☰ VSTUP: ▲▲▲▲ V: SĚUP ✓ RELE ▲▲▲ : ISP ✓ JRS ▲ PR IMAR ✓ Z: ROJ

Z: ROJ
PP IM: S



HOD: A
Z: ROJ

Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj zobrazení	Z: ROJ	Volba zdroje zobrazované hodnoty pro primární displej Tato volba umožňuje nastavit, jaký vstupní signál nebo hodnotu bude primární displej zobrazovat. Zobrazená hodnota je určena nastavením v menu VSTUP a její parametry v menu KANALY .
HOD. A	HOD: A	Aktuální hodnota Kanálu A [HOD. B - C] DEF Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z Kanálu A.
CITAC	CITAC	Aktuální hodnota Kanálu CITAC Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z Kanálu CITAC.
KMITOC	KMITOC	Aktuální hodnota Kanálu KMITOCET Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z Kanálu KMITOCET.
MIN. A	MIN: A	Minimální hodnota Kanálu A [MIN. B - C] Zobrazuje nejnižší naměřenou hodnotu kanálu A až do jejího resetování funkcí NUL.M.M.A pomocí tlačítka nebo externího vstupu.
MAX. A	MAX: A	Maximální hodnota Kanálu A [MAX. B - C] Zobrazuje nejvyšší naměřenou hodnotu kanálu A až do jejího resetování funkcí NUL.M.M.A pomocí tlačítka nebo externího vstupu.
PEAK. A	PEAK: A	Špičková hodnota Kanálu A [PEAK. B - C] Zobrazuje trvale uloženou špičkovou hodnotu kanálu A, která je zachycena pouze při prvním náběhu nebo poklesu měřené hodnoty a zůstává zobrazena bez další aktualizace až do jejího resetování funkcí NUL.PK.A , a to prostřednictvím tlačítka nebo externího signálu. Na rozdíl od funkcí MIN / MAX, které mohou během měření zaznamenat libovolný počet nových minimálních nebo maximálních hodnot, je špičková hodnota uložena pouze jednou a po jejím zachycení se již dále nemění.
AbS. A	ABS: A	Absolutní hodnota Kanálu A [ABS. B - C] Zobrazuje absolutní hodnotu signálu z Kanálu A (bez ohledu na jeho znaménko).



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní

5.4.3.2b Volba přepínání zobrazovaných hodnot na primárním displej

☰ VSTUP: ▲▲▲▲ V: SĚUP ✓ RELE ▲▲▲ : ISP ✓ JRS ▲ PR IMAR ✓ Z: ROJ ▲ PREP: S

PREP: S
PP IM: S




OFF
PREP: S

Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj zobrazení	PREP: S	Volba přepínání zobrazovaných hodnot na primárním displej Tato volba umožňuje sekvenci zobrazení zvolených měřících kanálů na primárním displeji. Zobrazují se pouze kanály, které mají v menu ZOBRAZ tuto možnost povolenou.
OFF	OFF	Přepínání hodnot je vypnuté DEF Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z menu ZDROJ .
RUCNE	RUCNE	Ruční přepínání hodnot na displej Přepínání hodnot se ovládá zvoleným tlačítkem na předním panelu.
AUTOM	AUTOM	Automatické přepínání hodnot na displej Automatické s časovým intervalem nastaveným v menu INTERV .



5. Nastavení přístroje

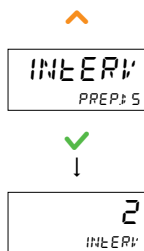

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení intervalu přepínání	INTERV	Nastavení intervalu přepínání hodnot na displeji Nastavení časového intervalu pro zobrazení hodnot v automatickém režimu přepínání vstupů AutOM .
		Rozsah nastavení: 1...60 s



Menu **PREPDS** (Přepínání hodnot) se zobrazí pouze pokud jsou aktivní 2 a více kanálů

5.4.3.3a Volba zdroje zobrazované hodnoty pro sekundární displej

≡ SETUP ↑ ↑ ↑ SETUP ✓ RELE ↑ ↑ ↑ ISP ✓ JRS ↑ ↑ ↑ SE:UN# ✓ Z:ROJ



Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj zobrazení	Z:ROJ	Volba zdroje zobrazované hodnoty pro sekundární displej Tato volba umožňuje, stejně jako u primárního displeje, nastavit, jaký vstupní signál nebo hodnotu bude sekundární displej zobrazovat. Sekundární displej je však primárně určen pro zobrazení doplňkových informací, jako jsou měřicí jednotky, texty, čas, elektrické hodnoty, hodnoty limit nebo jiné specifické informace.
OFF	OFF	Displej je zhasnutý Sekundární displej zůstává vypnutý. DEF
HOD. A	HOD. A	Aktuální hodnota Kanálu A [HOD. B - C]
CITAC	CITAC	Aktuální hodnota Kanálu CITAC Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z Kanálu CITAC.
SUM.Cit	SUM.CIT	Sumární hodnota Kanálu CITAC Zobrazuje sumární hodnotu z Kanálu CITAC.
KMITOC	KMITOC	Aktuální hodnota Kanálu KMITOCET Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z Kanálu KMITOCET.
MIN. A	MIN. A	Minimální hodnota Kanálu A [MIN. B - C]
MAX. A	MAX. A	Maximální hodnota Kanálu A [MAX. B - C]
PEAK. A	PEAK. A	Špičková hodnota Kanálu A [PEAK. B - C]
AbS. A	ABS. A	Absolutní hodnota Kanálu A [ABS. B - C].
tARA. A	tARA. A	Hodnota tary [tARA. B - C] Zobrazuje aktuální hodnotu tary pro zvolený kanál.
BRUTTA	BRUTTA	Hodnota tary + Kanal A [BRUT. B - C] Zobrazuje brutto hodnotu, tedy celkový měřený signál (hodnota Kanálu A + hodnota tary).

↓↓↓

Z:ROJ
SE:1:5



OFF
Z:ROJ



KUMULA	KUMUL.A	Kumulovaný součet [KUMUL.B-C] Zobrazuje aktuální hodnotu kumulovaného součtu.
LIMITA	LIM:ER	Zobrazení nastavené Limity Zobrazuje aktuální hodnotu Limity relé, které přísluší kanálu zobrazenému na primárním displeji.
ANALOG	ANALOG	Aktuální hodnota analogových výstupů Zobrazuje aktuální hodnotu analogového výstupu 1 nebo 2.
PRESET	PRESET	Přednastavení počáteční hodnoty Zobrazuje uživatelsky definovanou počáteční hodnotu (CITAC).
POPIS	POPIS	Uživatelský popis zobrazeného kanálu Popis kanálu nebo funkce zobrazené na primárním displeji.
CAS	CAS	Aktuální čas Zobrazuje aktuální čas řízený interním RTC (Real-Time Clock).
DATUM	DATEUM	Aktuální datum Zobrazuje aktuální datum řízené interním RTC.



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní

5.4.3.4a Volba zdroje zobrazené hodnoty pro bargraf

≡ V:SETP: ^ ^ ^ V:SETP ✓ RELE ^ ^ ^ ISP ✓ JAS ^ ^ ^ BARCPR ✓ Z:ROJ

Z:ROJ
BARCPR



OFF
Z:ROJ



Parametr	Nastavení	Popis
Zdroj zobrazení	Z:ROJ	Volba zdroje zobrazené hodnoty pro bargraf Tato volba umožňuje nastavit, jaký vstupní signál nebo hodnotu bude bargraf zobrazovat. Zobrazená hodnota je určena nastavením v menu VSTUP a její parametry v menu KANALY .
OFF	OFF	Displej je zhasnutý Bargraf zůstává vypnutý. DEF
HOD. A	HOD:A	Aktuální hodnota Kanálu A [HOD. B-C]
CitAC	CITAC	Aktuální hodnota Kanálu CITAC Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z Kanálu CITAC.
SUM.Cit	SUM:CIT	Sumární hodnota Kanálu CITAC Zobrazuje sumární hodnotu z Kanálu CITAC.
KMITOC	KMITOC	Aktuální hodnota Kanálu KMITOCET Zobrazuje aktuální naměřenou hodnotu z Kanálu KMITOCET.
MIN. A	MIN:A	Minimální hodnota Kanálu A [MIN. B-C]
MAX. A	MAX:A	Maximální hodnota Kanálu A [MAX. B-C]
PEAK. A	PEAK:A	Špičková hodnota Kanálu A [PEAK. B-C]
ABS. A	ABS:A	Absolutní hodnota Kanálu A [ABS. B-C]



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní

5. Nastavení přístroje

5.4.3.4b Volba zobrazovacího režimu pro bargraf

☰ VSTUP: ^ ^ ^ ^ V: STUP ✓ RELE ^ ^ ^ ▶ ISP ✓ JAS 3x ^ BARGRA ✓ Z: ROJ ^ REZ IM

REZ IM
BARGRA



SLOUP
REZ IM

Parametr	Nastavení	Popis
Typ zobrazení	REZ IM	Volba zobrazovacího režimu pro bargraf Tato volba umožňuje přizpůsobit režim zobrazení bargrafu tak, aby co nejlépe odpovídal požadavkům Vaší aplikace. Bargraf poskytuje uživateli okamžitý a přehledný náhled o tom, v jaké části měřícího rozsahu se aktuální hodnota nachází. Součástí bargrafu je i stupnice pro lepší orientaci v měřícím rozsahu.
SLOUP	SLOUP	Sloupcové zobrazení DEF Na displeji se zobrazuje sloupec, který odpovídá aktuální hodnotě měření. Vhodné pro vizuální přehled celého měřícího rozsahu.
StREd	StREd	Symetrické zobrazení od středu Na displeji se zobrazuje sloupec symetricky od středu, kde střed odpovídá nulové hodnotě. Vhodné pro měření s kladnými i zápornými hodnotami, např. ± rozsahy.
STOPA	StOPR	Bodové zobrazení Na displeji se zobrazuje jeden bod, který ukazuje přesnou polohu aktuální hodnoty na stupnici. Vhodné pro aplikace, kde je důležitá přesná lokalizace v rozsahu.



5.4.3.4c Nastavení zobrazení pro počátek rozsahu bargrafu

☰ VSTUP: 3x ^ V: STUP ✓ RELE ^ ^ ^ ▶ ISP ✓ JAS 3x ^ BARGRA ✓ Z: ROJ ^ BARM IN

BARM IN
BARGRA




4
BARM IN

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení minima	BARM IN	Nastavení zobrazení bargrafu pro minimální hodnotu vstupního signálu Tato volba umožňuje nastavit zobrazení minimální hodnoty vstupního signálu pro počátek bargrafu
		Rozsah nastavení: -99 999...999 999

5.4.3.4d Nastavení zobrazení pro konec rozsahu bargrafu

☰ SETUP: 3x ⬆️ V: SETUP ✓ RELE ⬆️⬆️ ISP ✓ JRS 3x ⬆️ BARCERR ✓ Z: ROJ 3x ⬆️ BARR.MA:

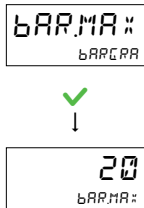

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení maxima	BARR.MA:	Nastavení zobrazení bargrafu pro maximální hodnotu vstupního signálu Tato volba umožňuje nastavit zobrazení maximální hodnoty vstupního signálu pro konec bargrafu. Rozsah nastavení: -99 999...999 999

5.4.3.5a Volba zobrazení trendu měřeného signálu

☰ SETUP: 3x ⬆️ V: SETUP ✓ RELE ⬆️⬆️ ISP ✓ JRS 4x ⬆️ ZOB.TREN



Parametr	Nastavení	Popis
Zobrazení trendu	ZOB.TREN:	Volba zobrazení trendu měřeného signálu Funkce zobrazení trendu je určena pro sledování stability a směru změny měřeného signálu. Umožňuje obsluhu snadno rozpoznat, zda se hodnota ustaluje, roste nebo klesá, a tím usnadňuje nastavování procesů, kalibraci, vážení či dlouhodobé sledování signálů, kde je důležité vyhodnotit trend místo okamžité hodnoty.
	NE	Trend se nezobrazuje DEF Piktogramy jsou vypnuté.
	ANO	Trend se zobrazuje Během vyhodnocování trendu se měřené hodnoty ukládají do plovoucího bufferu o velikosti 10 hodnot, a to s maximální frekvencí 20x za sekundu. Porovnává se průměrná hodnota posledních pěti vzorků s průměrnou hodnotou předchozích pěti vzorků. Pokud je rozdíl těchto průměrů osmkrát po sobě menší než povolená odchylka, je měřená hodnota vyhodnocena jako stabilní. V opačném případě se zobrazí stoupající nebo klesající trend.
		<ul style="list-style-type: none"> ⚠️ Naměřené hodnoty vykazují rostoucí tendenci ⚠️ Naměřené hodnoty vykazují klesající tendenci



5. Nastavení přístroje

5.4.4 Paměť

Záznam naměřených hodnot je klíčovou funkcí pro monitorování, analýzu a archivaci měřených hodnot v reálném čase i zpětně. Umožňuje sledovat dlouhodobé trendy, identifikovat odchylky a optimalizovat provozní procesy. Díky možnosti nastavení různých způsobů záznamu, jako je časově řízený zápis, jednorázové uložení nebo záznam s pre-trigrem, je přístroj vhodný pro široké spektrum aplikací – od průmyslové automatizace až po laboratorní měření. Uložená data lze následně analyzovat, exportovat a dále zpracovávat pro zajištění efektivního provozu a prevence chyb.

Možnosti nastavení

Záznam	Výběr kanálů, ze kterých se provádí záznam dat
Typ záznamu	Volba typu záznamu dat do paměti přístroje
Perioda	Volba časové periody záznamu dat (při volbě typu záznamu PERIODA) s možností časového nebo denního omezení.
Přepis	Volba funkce při plné paměti
Mazání	Volba smazání uložených dat

5.4.4a Povolení záznamu naměřených hodnot

☰ SETUP: 3x ▲ / ▼ SETUP ✓ RELE ▲ ▲ ▲ PAMĚĚ ✓ ULI: HD:



▼ / ▲
ANO - NE



Parametr	Nastavení	Popis
Povolení záznamu	ULI: HD:	Výběr kanálů pro záznam naměřených hodnot Slouží k výběru kanálů, pro které je v menu možné povolit záznam naměřených hodnot. V menu se zobrazují pouze aktivní Kanály. <i>Toto menu je dostupné pouze v přístrojích, které tuto funkci podporují.</i>
	KANAL.A	Volba záznamu pro Kanál A > volba ANO - NE
	KANAL.b	Volba záznamu pro Kanál B > volba ANO - NE
	KANAL.C	Volba záznamu pro Kanál C > volba ANO - NE
	CITAC	Volba záznamu pro Kanál CITAC > volba ANO - NE
	KMITOC	Volba záznamu pro Kanál KMITOC > volba ANO - NE
Nastavení	ANO - NE	Volba kanálu pro ukládání do paměti Pro každý aktivní kanál lze tlačítky ▼ a ▲ nastavit volbu: ANO záznam dat je zapnutý NE záznam dat je vypnutý



Volby pro Kanály B a C, CITAC, KMITOC se zobrazují jen pokud jsou aktivní



V menu se zobrazují pouze aktivní měřicí kanály.

Aktivní kanál má v položce ZDROJ (menu KANÁLY) zvolenou hodnotu, kterou zpracovává.

5.4.4b Volba způsobu záznamu hodnot do paměti přístroje

☰ VSTUP: 3x ⬆ V: STUP ✓ RELE ⬆ ⬆ ⬆ PAMEt ✓ UL: HQ: ⬆ PAM.CFG

PAM.CFG
PAMEt



PERIOD
PAM.CFG

Parametr	Nastavení	Popis
Typ záznamu	PAM.CFG	Volba způsobu záznamu hodnot do paměti přístroje Tato volba umožňuje definovat způsob ukládání naměřených hodnot do paměti přístroje, a to podle konkrétních požadavků uživatele.
PERIOD	PERIOD	Časově řízené ukládání naměřených hodnot DEF Naměřené hodnoty se ukládají v předem definovaných časových intervalech. Je možné nastavit časové nebo denní omezení pro záznam dat.
MAXI	MAXI	Maximální rychlost zápisu Hodnoty se ukládají nejvyšší možnou rychlostí, která odpovídá zvolené frekvenci měření. Nastavení frekvence měření <i>VSTUP>AN.VST>MER/S</i>
SNIMEK	SNIMEK	Jednorázové uložení aktuální hodnoty Aktuální naměřená hodnota (jedna) se uloží stiskem zvoleného tlačítka nebo aktivací externího vstupu.
TRIGG	TRIGG	Záznam hodnot s Pre-triggerem Hodnoty se zaznamenávají nepřetržitě maximální rychlostí, obdobně jako při volbě MAXI (Maximální rychlost zápisu). Po příchodu ovládacího signálu se další hodnoty ukládají pouze do části paměti určené nastavením v menu PRE.TRG , aby byla zachována definovaná část předchozích hodnot.



5.4.4c Nastavení záznamu při volbě typu PERIODA

☰ VSTUP: 3x ⬆ V: STUP ✓ RELE ⬆ ⬆ ⬆ PAMEt ✓ UL: HQ: ⬆ ⬆ PERIOD

PERIOD
PAMEt



00:00:10
PERIOD

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení periody	PERIOD	Nastavení záznamu při volbě typu PERIODA Nastaveným časovým intervalem se definuje, s jakou periodou se naměřené údaje budou ukládat do paměti přístroje.
	00:00:10	Nastavení periody Po uplynutí nastaveného časového intervalu se aktuální naměřená hodnota запиše do paměti přístroje spolu s odpovídajícím časovým razítkem.
		Rozsah nastavení: 00:00:01...23:59:59



5. Nastavení přístroje

5.4.4d Volba způsobu ukládání hodnot do paměti přístroje

≡ V:SEUP: 3x ◀ V:SEUP ✓ RELE ◀ ◀ ◀ PRMEŁ ✓ UL:HD: ◀ ◀ ◀ PREP 15

PREP 15
PRMEŁ



NE
PREP 15

Parametr	Nastavení	Popis
Přepis záznamu	PREP 15	Volba způsobu ukládání hodnot do paměti přístroje Tato funkce určuje, jak bude přístroj reagovat při zaplnění paměti, a umožňuje nastavit chování záznamu dat pro zajištění kontinuálního nebo kontrolovaného ukládání hodnot.
NE	NE	Přepis nejstarších uložených hodnot je vypnutý Po zaplnění paměti se záznam hodnot zastaví a na displeji se zobrazí chybové hlášení ERR.32 . Tímto způsobem se chrání již uložená data před nechtěným přepsáním. Režim je vhodný pro situace, kde je klíčové zachovat kompletní záznam měření.
ANO	ANO	Přepis nejstarších uložených hodnot je povolený DEF Po zaplnění paměti dochází k cyklickému přepisování nejstarších záznamů novými daty. Tento režim umožňuje nepřetržitý záznam hodnot, avšak starší hodnoty jsou nenávratně přepsány. Režim je ideální pro dlouhodobý monitoring s důrazem na aktuální hodnoty.



REC

Svítl přístroj je v režimu připravenosti k záznamu
Bliká probíhá aktivní záznam do paměti

5.4.4e Volba paměti pro ukládání naměřených hodnot

≡ V:SEUP: 3x ◀ V:SEUP ✓ RELE ◀ ◀ ◀ PRMEŁ ✓ UL:HD: 4x ◀ ULOZ

UL0Z
PRMEŁ



PR 15ER
UL0Z

Parametr	Nastavení	Popis
Ukládání záznamu	UL0Z	Volba media pro ukládání naměřených hodnot Tato funkce umožňuje vybrat cílové úložiště, do kterého se budou naměřené hodnoty ukládat. Uživatel může zvolit mezi interní pamětí přístroje a externím USB úložištěm, v závislosti na konkrétních potřebách záznamu dat.
PRISTR.	PR 15ER	Ukládání do paměti přístroje DEF Naměřená data se ukládají do interní paměti přístroje, kde jsou bezpečně uchována pro pozdější přenos a zpracování. Data nelze přímo prohlížet na displeji přístroje, ale je možné je přenést prostřednictvím datové linky nebo Bluetooth (BT) do programu OM Link pro jejich další analýzu a zpracování na externím zařízení (např. počítači).
USB	USB	Ukládání do USB Flash Naměřená data se ukládají na externí USB Flash paměť, která je připojena přes USB-C konektor na zadní části přístroje. Data lze otevřít a analyzovat v programu OM Link, případně dále zpracovávat ve formátu CSV v tabulkových procesorech, jako je Microsoft Excel nebo Google Sheets, a dalších analytických nástrojích. Tento způsob ukládání umožňuje rychlý přístup k datům, jejich snadný přenos mezi zařízeními a efektivní archivaci pro dlouhodobé uchování.



5.4.4f Vymazání uložených dat z paměti přístroje

☰ SETUP: 3x ▲ ▼ SETUP ✓ RELE ▲▲▲ PAMEt ✓ ULI:HOt: 5x ▲ SMAZARt

SMAZARt
PAMEt



NE
SMAZARt

Parametr	Nastavení	Popis
Vymazání záznamu	SMAZARt	Vymazání uložených dat z paměti přístroje Tato funkce umožňuje trvalé a nevratné odstranění všech uložených dat z paměti přístroje. Tato funkce zajišťuje jasný a bezpečný postup při mazání dat, minimalizuje riziko omylu a poskytuje uživateli přehled o stavu operace.
NE	NE	Vymazání dat je zakázáno DEF Dvouúrovňové potvrzení slouží jako ochrana proti neúmyslnému vymazání důležitých dat.
ANO	ANO	Vymazání uložených dat Po potvrzení akce budou všechna uložená data z paměti přístroje nevratně odstraněna. Postup mazání je vizuálně signalizován bargrafem na displeji, který zobrazuje stav a průběh procesu.



5.4.4g Nastavení ukládání hodnot v režimu TRIGGER

☰ SETUP: 3x ▲ ▼ SETUP ✓ RELE ▲▲▲ PAMEt ✓ ULI:HOt: 6x ▲ PREtRG

PREtRG
PAMEt



1/2.PAM
PREtRG

Parametr	Nastavení	Popis
Pre-Trigger	PREtRG	Nastavení ukládání hodnot v režimu TRIGGER Nastavení velikosti alokované paměti pro ukládání hodnot před ovládacím signálem.
ZADNE	ZARtNE	Žádné hodnoty Ukládají se hodnoty jen po spouštěcím signálu.
1/4.PAM	1/4.PAM	1/4 velikosti paměti Pro ukládání hodnot PRE-TRIGGER se využívá 1/4 paměti před ovládacím signálem a 3/4 po něm.
1/2.PAM	1/2.PAM	1/2 velikosti paměti DEF Pro ukládání hodnot PRE-TRIGGER se využívá 1/2 paměti před ovládacím signálem a 1/2 po něm.
3/4.PAM	3/4.PAM	3/4 velikosti paměti Pro ukládání hodnot PRE-TRIGGER se využívá 3/4 paměti před ovládacím signálem a 1/4 po něm.
VSE	VSE	Všechny hodnoty Ukládají se všechny hodnoty jen před spouštěcím signálem.



Vyčítání uložených dat

Uložená data lze z paměti přístroje vyčítat pomocí programu OM Link běžícího na PC prostřednictvím připojení přes USB-C kabel nebo Bluetooth. V aplikaci je možné data přehledně zobrazit a následně je exportovat do souboru CSV pro další zpracování.

5. Nastavení přístroje

5.5 Nastavení - KOMUNIKACE

Datový výstup umožňuje přenos naměřených hodnot a dalších informací do externích zařízení, jako jsou PLC, počítače nebo řídicí systémy. Standardy jako RS-232, RS-485, Modbus RTU, TCP/IP a PROFINET zajišťují kompatibilitu a spolehlivou komunikaci i v průmyslovém prostředí.

5.5.1 Datový výstup RS 232/485

Možnosti nastavení

Protokol	Volba komunikačního protokolu
Rychlost	Volba přenosové rychlosti
Formát	Volba formátu
Adresa	Nastavení adresy přístroje

5.5.1a Volba komunikačního protokolu

☰ SETUP: 4x ⬆️ KOMUN ✓ RS485 ✓ PROTO:

PROTO:
RS485



MODBUS
PROTO:

Parametr	Nastavení	Popis
Protokol	PROTO:	Volba komunikačního protokolu Určuje pravidla pro přenos a interpretaci dat.
ASCII	RSC II	ASCII
MODBUS	MODBUS	MODBUS - RTU DEF
OM.COMM	OM.COMM	Firemní protokol pro komunikaci s OM přístroji



5.5.1b Volba rychlosti datového výstupu

☰ SETUP: 4x ⬆️ KOMUN ✓ RS485 ✓ PROTO: ✓ BAUD:

BAUD:
RS485



19200
BAUD:

Parametr	Nastavení	Popis
Rychlost	BAUD:	Volba přenosové rychlosti Definuje počet bitů přenesených za sekundu (bps).
19200	19200	Přenosová rychlost 19200 Baud DEF
		Výběr hodnot 600 / 1 200 / 2 400 / 4 800 / 9 600 / 19 200 / 38 400 / 57 600 / 115 200 / 230 400 / 460 800 / 921 600



5.5.1c Volba počtu stop bitů

☰ V_{SETUP}: 4x ⬆️ :: OMUN ✓ RS485 ✓ PROTO: ⬆️ ⬆️ STOP.b_t

STOP.b_t
RS485



1
STOP.b_t

Parametr	Nastavení	Popis	
Počet stop bitů	STOP.b _t	Volba počtu stop bitů Počet bitů, které označují konec datového rámce.	
1	1	1 stop bit	DEF
1,5	1,5	1,5 stop bitů	
2	2	2 stop bity	

☰ → 🗑️ ✓ → 📄

5.5.1d Volba parity stop bitů

☰ V_{SETUP}: 4x ⬆️ :: OMUN ✓ RS485 ✓ PROTO: ⬆️ ⬆️ ⬆️ PARR.ĚA

PARR.ĚA
RS485



BEZ.PAR
PARR.ĚA

Parametr	Nastavení	Popis	
Parita	PARR.ĚA	Volba parity Slouží k detekci chyb v přenášených datech.	
bEZ.PAR	BEZ.PAR	Bez parity	DEF
SUDA	SUĚA	Sudá parita	
LICHA	LICHA	Lichá parita	

☰ → 🗑️ ✓ → 📄

5.5.1e Nastavení adresy přístroje

☰ V_{SETUP}: 4x ⬆️ :: OMUN ✓ RS485 ✓ PROTO: 4x ⬆️ A# RESA

A# RESA
RS485



1
A# RESA

Parametr	Nastavení	Popis
Adresa	A# RESA	Nastavení adresy přístroje Identifikační číslo přístroje v případě více připojených zařízení. Rozsah nastavení: 0...99 (RS 485) 1...247 (Modbus RTU)

🗑️ ↻ 📄



RS 485

Tento text se mění podle typu použitého datového výstupu (RS 232, RS 485, MBus.IP, PROFINET, Et. Cat, ...)

5. Nastavení přístroje

5.5.2 Datový výstup MODBUS TCP/IP

Popis protokolu najdete na našich webových stránkách www.orbitmerret.eu/cs/om-403uni#download

Možnosti nastavení

DHCP	Volba DHCP
IP adresa	Zobrazení IP adresy přístroje
MAC adresa	Zobrazení MAC adresy přístroje

5.5.2a Volba přidělování síťových parametrů - DHCP

☰ SETUP: 4x ⬆️ KOMUN ✓ EETHERN ✓ ▶️ HCP

▶️ HCP
EETHERN



ANO
▶️ HCP

Parametr	Nastavení	Popis
Rychlost	▶️ HCP	Volba DHCP Slouží k zapnutí nebo vypnutí automatického přidělování síťových parametrů (IP adresa, maska sítě, výchozí brána, DNS) ze serveru DHCP. Při vypnutí DHCP je nutné síťové parametry nastavit ručně.
ANO	ANO	Automatické zadání Síťové parametry jsou přidělovány automaticky
NE	NE	Ruční zadání Síťové parametry se nastavují ručně (pouze v programu OM Link)



5.5.2b Zobrazení IP adresy přístroje

☰ SETUP: 4x ⬆️ KOMUN ✓ EETHERN ✓ ▶️ HCP ⬆️ IP. Adr

IP. Adr
EETHERN



128.242
IP. Adr

Parametr	Nastavení	Popis
IP adresa	IP. Adr	Zobrazení IP adresy přístroje Zobrazuje aktuálně přiřazenou IP adresu přístroje pro síťovou komunikaci. Změna adresy je možná pouze v programu OM Link při vypnutí funkce DHCP.



5.5.3b Zobrazení MAC adresy přístroje

☰ SETUP: 4x ⬆️ KOMUN ✓ EETHERN ✓ ▶️ HCP ⬆️ MAC. Adr

MAC. Adr
EETHERN



36:2E:BF
MAC. Adr

Parametr	Nastavení	Popis
MAC adresa	MAC. Adr	Zobrazení MAC adresy přístroje Zobrazuje jedinečnou MAC adresu přístroje, která slouží k jeho identifikaci při komunikaci.



5.5.3 Bluetooth

Přístroj je vybaven bezdrátovým rozhraním Bluetooth, které umožňuje snadnou a rychlou komunikaci s chytrými zařízeními nebo počítačem. Pomocí této funkce lze přístroj bezdrátově konfigurovat, sledovat aktuální naměřené hodnoty, provádět diagnostiku a spravovat uložená data

Možnosti nastavení

Zapnutí Zapnutí bluetooth komunikace
MAC adresa Zobrazení MAC adresy

5.5.3a Zapnutí bluetooth komunikace

☰ SETUP 4x ⬆️ COMMUN ✓ RS485 ⬆️ BLUETOOTH ✓ ZAPNÍ

ZAPNÍ
BLUETOOTH



ANO?
ZAPNÍ

Parametr	Nastavení	Popis
Zapnutí bluetooth	ZAPNÍ	Zapnutí bluetooth komunikace Tato volba slouží k zapnutí Bluetooth rozhraní přímo z menu přístroje. Pro rychlejší aktivaci lze využít zkratku – současný stisk tlačítek a . CON bliká BT je aktivní, ale nepřipojeno CON svítí Po úspěšném připojení k PC
ANO?	ANO?	Výzva k zapnutí bluetooth



5.5.3b Zobrazení MAC adresy bluetooth

☰ SETUP 4x ⬆️ COMMUN ✓ RS485 ⬆️ BLUETOOTH ✓ ZAPNÍ ⬆️ MAC ADRESA

MAC ADRESA
BLUETOOTH



4F:3E:2A
MAC ADRESA

Parametr	Nastavení	Popis
MAC adresa	MAC ADRESA	Zobrazení MAC adresy bluetooth Zobrazuje jedinečnou identifikační adresu Bluetooth rozhraní zařízení. Tato adresa slouží k jednoznačné identifikaci zařízení při párování a komunikaci.



Bluetooth komunikace lze aktivovat pouze v případě, že máte nastavené heslo přístroje (≠0)



Time-out pro komunikaci Bluetooth je pevně nastaven na 2 minuty

5. Nastavení přístroje

5.6 Nastavení - SERVIS

Menu Servis poskytuje pokročilé možnosti nastavení a konfigurace přístroje, které umožňují optimalizovat jeho provoz, přizpůsobit chování specifickým požadavkům a provádět diagnostiku či údržbu. Toto menu je určeno zejména pro servisní techniky a zkušené uživatele, kteří potřebují přístup k hlubším systémovým nastavením.

Možnosti nastavení

Heslo	Nastavení hesla pro vstup do menu a připojení k přístroji
Odložený st.	Nastavení času [s] - kdy se neprovádí měření po připojení přístroje k napájení
Nastavení	Uložení, načtení nebo návrat k výrobnímu nastavení přístroje
Kalibrace	Návrat k výrobní kalibraci (po uživatelské kalibraci skriptem v programu OM Link)
Datum, čas	Nastavení aktuálního data a času
Jazyk	Volba jazykové verze menu
Chyby	Výběr chyb, která budou signalizovány LED na předním panelu i analogovým výstupem
Wizard	Opakované spuštění průvodce nastavením přístroje
Simulace	Simulace vstupního signálu
Info	Informace o přístroji (verze FW, počet zapnutí, moto hodiny, ...)

5.6.1 Nastavení hesla pro vstup do menu přístroje

☰ SETUP: 5x ⬆️ SERVIS 15 ✓ HESLO

HESLO
SERVIS 15



0000
HESLO

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení hesla	HESLO	Nastavení hesla pro vstup do menu přístroje Tato funkce umožňuje zabezpečit přístup do menu přístroje a k programu OM Link při připojení přes USB-C konektor. Nastavené heslo platí pro vstup do menu přístroje i pro připojení pomocí programu OM Link. Pokud je heslo nastaveno na 0000, je vstup do menu volný a přístroj nevyžaduje žádné ověření.
	0000	Nastavení nového hesla Uživatel může kdykoliv změnit heslo na hodnotu v rozsahu 0000...9999

5.6.2 Nastavení odloženého startu přístroje

≡ SETUP: 5x ↗ SERVIS ✓ HESLO ↗ 0: L.S.T.R

0: L.S.T.R
SERVIS



00
0: L.S.T.R

Parametr	Nastavení	Popis
Opožděný start	0: L.S.T.R	Nastavení odloženého startu přístroje Tato funkce umožňuje nastavit časové zpoždění spuštění přístroje po jeho připojení k napájení. Je vhodná pro situace, kdy je potřeba zajistit stabilizaci napájecího napětí nebo sladit spuštění přístroje s jinými systémy či zařízeními.
	00	Nastavení času zpoždění Uživatel může nastavit časový interval zpoždění před zahájením měření a aktivaci funkcí přístroje. Během nastaveného časového zpoždění přístroj neprovádí žádná měření ani záznam dat. Rozsah: 0...99 s



5.6.3 Uložení uživatelského nastavení

≡ SETUP: 5x ↗ SERVIS ✓ HESLO ↗ ↗ ULONAS

ULONAS
SERVIS



ANO?
ULONAS

Parametr	Nastavení	Popis
Uložení nastavení	ULONAS	Uložení uživatelského nastavení Tato funkce umožňuje uložit aktuální konfiguraci přístroje do interní paměti, což zajišťuje rychlý návrat k uloženému stavu při chybném nastavení nebo nežádoucí změně parametrů. Pro archivaci a replikaci nastavení do dalších přístrojů se doporučuje provést také zálohu v programu OM Link. Tím je zajištěno bezpečné uchování konfigurace a snadná distribuce mezi přístroji. Pravidelné ukládání a zálohování minimalizuje riziko ztráty nastavení a zvyšuje spolehlivost provozu přístroje.
ANO?	ANO?	Uložení aktuálního nastavení přístroje Po potvrzení volby ANO? se nastavení uloží do interní paměti.



5.6.4 Načtení uživatelského nastavení

≡ SETUP: 5x ↗ SERVIS ✓ HESLO ↗ ↗ ↗ CĚ INAS

CĚ INAS
SERVIS



ANO?
CĚ INAS

Parametr	Nastavení	Popis
Načti nastavení	CĚ INAS	Načtení uživatelského nastavení Tato funkce umožňuje obnovit uloženou konfiguraci přístroje z interní paměti, čímž se přístroj vrátí do dříve uloženého stavu.
ANO?	ANO?	Načtení aktuálního nastavení přístroje Po potvrzení volby ANO? se z interní paměti načte poslední uložené nastavení přístroje.



5. Nastavení přístroje

5.6.5 Návrat k výrobnímu nastavení

☰ VŠETUP: 5x ⬆️ SERVIS 15 ✓ HESLO 4x ⬆️ EOV: NRS

EOV: NRS
SERVIS 15



ANO?
EOV: NRS

Parametr	Nastavení	Popis
Obnova	EOV: NRS	Návrat k výrobnímu nastavení Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární nastavení přístroje, čímž se vymažou veškeré uživatelské konfigurace a parametry. Tovární nastavení představuje původní, výrobcem přednastavený stav, který zajišťuje optimální provoz přístroje.
ANO ?	ANO ?	Reset přístroje Po potvrzení volby ANO? se přístroj restartuje a automaticky načte tovární nastavení uložené výrobcem.



5.6.6 Smazání uživatelské kalibrace přístroje

☰ VŠETUP: 5x ⬆️ SERVIS 15 ✓ HESLO 5x ⬆️ NULI: RL

NULI: RL
SERVIS 15



ANO?
NULI: RL

Parametr	Nastavení	Popis
Smazání kalibrace	NULI: RL	Návrat k výrobní kalibraci přístroje Tato funkce umožňuje obnovit výchozí tovární kalibraci přístroje v případě, že uživatelská kalibrace byla provedena nesprávně nebo došlo k její chybné aplikaci. Uživatelská kalibrace se provádí skriptem v programu OM Link.
ANO ?	ANO ?	Smazání kalibrace přístroje Po potvrzení volby ANO? dojde k vymazání uživatelské kalibrace a načtení původních továrních kalibračních hodnot nastavených výrobcem.



Restart po obnovení nastavení nebo kalibrace

Po načtení původního nastavení, obnovení továrního nastavení nebo návratu k výrobní kalibraci je nutné odpojit přístroj od napájení i USB kabelu.

Tento krok zajišťuje správné načtení a aktivaci všech změn v systému přístroje.

5.6.7 Nastavení aktuálního data

☰ → SETUP → 5x → SERVIS → 15 → ✓ HESLO → 6x → → REUM

REUM
SERVIS



00:00:00
REUM

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení data	REUM	Nastavení aktuálního data v přístroji Tato funkce umožňuje nastavit aktuální datum v přístroji pro zajištění správného časového razítka u logovaných stavů nebo záznamu dat.
	00:00:00	Nastavení aktuálního data Formát: dd.mm.rr

5.6.8 Nastavení aktuálního času

☰ → SETUP → 5x → SERVIS → 15 → ✓ HESLO → 7x → → CAS

CAS
SERVIS



00:00:00
CAS

Parametr	Nastavení	Popis
Nastavení času	CAS	Nastavení aktuálního času Tato funkce umožňuje nastavit přesný čas v přístroji pro zajištění správného časového razítka u logovaných stavů nebo záznamu dat. Čas v přístroji je řízen obvodem RTC (Real-Time Clock), jehož přesnost může být ovlivněna okolními podmínkami. Čas lze pohodlně synchronizovat prostřednictvím programu OM Link, který automaticky porovná čas s PC. V případě zjištěného rozdílu program vyzve uživatele k provedení korekce.
	00:00:00	Nastavení aktuálního času Formát: 23:59:59

5.6.9 Volba jazyka pro menu přístroje

☰ → SETUP → 5x → SERVIS → 15 → ✓ HESLO → 8x → → JAZV

JAZV
SERVIS



ČESKÝ
JAZV

Parametr	Nastavení	Popis
Volba jazyka	JAZV	Volba jazyka pro menu přístroje Tato funkce umožňuje nastavit preferovaný jazyk pro ovládací menu přístroje, což usnadňuje jeho použití a zlepšuje uživatelský komfort.
	ENGL.	ENGL. English
	ESPAÑ.	ESPAÑ. Español
	FRANC.	FRANC. Français
	DEUTS.	DEUTS. Deutsch
	ČESKÝ	ČESKÝ Čeština DEF
	UZIVAT	UZIVAT Uživatelský slovník Pomocí programu Menu translator si uživatel může vytvořit vlastní jazykové menu a následně jej importovat do přístroje prostřednictvím programu OM Link. Je také možné importovat již existující jazykové slovníky, které jsou kompatibilní s přístrojem.



5. Nastavení přístroje

5.6.10 Volba signalizovaných chybových stavů

≡ VStUP: 5x ^ SERv: 15 ✓ HESLD 9x ^ S IČCH:

S IČCH:
SERv: 15



ROZVSt
ERR HE

^ / ^
ANO - NE



PREtA#
ERR HE

^ / ^
ANO - NE



tEPStK:
ERR HE

^ / ^
ANO - NE

Parametr	Nastavení	Popis
Signalizace chyb	S IČCH:	Volba signalizovaných chybových stavů Umožňuje zvolit chybové stavy, které budou signalizovány červenou LED ERR a zobrazením čísla chyby na oranžovém info displeji. Chybový stav je rovněž přenášen na analogový výstup pro detekci externím systémem. Při aktivním chybovém hlášení je deaktivován výstup READY.
01	ROZVSt ROZVSt	Rozsah vstupu překročen $\pm 10\%$ Změnit hodnotu vstupního signálu nebo nastavení vstupu (rozsah).
02	PREtAD PREtA#	Přetečení / podtečení AD převodníku Změnit hodnotu vstupního signálu nebo nastavení vstupu (rozsah).
03	CIDLO C I#LD	Přerušení vodiče k snímače Zkontrolovat kabel a připojení snímače (RTD, OHM).
04	PRER.tC PRER.tC	Přerušení vodiče k termočláнку Zkontrolovat kabel a připojení snímače.
05	VSt.SMY VSt.SM#	Přerušení vstupní proudové smyčky 4-20 mA Zkontrolovat kabel a připojení snímače.
10	VYS.SMY VYS.SM#	Přerušení výstupní proudové smyčky Zkontrolovat kabel a připojení proudové smyčky.
20	Mat.FCE Mat.FCE	Chyba matematické funkce. Změnit nastavení matematické funkce.
21	LIN.tAB LIN.tAB	Chyba linearizační tabulky Změnit/doplnit nastavení linearizační tabulky.
31	RTC R.tC	Chyba RTC Nastavte datum a čas.
32	PAMEt.1 PAMEt. 1	Plná paměť pro záznam dat Přeneste naměřená dat, vymažte paměť, případně nastavte automatické přepisování.
33	PAMEt.2 PAMEt.2	Plná paměť pro logování událostí Přeneste naměřená dat, vymažte paměť, případně nastavte automatické přepisování.
34	TOV.KON tOV#:#ON	Chyba načtení uživatelské konfigurace z EEPROM Automaticky nastavena defaultní konfigurace. Opakujte nastavení přístroje. Při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy.
35	tOV.KAL tOV#:#AL	Ztráta výrobní kalibrace. Převodník pracuje se zhoršenou přesností cca $\pm 5\%$. Při hlášení zaslat přístroj na kalibraci nebo nahrát výrobní kalibrační data.
36	UZl.KAL UZl#:#AL	Chyba načtení uživatelské kalibrace z EEPROM Automaticky použita výrobní kalibrace. Opakujte uživatelskou kalibraci. Při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy.
50	PAMEt PAMEt	Závažná chyba přístroje - vadná EEPROM Přístroj pracuje v nouzovém režimu, tj. bez možnosti nastavení a s chybou cca $\pm 5\%$. Je nutné zaslat přístroj do opravy.
56	tEPSt.K tEPStK:	Chyba interního měření studeného konce Přístroj pracuje v nouzovém režimu, tj. bez možnosti nastavení a s chybou cca $\pm 5\%$. Je nutné zaslat přístroj do opravy.
Nastavení	ANO - NE	Aktivace nebo deaktivace jednotlivých chybových hlášení Pro každou chybu lze tlačítkem ^ a ^ nastavit volbu ANO (chyba se zobrazí) nebo NE (chyba se nezobrazí). Tato funkce umožňuje rychlou diagnostiku a efektivní reakci na chybové stavy, což přispívá ke spolehlivému provozu přístroje.



5.6.11 Povolení opakovaného spuštění průvodce nastavením přístroje

☰ SETUP: 5x ⤴ SERVL: IS ✓ HESLO 10x ⤴ H IZARR:

H IZARR:
SERVL: IS



ANO?
H IZARR:

Parametr	Nastavení	Popis
Povolení spuštění Průvodce	H IZARR:	Opakované spuštění průvodce nastavením přístroje Tato volba umožňuje znovu spustit úvodního průvodce, který uživatele krok za krokem provede základním nastavením přístroje. Nastavení provedená průvodcem lze později upravit i jednotlivě v menu.
ANO?	ANO?	Povolení Průvodce Po potvrzení volby ANO? se po zapnutí přístroje nebo po následném vstupu do menu spustí průvodce.



5. Nastavení přístroje

5.6.12 Simulace vstupního signálu

☰ VSTUP: 5x ⬆️ SERVIS 15 ✓ HESLO 11x ⬆️ SIMUL

5 IMUL
SERVIS 15



MIN
SIMUL



MAX
SIMUL



KROK
SIMUL



DOBA
SIMUL



START
SIMUL



STOP
SIMUL

Parametr	Nastavení	Popis
Simulace	5 IMUL	Simulace vstupního signálu Tato funkce umožňuje emulovat vstupní signál přímo v přístroji, aniž by bylo nutné připojovat skutečný externí signál. Díky tomu lze pohodlně ověřit správnou funkci přístroje i odezvu a funkčnost dalších zařízení, která jsou k němu připojena. Tato funkce je ideální pro údržbu, servisní zásahy a ověřování konfigurace zařízení, aniž by bylo nutné zasahovat do reálného provozního prostředí.
MIN	MIN	Počátek rozsahu pro simulaci Nastavuje výchozí hodnotu simulovaného signálu. Rozsah: -9999...0...999 999
MAX	MAX	Konec rozsahu pro simulaci Nastavuje koncovou hodnotu simulovaného signálu. Rozsah: -9999...0...999 999
KROK	KROK	Velikosti kroku/změny Definuje velikost změny hodnoty signálu mezi jednotlivými kroky simulace. Rozsah: -9999...1...999999
DOBA	DOBA	Čas trvání kroku/změny Nastavuje délku trvání každého kroku simulace v milisekundách. Rozsah: 0...10 000 ms
START	START	Start simulace Spustí simulaci s přednastavenými parametry. AND?
STOP	STOP	Zastavení simulace Ukončí probíhající simulaci a obnoví standardní režim provozu. AND?



Simulovaný signál

Typ simulovaného signálu (DC, PM RTD, ...) je závislý na jeho nastavení v menu VSTUP/AN VST/TYPMER

5.6.13 Zobrazení informací o přístroji

☰ SETUP: 5x ⤴ SERVIS: 15 ✓ KESLO 12x ⤴ INFO

INFO
SERVIS



0M403
TYP



010501
VYR.CIS



313008
PROUD



12h
PROVOZ



26
ZAPNU



428
RELE

Parametr	Nastavení	Popis
Info	INFO	Zobrazení informací o přístroji Tato funkce umožňuje zobrazit základní informace o přístroji, které poskytují přehled o jeho stavu, provozní historii a klíčových parametrech. Pro podrobnější informace a komplexní zobrazení parametrů přístroje doporučujeme použít program OM Link, který umožňuje detailní analýzu provozních dat a diagnostiku.
TYP	TYP	Typ přístroje Zobrazuje typové označení přístroje pro jeho snadnou identifikaci.
VER. FW	VER. FW	Verze Firmware Zobrazí aktuální verzi firmware (FW) nainstalovanou v přístroji. Podle prvních čtyř číslic lze jednoznačně určit platnou verzi návodu k použití. Poslední dvě číslice tuto verzi neovlivňují.
VYR.CIS	VYR.CIS	Výrobní číslo přístroje Zobrazí výrobní číslo přístroje.
tEPLot	tEPLot	Teplota uvnitř přístroje [°C] Zobrazuje aktuální vnitřní teplotu přístroje, což pomáhá monitorovat provozní podmínky a předcházet tepelnému přetížení.
NAPeTI	NAPeTI	Aktuální napětí hlavního zdroje [V] Zobrazuje aktuální hodnotu interní napájecí části přístroje.
PROUD	PROUD	Aktuální odběr proudu [mA] Zobrazuje aktuální odběr interní napájecí části přístroje.
PROVOZ	PROVOZ	Celková doba provozu [Hodiny] Udává celkový provozní čas přístroje v hodinách, což je užitečné pro plánování údržby a monitorování životnosti.
ZAPNU	ZAPNU	Počet zapnutí přístroje Zaznamenává celkový počet zapnutí přístroje během jeho provozu.
RELE	RELE	Počet sepnutí relé Zobrazuje počet sepnutí nejpoužívanějšího relé, což umožňuje sledovat jeho opotřebení a předcházet případným poruchám.



NASTAVENÍ USER

Pro obsluhu

Položky menu sestavuje uživatel podle přání

Přístup není blokován heslem

 
6.0 Nastavení položek do "USER" menu

- USER menu je určeno pro uživatele, který potřebuje měnit pouze vybrané položky nastavení, aniž by měl přístup ke kompletní konfiguraci přístroje (např. opakované změny limit).
- nastavení USER menu (výběr položek) se provádí pomocí softwaru OM Link, zaškrtnutím okénka před požadovanou položkou menu.



Vstup do USER menu

- ☰ Vstup do menu



Výběr položky USER menu (Příklad)

- ▼ Posun na další položku - dolu
- ▲ Posun na další položku - nahoru
- ✓ Potvrdit volbu a nastavit hodnotu



Nastavení meze sepnutí pro Limitu 1 (Příklad)

-99999...100...999 999

- ▼ Posun na další číslo - dolu
- ▲ Posun na další číslo - nahoru
- ◀ Posun na další dekádu - do leva
- ✓ Potvrdit volbu a případně pokračovat v nastavení



Vstup do PRO menu

Pokud je aktivní USER menu, vstup do PRO menu probíhá následujícím způsobem:


- ☰ Vstupte do menu
- ▼ Přesuňte se na poslední položku MENU
- Po zadání správného hesla přístroj automaticky přejde do PRO menu.

7. Metoda měření studeného konce

Při měření teploty pomocí termočlánků je vždy nutné kompenzovat teplotu tzv. studeného konce (místo připojení termočlánku k měřicímu obvodu). Každý spoj dvou různých kovů totiž vytváří vlastní termoelektrické napětí závislé na teplotě, které by bez kompenzace způsobilo chybu měření.

Existuje několik metod, jak teplotu studeného konce určit a započítat ji do výsledku měření. Volba konkrétní metody závisí na přesnosti požadovaného měření, konstrukci zařízení a provozních podmínkách.

■ Kompenzace s dvěma referenčními termočlánky

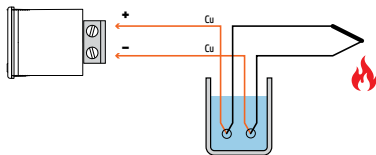


- kompenzační termočlánky jsou umístěny v Dewarově nádobě (destilovaná voda s ledem > 0°C) nebo kompenzační krabici s přesně regulovanou teplotou
- tato metoda je nejpřesnější, ale je technicky náročná
- kompenzační termočlánky musí být stejného typu, ale mohou být jiné než měřicí termočlánek

Nastavení přístroje v menu

PRIPOJ EXT.2TC

TEPL. S.K 0°C nebo podle teploty v kompenzační krabici

■ Kompenzace s jedním referenčním termočlánkem

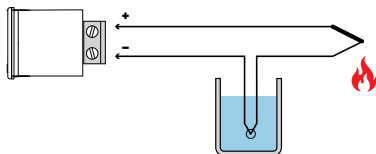


- kompenzační termočlánek je umístěn v Dewarově nádobě (destilovaná voda s ledem > 0°C) nebo kompenzační krabici s přesně regulovanou teplotou
- tato metoda je jednodušší, stejně přesná, ale je stále technicky náročná
- kompenzační termočlánek musí být stejného typu jako měřicí termočlánek

Nastavení přístroje v menu

PRIPOJ EXT.2TC

TEPL. S.K 0°C nebo podle teploty v kompenzační krabici

 
■ Kompenzace s měřením teploty ve svorkovnici



- teplota studeného konce je měřena snímačem umístěným ve svorce přístroje
- standardní metoda v měřicích přístrojích, cenově výhodné řešení
- není kompenzována nepřesnost vznikající vytvořením termoelektrického napětí ve spoji svorka-vodič

Nastavení přístroje v menu

 PRIPOJ INT.1TC




- teplota studeného konce je měřena snímačem umístěným ve svorce přístroje
- standardní metoda v měřicích přístrojích, cenově výhodné řešení
- druhý (shodný) termočlánek umístěný blízko svorek přístroje kompenzuje nepřesnost vznikající vytvořením termoelektrického napětí ve spoji svorka-vodič

Nastavení přístroje v menu

PRIPOJ INT.2TC

7. Metoda měření studeného konce

 ■ Kompensace s pevně nastavenou teplotou



- teplota studeného konce je kompenzovaná na pevně nastavenou teplotou, která odpovídá okolní teplotě svorek přístroje
- nejméně přesná metoda měření
- není kompenzována nepřesnost vznikající vytvořením termoelektrického napětí ve spoji svorka-vodič

Nastavení přístroje v menu

PRIPOJ EXT.1TC

TEPL. S.K 28°C (ručně nastavená teplota okolí)

8. Datový protokol

Přístroje komunikují po sériové lince RS232 nebo RS485 s formátem ASCII, Modbus RTU nebo OM SLAV/MAST.

Rychlost přenosu je nastavitelná v menu přístroje. Adresa přístroje se nastavuje v menu přístroje v rozsahu 0 ÷ 99. Výrobní nastavení přednastaví vždy ASCII protokol, rychlost 9600 Baud, adresu 00.

Použitý typ linky - RS232 / RS485 - je určen výstupní kartou, kterou přístroj automaticky identifikuje.

Příkazy jsou popsány v popisu který naleznete na www.orbitmerret.eu/cs/om-403uni#download

Podrobný popis komunikace po sériové lince

Akce	Přenašená dat				
Vyžádání dat (PC)	#	A	A	<CR>	
Vysílání dat (Přístroj)	#	A	A	1X	<CR>
Vysílání hodnoty 1. kanál (Přístroj)	#	A	A	1x	<CR>
Vysílání hodnoty 2. kanál (Přístroj)	#	A	A	2x*	<CR>
Vysílání hodnoty Studeného konce (Přístroj)	#	A	A	1q	<CR>
Vysílání stavové informace TT;RR (Přístroj)	#	A	A	5	<CR>
Potvrzení příkazu (Přístroj) - OK	!	A	A	<CR>	
Potvrzení příkazu (Přístroj) - Bad	?	A	A	<CR>	
Identifikace HW	#	A	A	1Z	<CR>

* toto číslo je závislé na počtu kanálů v připojeném přístroji

Legenda

Znak	Rozsah		Popis
#	35	23 _n	Začátek příkazu
A A	0...31		Dva znaky adresy přístroje posílané v ASCII - desítky a jednotky, např. "01", "99" univerzální
<CR>	13	0D _n	Carriage return
D			Data - obvykle znaky "0"..."9", ".", ":", ";", "(", "-", dt. a (-) může prodloužit data
TT			Bitová mapa Tára
RR			Bitová mapa Relé
!	33	21 _n	Kladné potvrzení příkazu (ok)
?	63	3F _n	Záporné potvrzení příkazu (bad)
>	62	3E _n	Začátek vysílaných dat

Bitová mapa

Bit	Tára	Relé
0	Tára A	Relé 1
1	Tára B	Relé 2
2	Tára C	Relé 3
3	Tára D	Relé 4
4	Tára E	Relé 5
5	Tára F	Relé 6

Tento přístroj podporuje komunikaci prostřednictvím otevřených průmyslových protokolů (např. Modbus TCP). Tyto protokoly z principu neobsahují vlastní mechanismy šifrování ani řízení přístupu.

Za bezpečné začlenění zařízení do síťového prostředí odpovídá provozovatel, který je povinen zajistit potřebná opatření kybernetické bezpečnosti v souladu s legislativou (např. směrnice NIS2, připravovaný zákon o kybernetické bezpečnosti).

■ Provoz v zabezpečené síti

Zařízení musí být provozováno výhradně v oddělené průmyslové síti, nikoli přímo připojeno k veřejnému internetu. Přístup do sítě musí být chráněn firewallem a monitorován.

Doporučuje se segmentace sítě (oddělení technologické části od běžné kancelářské sítě).

■ Přístup a oprávnění

Přístup k zařízení smí mít pouze pověřený a proškolený personál.

Zařízení umožňuje nastavení hesla, a tak musí být výchozí údaje okamžitě změněny.

Doporučuje se vést evidenci přístupů a změn nastavení.

■ Údržba a aktualizace

Zařízení neobsahuje běžný operační systém, proto nepodléhá pravidelným aktualizacím výrobcem.

Provozovatel musí zajistit pravidelnou údržbu sítě, včetně aktualizací síťových prvků (switche, routery, firewally).

V případě vydání aktualizace firmware výrobce doporučuje její instalaci.

■ Komunikace a protokoly

Zařízení komunikuje standardními průmyslovými protokoly (např. Modbus TCP).

Tyto protokoly nejsou šifrované ani autentizované.

Provozovatel je proto povinen zajistit

- přenos dat pouze v rámci vnitřní sítě,
- ochranu komunikace (např. VPN tunel při vzdáleném přístupu),
- omezení přístupu k portům na síťových zařízeních.

■ Odpovědnost provozovatele

Výrobce dodává přístroj jako měřicí a řídicí komponentu.

Za začlenění přístroje do zabezpečeného síťového prostředí, nastavení bezpečnostních opatření a jejich pravidelnou kontrolu odpovídá provozovatel.

■ Doporučení

Zařadit zařízení do interní inventarizace aktiv a řízení rizik dle interní politiky kybernetické bezpečnosti.

Pravidelně provádět kontrolu logů a síťového provozu.

Zajistit fyzické zabezpečení zařízení proti neoprávněné manipulaci.

Školit obsluhu a údržbu v oblasti kybernetické bezpečnosti

10. Tabulka znaků

Digitální panelový přístroj umožňuje kromě zobrazování číselných údajů také doplnit měřenou hodnotu o uživatelsky definovaný text nebo jednotky. Tato funkce zvyšuje přehlednost a srozumitelnost zobrazení.

Zobrazení jednotek

K numerické hodnotě lze přiřadit jednotku odpovídající měřenému fyzikálnímu parametru. Displej podporuje zobrazení jednotek s maximální délkou 2 znaky (například: V, A, mA, Ω, °C).

Zobrazení doplňkového popisu

Na sekundárním displeji lze zobrazit doplňkový popis, který blíže specifikuje měřenou veličinu nebo připojené zařízení/snímač. Tento text může obsahovat až 6 znaků a lze jej plně přizpůsobit konkrétní aplikaci.

Tabulka zobrazitelných znaků

Níže je uveden přehled všech znaků, které lze na displeji zobrazit při nastavování jednotek nebo doplňkového popisu:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (Mezera)

Nastavení speciálních znaků v OM Linku

- Alt+0176
- ☐ Alt+8486 (03A9)

11. Chybová hlášení

ERR	Text na displeji	Popis chyby	Odstranění chyby
	-----	Vstup je odpojen nebo bez signálu	Zkontrolovat připojení vstupu.
01	ROZSAH	Rozsah vstupu překročen o $\pm 10\%$.	Změnit hodnotu vstupního signálu nebo nastavení vstupu (rozsah).
02	PŘETEČENÍ	Přetečení / podtečení AD převodníku.	Změnit hodnotu vstupního signálu nebo nastavení vstupu (rozsah).
03	CIFLO	Přerušení vodiče snímače.	Zkontrolovat kabel a připojení snímače.
04	PŘERUŠENÍ	Přerušení vodiče k termočládku.	Zkontrolovat kabel a připojení snímače.
05	VSTUPNÍ	Přerušení vstupní proudové smyčky.	Zkontrolovat kabel a připojení vstupu.
10	VÝSTUPNÍ	Přerušení výstupní proudové smyčky.	Zkontrolovat kabel a připojení proudové smyčky.
20	MATEMATICKÉ	Chyba matematické funkce.	Změnit nastavení matematické funkce.
21	LINEARIZACE	Chyba linearizační tabulky.	Změnit/doplnit nastavení linearizační tabulky.
31	RTC	Chyba RTC	Nastavte datum a čas
32	PAMĚŤ 1	Je plná paměť záznamu dat	Přeneste naměřená dat, vymažte paměť, případně nastavte automatické přepisování.
33	PAMĚŤ 2	Je plná paměť pro logování událostí	Přeneste naměřená dat, vymažte paměť, případně nastavte automatické přepisování.
34	UŽIVATELSKÁ	Chyba načtení uživatelské konfigurace z EEPROM. Automaticky nastavena defaultní konfigurace.	Opakujte nastavení přístroje. Při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy.
35	UŽIVATELSKÁ	Ztráta výrobní kalibrace. Převodník pracuje se zhoršenou přesností cca $\pm 5\%$.	Při hlášení zaslat přístroj na kalibraci nebo nahrát výrobní kalibrační data.
36	UŽIVATELSKÁ	Chyba načtení uživatelské kalibrace z EEPROM. Automaticky použita výrobní kalibrace.	Opakujte uživatelskou kalibraci. Při opakování hlášení zaslat přístroj do opravy.
50	PAMĚŤ	Závažná chyba přístroje - vadná EEPROM. Přístroj pracuje v nouzovém režimu, tj. bez možnosti nastavení a s chybou cca 5%.	Při hlášení zaslat přístroj do opravy.
56	TEPLOTA	Chyba interního měření teploty studeného konce.	Při hlášení zaslat přístroj do opravy.

Chyby ERR 34-56 jsou zobrazovány trvale, tzn. až do doby jejich odstranění

12. Technická data

VSTUP

Poččet	1, Rozsah je nastavitelný v menu přístroje					
DC	Rozsah	+60 mV	> 10 MΩ	Vstup -mV		
		±75 mV	> 10 MΩ	Vstup -mV		
		±100 mV	> 10 MΩ	Vstup -mV		
		±150 mV	> 10 MΩ	Vstup -mV		
		±300 mV	> 10 MΩ	Vstup -mV		
		±1000 mV	> 10 MΩ	Vstup -mV		
		±20 V	1 MΩ	Vstup -U		
		±40 V	1 MΩ	Vstup -U		
		±100 mA	< 200 mV	Vstup -I		
		PM	Rozsah	+5 mA	< 200 mV	Vstup -I
+20 mA	< 200 mV			Vstup -I		
4...20 mA	< 200 mV			Vstup -I		
+2 V	1 MΩ			Vstup -U		
+5 V	1 MΩ			Vstup -U		
±10 V	1 MΩ			Vstup -U		
OHM	Rozsah			0...30 / 100 / 300 Ω		
				0...1 / 3 / 10 / 30 / 100 kΩ		
				0...300 kΩ (jen 2 a 4 drátové)		
RTD	Rozsah			Pt 100/500/1 000, 3 851 ppm/°C	-50°...450°C	
		Pt 100, 3 920 ppm/°C	-50°...450°C			
		Pt 50, 3 910 ppm/°C	-200°...1100°C			
NI	Rozsah	Pt 100, 3 910 ppm/°C	-200°...450°C			
		Připojení 2, 3 a 4 drátové, s detekcí přerušení kabelu/snímače				
		Ni 1 000/10 000, 5 000 ppm/°C	-50°...250°C			
			Ni 1 000/10 000, 6 180 ppm/°C	-200°...250°C		
			Připojení 2, 3 a 4 drátové, s detekcí přerušení kabelu/snímače			
		Cu	Rozsah	Cu 50/100, 4 260 ppm/°C	-50°...200°C	
				Cu 50/100, 4 280 ppm/°C	-200°...200°C	
				Připojení 2, 3 a 4 drátové, s detekcí přerušení kabelu/snímače		
		NTC	Rozsah	NTC 1 2k2, B _{25/5} = 3600	-40°...125°C	
				NTC 2 2k0, B _{25/5} = 3528	-40°...125°C	
NTC 3 10k, B _{25/5} = 3435	-40°...125°C					
NTC 4 10k, B _{25/5} = 3977	-40°...125°C					
NTC 5 12k, B _{25/5} = 3740	-40°...125°C					
NTC 6 20k, B _{25/5} = 4263	-40°...125°C					
Připojení 2, 3 a 4 drátové, s detekcí přerušení kabelu/snímače						
PTC	Rozsah			KTY 81/210	-55°...150°C	
				Připojení 2, 3 a 4 drátové, s detekcí přerušení kabelu/snímače		
T/C	Rozsah			B (PtRh30-PtRh6)	300°...1 820°C	
		E (NiCr-CuNi)	-200°...690°C			
		J (Fe-CuNi)	-200°...900°C			
		K (NiCr-Ni)	-200°...1 300°C			
		L (Fe-CuNi)	-200°...900°C			
		N (Omegaalloy)	-200°...1 300°C			
		R (Pt13Rh-Pt)	-50°...1 740°C			
		S (PtRh10-Pt)	-50°...1 760°C			
		T (Cu-CuNi)	-200°...400°C			
		XK (Chromel-Copel)	-200°...800°C			
		s detekcí přerušení kabelu/snímače				
		Kompenzace nastavitelná -20°...99°C nebo automatická				
		DU	Napájení snimače	1,65 VDC/3 mA, odpor potenciometru > 500 Ω		
		UC	Vstup	kontakt/NPN: napětový úbytek na snímači < 0,4 V		
PNP: 0 ≤ I _o ≤ 7 V, 17 ≤ I _s ≤ 30 V						
Rozsah	0,1 Hz...10 kHz					
Měřicí mód	čítač/kmtočet					
Nastavení	časová základna, násobící/dělicí konstanta, Preset					

ŘÍDICÍ VSTUPY A VÝSTUPY

Poččet	3, izolované, kontakt, PNP/NPN, < 30 V			
Funkce	Bez funkce			
	Aktivace Tary			
	Nulování Tary			
	Nulování MIN/MAX a PEAK hodnoty			
	Aktivace Tary (<1s) + nulov. Tary (>1s)			
	Aktivace Tech-In pro Offset			
	Rozepnutí bezpečnostního relé/OC			
	Ovládání Kumulativního měření			
	Min/Max a PEAK hodnota			
	Zastavení měření			
Poččet výstupů	1, izolovaný, otevřený kolektor 30 V/100 mA			
	Funkce	Spuštění jednorázového měření		
		Hold - Hodnota minima/maxima/MAX-MIN/AVG*		
		Blokování tlačítek na přístroji		
		Start záznamu dat		
		Nulování záznamu dat		
		Zobrazení hodnot všech kanálů a Brutto		
		Ready - Aktivní při bezchybném stavu přístroje		
		*Hodnota se počítá z periody od předchozí aktivace externího vstupu		
		ZOBRAZENÍ		
Primární displej		-99 999...999 999, třibarevný alfanumerický LED, 6místný, 11segmentový, červený / zelený / oranžový, výška znaků 14 mm		
	Sekundární displej	-99 999...999 999, jednobarevný alfanumerický LED, 6místný, 11segmentový, zelený, výška znaků 7 mm		
Info displej		0...99, jednobarevný alfanumerický LED, 2místný, 11segmentový, oranžový, výška znaků 7 mm		
	Sloupcový displej	17 jednobarevných LED, vodorovný, oranžový		
Signalizační LED		20 jednobarevných LED indikujících funkce a stav přístroje (červené, žluté, oranžové)		
	Desetinná tečka	nastavitelná, plovoucí nebo exponenciální zobrazení		
Popis		zobrazení na sekundárním displeji nebo na posledních dvou znacích primárního displeje		
	Jas	nastavitelný nebo automatický		

SPECIFIKACE PŘÍSTROJE

TK	25 ppm/°C		
	Přesnost	±0,07 % z rozsahu	
		±0,05 % z rozsahu	
±0,1 % z rozsahu DC, PM OHM - 100k/300k <i>přesnost je pro 20 měření/s a zobrazení 9999</i>			
Rychlost měření	1...400 měření/s		
IIR filtr	potlačení síťového brumu (50/60 Hz) o více než 45 dB (-180x snížení amplitudy rušení) <i>pro rychlost měření > 100 měření/s</i>		
Přetíženi	10x (t < 30 ms), 2x		
Kompen. vedení	< 100 Ω		RTD
Přesnost st. konce	±1,5°C		T/C
Ovládání	5 dotykových tlačítek s RGB podsvícením a haptickou odezvou		
Funkce	Teach-in, offset, tára, min/max hodnota, špičková hodnota, matematické funkce, odložení start, simulace, logování chyb a událostí		
Digitální filtry	exponenciální / plovoucí / aritmetický průměr, zaokrouhlení		

Timer	časové a denní omezení provozu přístroje, funkcí a periferii (záznam dat, relé, ...)
Matematické funkce	polynom / inverzní polynom / logaritmus exponenciál / mocnina / odmocnina
Linearizace	lineární interpolaci ve 300 bodech <i>nastavení pouze přes OM Link</i>
Čas	přesnost je < 1 minuta/rok
Záznam naměřených hodnot	< 100 000 záznamů dlouhodobý čas-datum-naměřená hodnota jednorázový rychlý záznam < 400 měř./s
OM Link	Firemní komunikační rozhraní pro ovládání, nastavení a update přístroje (BT, USB C)
Watch-dog	reset po 500 ms
Kalibrace	při 25°C a 40 % r.v.

RELÉOVÝ / OC VÝSTUP

Počet	až 6
Typ	digitální, nastavitelný v menu
Mód	AKTNAD aktivní nad nastavenou hodnotou AKTPOD aktivní pod nastavenou hodnotou OKENKO aktivní v nastaveném okně / pásmu DAVKA aktivní v nastavených periodách
Funkce Relé/OC	SPINAC v aktivním režimu je sepnuté ROZPIN. v aktivním režimu je rozepnuté PULSNI v aktivním režimu jednorázově sepně TRVALE v aktivním režimu je trvale sepnuté, odpadnutí je blokováno (IEC EN 61496) - rozepnutí se provede externím vstupem jednorázově sepnutí+ nulování čítače C-PULS
Limity	.99 999... 999 999
Hystereze	0...999 999
Zpoždění / Doba	0...999,9 s
Výstupy	2 - 4x relé s přepínacím kontaktem (Form C) (250 VAC/30 VDC, 3 A)* 3 - 6x relé se spínacím kontaktem (Form A) (250 VAC/30 VDC, 3 A)* 3 - 6x otevřený kolektor (30 VDC/100 mA)
Relé	1/8 HP 277 VAC, 1/10 HP 125 V, Pilot Duty D300

* hodnoty platí pro odporovou zátěž

ANALOGOVÝ VÝSTUP

Počet	1 - 2
Typ	izolovaný, nastavitelný s 16bitovým DAC, typ a rozsah výstupu je volitelný
TK	15 ppm/°C
Přesnost	±0,02% z rozsahu ±0,03% z rozsahu 0...5 V ±0,06% z rozsahu 0...2 V / 0...5 mA
Rychlost	odezva na změnu hodnoty < 160 μs
Rozsahy	<i>Rozsah Indikace chybového stavu</i> 0...2 V ~ 2,2 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ 0...5 V ~ 5,5 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ 0...10 V ~ 11,0 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ ±10 V ~ 11,0 V odporová zátěž ≥ 1 kΩ 0...5 mA ~ 5,5 mA kompenzace < 600 Ω/12 V 0...20 mA ~ 22,0 mA kompenzace < 600 Ω/12 V 4...20 mA ~ 3,2 mA kompenzace < 600 Ω/12 V Detekce přerušení smyčky

DATOVÝ VÝSTUP

Počet	1
Protokol	ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, PROFINET
Rychlost	600...921 600 Baud 10 Mbit/s, 100 Mbit/s (Modbus TCP/IP, PROFINET)
Formát dat	Formát 8 bitů + parita + stop bit Parita žádná / sudá / lichá Stop bit 1/1,5/2
Adresace	1...99 přístrojů ASCII 1...247 přístrojů Modbus
Zakončení linky	interním odporem 120 Ω <i>DIP přepínačem (jen u posledního přístroje)</i>

POMOCNÉ NAPĚTÍ

Pevné	24 VDC/50 mA, ±10%, izolované
-------	-------------------------------

NAPÁJENÍ

Napájení	10...30 V AC/DC, PF ≥ 0,4, I _{sp} < 40 A / 1 ms, izolované 80...250 V AC/DC, PF ≥ 0,4, I _{sp} < 40 A / 1 ms, izolované <i>Napájení je přístroji poskytováno uvnitř přístroje</i>
Spotřeba	< 9,4 W / 9,2 VA

MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Materiál	Noryl GFN2 SE1, nehořlavý UL 94 V-1, černý
Rozměry	96 x 48 x 120 mm (š x v x h)
Otvor do panelu	90 x 45,5 mm (š x v)

PROVOZNI PODMÍNKY

Připojení	konektorová svorkovnice, průřez vodiče < 1,5 / 2,5 mm ²
Doba ustálení	do 5 minut po zapnutí
Pracovní teplota	-20°...60°C
Skladovací teplota	-20°...85°C
Pracovní vlhkost	< 95 % r.v., nekondenzující
Krytí	IP65, pouze čelní panel
Provedení	bezpečnostní třída I
EL. bezpečnost	ČSN EN 61010-1, A2
Izolační pevnost	4 kVAC po 1 min. mezi napájením a vstupem 4 kVAC po 1 min. mezi napájením a datovým/anal. výstupem 4 kVAC po 1 min. mezi vstupem a reléovým výstupem 2,5 kVAC po 1 min. mezi vstupem a datovým/anal. výstupem
Izolační odolnost*	pro stupeň znečištění II, kategorie měření III napájení přístroje > 670 V (Z), 300 V (DI) vstup, výstup > 300 V (Z), 150 V (DI)
EMC	ČSN EN IEC 61326-1:2021, Průmyslová oblast ČSN EN IEC 62003:2021, Jaderná zařízení
RoHS	ČSN EN IEC 63000:2018
Seizmická způsobilost	ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 ed. 1.0:2020, par. 6, 9
Mechanická odolnost	ČSN EN 60068-2-6 ed. 2:2008


* Z1 - Základní izolace, DI - Dvojitá izolace

13. Rozměry a montáž přístroje


Pohled zepředu



Výřez do panelu

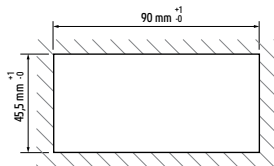


Pohled z boku

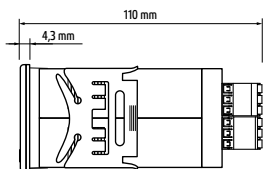

Síla panelu: 0,5...12 mm


MONTÁŽ PŘÍSTROJE

1. vložte přístroj do otvoru v panelu
2. nandejte oba jezdcy na krabičku
3. dotlačte jezdcy těsně k panelu

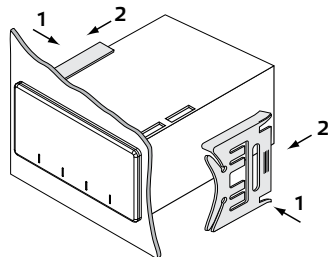

DEMONTÁŽ PŘÍSTROJE

1. zasuňte šroubovák pod křídlo jezdcy
2. otočte šroubovákem a odstraňte jezdcy
3. vyjměte přístroj z panelu

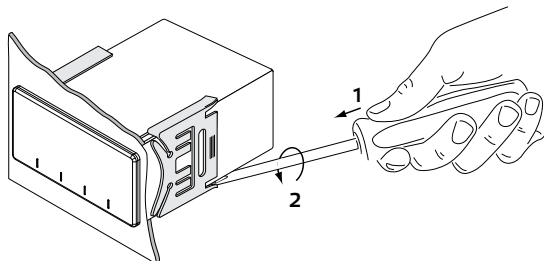

Výrobek **OM 403UNI**
Typ
Výrobní číslo
Datum prodeje

Na tento přístroj je stanovena záruční lhůta 60 měsíců ode dne prodeje spotřebiteli.
Závady vzniklé během této doby chybou výroby nebo vadou materiálu budou bezplatně odstraněny.

Na jakost, činnost a provedení přístroje platí záruka, byl-li přístroj zapojen a používán přesně podle návodu.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené:

- mechanickým poškozením
- dopravou
- zásahem nepovolané osoby včetně uživatele
- neodvratnou událostí
- jinými neodbornými zásahy

Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, pokud není uvedeno jinak.

Razítko, podpis

Rychlá orientace v menu přístroje

- ≡ VŠETUP → ANVŠET → MERVS → EYP
 - Typ: DC/PM/DU → ROZSAH → E:PERE → BRMF IL
 - Typ: OHM → ROZSAH → PR IPOJ → E:PERE → BRMF IL
 - Typ: RTD → SN IMAC → VERZE → PR IPOJ → JE: NOE → PR IP. P
→ VE: EN I → NULVET → BRMF IL
 - Typ: T/C → SN IMAC → VERZE → PR IPOJ → JE: NOE → EEP.S: → BRMF IL
 - ↓ C IĚAC → EYP → HRANA → F IĚR
 - ↓ E:EVŠET → E: E.1 / E: E.2 / E: E.3 → AKCE / NAHLEP → EYP
 - ↓ ELAC IĚ → VLEVO / DLU / NAHORU / ENĚER → AKCE / NAHLEP
/ MENU / FUNKCE
- ↓ KANALY → NULOV →
 - ↓ KANAL A → Z: ROJ → P ISM IN → P ISMA: → OFSEĚ → E- INDF
→ ESEĚC → JE: NOE → POP IS → BARRA → PASMA
→ RECCFC → REESEĚ → F IĚR → MAFCE → PER: NC
 - ↓ KANAL B/C → Z: ROJ → P ISM IN → P ISMA: → OFSEĚ → E- INDF
→ ESEĚC → JE: NOE → POP IS → ZOBRAZ → BARRA → PASMA
→ RECCFC → REESEĚ → F IĚR → MAFCE → PER: NC
 - ↓ C IĚAC → PRESEĚ → NAROB: → P EL IĚ: → ESEĚC → JE: NOE
→ POP IS → BARRA → ZOBRAZ → BACUP → NASTEAV
 - ↓ K M IĚOC → CAS.ZA: → NAROB: → P EL IĚ: → ESEĚC → JE: NOE
→ POP IS → BARRA → ZOBRAZ
- ↓ FUNKCE → E IMER → E IMER.1 / E IMER.2 / E IMER.3 → CAS.O: → CAS: O → P NY
→ VYBER
- ↓ VŠETUP → RELE → RELE 1 / RELE 2 / RELE 3 / RELE 4 / RELE 5 / RELE 6
→ VŠE.REL → MO: REL → EYP.REL → L IM IĚA
- ↓ ANALOG → VŠE.AN → EYP.AN → M IN.AV → MA: AV
 - ↓ P ISP → JAS
 - ↓ PR IMAR → Z: ROJ → PREP: S
 - ↓ SEK: UN → Z: ROJ
 - ↓ BARGRA → Z: ROJ → REZ IM → BARM IN → BARM A:
↓ EREN:
- ↓ PAMEĚ → U: LHO: → PAM.CFC → PER IO: → PREP IS → SMAZATĚ → PREĚRC
- ↓ KOMUN. → RS485 → PROĚO: → BAUV → SĚOPĚĚ → PAR IĚA → A: RESA
 - ↓ MO: ĚCP → P HCP → IP.A: R → MAC.A: R
 - ↓ BLUEĚ → ZAPN I → MAC.A: R
- ↓ SERVIS → HESLO → O: L.SĚR → ULONAS → ĚĚ INAS → EOV.NAS
→ NULK: AL → P AĚUM → CAS → JAZ: K → S IĚCH:
→ M IZAR: → S IMUL → INFO

Společnost ORBIT MERRET, spol. s r.o.
Klánska 81/141, 142 00 Praha 4, Česká republika, IČ: 00551309

Výrobce ORBIT MERRET, spol. s r.o.
Vodňanská 675/30, 198 00 Praha 9, Česká republika

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že níže uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, a že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků níže uvedeného typu uváděných na trh, s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády ČR.

Výrobek Panelový měřicí přístroj
Typ OM 403
Verze UNI, PM, PWR

Výše popsany předmět prohlášení je ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské unie

Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., elektrická zařízení nízkého napětí (směrnice č. 2014/35/EU)

Nařízení vlády č. 117/2016 Sb., elektromagnetická kompatibilita (směrnice č. 2014/30/EU)

Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 2011/65/EU, 2015/863/EU

Vlastnosti výrobku jsou v souladu s harmonizovanou normou

ČSN EN 61010-1:2011 Elektrická bezpečnost

ČSN EN 61326-1:2022 Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC

ČSN EN IEC 62003:2021 Jaderná zařízení – Požadavky na EMC pro elektrická zařízení důležitá pro bezpečnost

ČSN EN IEC 63000:2018 RoHS

ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 Seizmická způsobilost pro Jaderná zařízení

ČSN EN 60068-2-6 ed.2:2008 Mechanická odolnost - vibrace

Výrobek je opatřen označením CE, vydáno v roce 20025

Jako doklad slouží protokoly autorizovaných a akreditovaných organizací

EMC ABEGU, a.s., zkušebna L 1184, protokol č.: P/25/01/76 ze dne 20.08.2025

Seizmická způsobilost VTÚ, s.p., zkušebna L 1103, protokol č.:194200-205/2025, ze dne 29.08.2025

Mechanická odolnost

Místo a datum vydání: Praha, 1. září 2025

Vydavatel prohlášení: Miroslav Hackl, jednatel společnosti



ORBIT MERRET, spol. s r. o.

Vodňanská 675/30
198 00 Praha 9
Česká republika

tel.: +420 281 040 200
fax.: +420 281 040 299
info@orbitmerret.eu
www.orbitmerret.eu

